

سازمان برنامه و بودجه

روش نصب و کارگذاری لوله های

پی. وی. سی

برای مصارف آبرسانی

آذرماه ۱۳۵۲

نشریه شماره ۱۹۵۰

دفترچه استانداری فارس

در میان انواع پلاستیک‌ها خواص بی‌وی‌سی موجب تردیده است که لوله‌های ساخته شده از این محصول در کارهای مختلف مورد استعمال بیداکند.

استفاده روزافزون از لوله‌های بی‌وی‌سی برای مصارف آبرسانی ایجاد می‌نماید علاوه بر آنکه مشخصات فنی‌ها معنی برای ساخت این محصول وضع کرده برای نصب و کار گذاری این نوع لوله دستورالعمل خاصی تهیه و در سترم احراکشند کان گذارد هستند.

مشخصات فنی مربوط به ساخت لوله‌های بی‌وی‌سی برای مصارف آبرسانی با استفاده از جدید ترین استانداردهای کشورهای پیشرفته تهیه و یعنوان نشریه شماره ۱۸ این رفتار اختیار سازند گان واستفاده کنند. گان این محصول قرارگرفت و انتون دستورالعمل نصب و کار گذاری آن رای کاربرد در کارهای اجرائی آماده نموده است. پیش نویم رای دستورالعمل نیز بنا بر خواست این رفتار از هر فرماندار و مهندس سازمان شهری تهران بوستن تهیه گردید و پس از کسب نظر از موسسات و مهندس سازمان مشاوره بین‌رشته کارشناسی خاک طرح گردید. اینکه صحن قدر این از کوشش‌های ارزش‌مند سازمان مشاوره تهران بوستن و تشرکاراز همکاریهای اعضا کمیته کارشناسی و صاحب نظر ازان شرعاً هم تلاش در اختیار سنتگاههای اجرائی، مهندس سازمان مشاوره، پیمانکاران و علاقمندان قرار می‌گیرد که در موقع نصب و کارگذاری نوله‌های بی‌وی‌سی مورد عمل قرار گیرد.

دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی

فهرست مدرجات :

بخش اول - چسب مخصوص و مواد لیزکنندہ یا روان ساز Lubricant

صفحه ۱ ۱-۱ - چسب مخصوص

۴ " ۱-۲ - مواد لیزکنندہ یا روان ساز Lubricant

بخش دوم - نصب و تعمیرات لوله های پی . وی . سی

۵ " ۲-۱ - روش های اتصال و اتصالات

۱۵ " ۲-۲ - تعمیرات

بخش سوم - خم کردن لوله های پی . وی . سی

۱۵ " ۳-۱ - کلیات

۱۶ " ۳-۲ - استفاده از ماسه در خم کردن لوله

۱۷ " ۳-۳ - استفاده از هوای فشرده در خم کردن لوله

۱۸ " ۳-۴ - نحوه خم کردن لوله

بخش چهارم - کارگذاری لوله های پی . وی . سی در زیر سطح زمین

۱۹ " ۴-۱ - گود برداری و آماره کردن بستر لوله

۲۰ " ۴-۲ - عمق ترانشه ها

۲۰ " ۴-۳ - لوله گذاری

۲۱ " ۴-۴ - پر کردن ترانشه

۲۲

۱-۵ - انیساط و انقباض

۲۲

۲-۵ - تکیه گاهها

۲۰

بخش ششم - آزمایش خط لوله‌ی بین . وی . سی

۲۵

۱-۶ - کلیات

۲۶

Nominal Pressure Test

۲-۶ - آزمایش فشار اسمنی

۲۶

Pressure Test

۳-۶ - فشار آزمایشی

۲۷

بخش هفتم - حمل و نقل و انتبار کردن لوله های بین . وی . سی

۲۷

۱-۷ - حمل و نقل

۲۸

۲-۷ - انتبار کردن

پیوست شماره ۱

ردیه بندی خاک

نصب و کارگذاری لوله های پی . وی . سی

بخش اول - چسب مخصوص و مواد لیزکنندۀ با روان ساز

۱-۱- چسب مخصوص

۱-۱-۱- خواص گلی

چسب مخصوص برای اتصالات لوله های پی . وی . سی باید دارای خواص

زیر باشد :

۱- از حلال های پی . وی . سی مانند تترا هیدروفوران Tetrahydrofuran

حدود ۰.۱ تا ۰.۱۵ درصد وزنی در آن بکاررفته باشد .

۲- حاوی حلال نیگری که تبخیر را بتاخیر بیند ازد باشد .

۳- زمان کافی برای تاثیر روی پی . وی . سی به حلال بدهد .

۴- در مدت زمان قابل قبولی به حلال اجازه تبخیر بدهد تا محل اتصال جوش خورد و سخت شود .

۵- حاوی ماده ای باشد که پس از تبخیر حلال بتواند در سطح محل

اتصال ریشه دومنده و محکم و بار وام در وسط را بهم جویند .

۱-۱-۲- غلظت چسب

چسب مخصوص لوله های پی . وی . سی برای مصارف گوناگون بغلظت های

مختلف ساخته می شود . چسب های رقیق برای لوله و اتصالات ناقطر

۵ میلیمتر و چسب های غلیظ برای سایر قطرهای لوله بکار می روند .

البته میتوان از چسب غلیظ نیز برای اتصال لوله های تا ۵ میلیمتر استفاده نمود که در این صورت مدت سخت شدن محل اتصال طولانی تر خواهد شد .

۱-۳-۱- حمل و نقل واستفاده از چسب

چسب های مخصوص لوله های پن «وی . سی اگرد رمعرض هوای آزاد قرار گیرند حلالشان تبخیرگرد پده و شبیه زلاتین میشوند . معمولاً این تغییر غلظت با تغییر رنگ نیز همراه است . از استفاده از چسبی که تغییر رنگ را ده و تغیر تراز حالت اولیه آن شده است و یا غلیظ و شبیه زلاتین باشد باید خود را داری شود . چسب غلیظ شده را نباید با استفاده از حلالم رقیق کرده و مصرف نمود .

برای جلوگیری و کاهش تبخیر حلال حین استفاده و در موقع حمل و نقل بهترین راه ریختن چسب در ظروف کوچک در داراست که بتوان بتدربیج بدون آنکه مقدار زیادی از چسب در معرض هوای قرار گیرد از آن استفاده نمود . استفاده از این روش بخصوص در هوای گرم اجباری است .

کارخانه های سازنده چسب های مخصوص پن «وی . سی باید تاریخی را که از آن بعد چسب قابل استفاده نمیباشد روی ظرف های آن بنویسند تا چسبهاشی که مدت زیادی مانده اند مورد استفاده قرار نگیرند .

۱-۱-۴- دقت در بیکاربردن چسب

چسب مسخه و سلوله های پی . وی . سی شدیداً قابل استعمال نموده
و هرگز تباشد در مقابل سلله های آتش ازان استفاده نمود .

محل کاری برداشتمانه شود . ازبیندن چسب و ازتماس آن با پوست
بدن رژیم با بسته جد ۱ " جلوگیری نمود .
در هر حال بهتر است از ستورات مصرف که معمود روی قوطی های
چسب نوشته شده است پیروی نمود . بلاغ صله پس از هر بار استفاده
از چسب باید در برابر آنرا بست .

۱-۱-۵- استفاده از چسب در هوای گرم و سرد

چسب لوله های پی . وی . سی باید در درجات حرارت بین صفر و ۳۴ درجه
سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرد .

در بعضی مواقع ممکن است لوله های راشماندن در آفتاب درجه حرارت شان
به بیش از ۳۴ درجه سانتیگراد برسد . در چنین حالات باید قبل
از استفاده از چسب نکات زیر را پیش شود :

۱- با قراردادن پارچه و مرطوب نگاهداشت انتهای لوله برای مدتی
درجه حرارت آن پائین آورده شود .

۲- حتی امکان انتهای لوله و اتصالات و همچنین چسب در رسانیده
نگهداشته شوند .

۳- بـلا فـاصلـه پـس اـز استـفارـه اـز چـسب باـيد لـولـه وـقطـعـه اـتصـال
راـد اـخـلـه هـم نـمـودـه وـاتـصال بـسرـعـت آـمـادـه شـوـد .

از استفاره از چسب در رهواي سرد یعنی گرمائی پائین تراز صفر
درجه سانتیگراد که چسب حالت زلاتین بخود میگیرد بایـد
خود داری شود . هرگز نباید در چنین حالتی چسب را گرم نمود
زیرا که با این عمل چسب خواص خود را ازدست داده و اتصـال
نامطمئـنـه حـاـصـلـ مـیـگـرـدـ «

۱-۲- مواد لیزکننده باروان ساز : Lubricant

ماـدـهـ لـیـزـکـنـنـدـهـ بـایـدـ رـیـشـهـ نـبـاتـیـ دـاشـتـهـ وـدـارـایـ غـلـظـتـیـ باـشـدـ کـهـ هـنـگـامـ
استـفارـهـ دـرـهـرـ درـجـهـ حرـارـتـیـ بـتوـانـدـ بـرـاحـتـیـ روـیـ لـولـهـ پـخـشـشـوـدـ .ـ اـیـنـ
ماـدـهـ بـایـدـ بـقـدـرـ کـافـیـ لـیـزـبـودـهـ وـاـیـنـ خـاـصـیـتـ رـاـبـتوـانـدـ تـابـیـسـتـ دـقـیـقـهـ دـرـهـرـ
درـجـهـ حرـارـتـیـ حـفـظـ نـعـاـیدـ .ـ

ماـدـهـ لـیـزـکـنـنـدـهـ بـایـدـ دـارـایـ خـواـصـ بـاـشـدـ کـهـ بـتوـانـ آـنـرـاـ دـرـلـولـهـ هـمـایـ
مرـطـوبـ نـیـزـ بـهـمـانـ تـرـتـیـبـ لـولـهـ هـایـ خـشـکـ مـوـرـدـ اـسـتـفـارـهـ قـرـارـدارـ .ـ

ماـدـهـ لـیـزـکـنـنـدـهـ بـایـدـ رـآـبـ قـاـبـلـ حلـ بـاـشـدـ وـعـارـیـ اـزـ موـادـ سـعـیـ بـودـهـ وـطـعمـ
بـاـمـزـهـ آـبـ رـاـتـغـیـرـنـدـ هـدـ .ـ

موـادـ مـتـشـكـلـهـ ماـدـهـ لـیـزـکـنـنـدـهـ نـبـاـسـتـنـ یـهـ تـکـثـیرـیـاـ کـمـ نـمـایـدـ وـنـهـایـدـ
اـشـفـاسـدـ کـرـدـنـ بـاـخـورـنـدـگـیـ دـرـتـرـکـیـبـ لـاـسـتـیـکـ آـبـ بـندـیـ Gasketـ وـهـمـچـنـیـنـ
روـیـ لـولـهـ بـیـ دـوـیـ سـعـیـ دـاشـتـهـ بـاـشـدـ .ـ

بخش دوم - نصب و تعمیرات لوله های بین وی سی

۲-۱- روشهای اتصال و اتصالات

۲-۱-۱- گلیمات

قبل از اقدام با اتصال بایستی دقیق نمود که لوله ها و متعلقات آنها رواداری Tolerance نزدیک بهم داشته باشند زیرا که در غیر اینصورت اطمینان از آب بندی شدن محل اتصال تضعیف میگردد بنابراین از بکار بردن دو لوله و یا لوله و اتصال که در داخل بکد پر بطور آزاد قرار میگیرند باید خود داری شود . برای امتحان باید لوله در داخل مادرگی از $\frac{1}{4}$ تا $\frac{3}{4}$ عمق آن به سهولت فرو رفته و بقیه عمق ها کمی فشار داخل بشود .

۲-۱-۲- بریدن لوله های بین وی سی

لوله های بین وی سی را میتوان با اره معمولی نجاری و یا با اره گرد برقی Circular Power Saw قطع نمود . در صورتی که از این اره برقی استفاده میشود باید دقیق نمود که سرعت خطی تیغه آن از ۲۰۰۰ متر در دقیقه تجاوز نکرده و با فشاری معادل فشار معمولی دست کار نماید . اگر از اره تیغه ای برقی استفاده میشود بایستی با سرعت ۱۲۰۰ متر در دقیقه و فشار معمولی دست کار نماید . فاصله دورندانه اره بایستی دو میلیمتر باشد .

از لوله سرد و رانی Rotary Pipe Cutter که در لوله چرخیده و آنرا قطع مینماید نبایستی استفاده نمود زیرا که در تعامل بالوله ایجاد حرارت نموده و باعث تولید ترکهاشی در اطراف محل قطع شده میگردد . برای آنکه لوله هایی که بالاره درستی بریده میشود مقطعی قائم بود اند بهتر است از جعبه راهنمای نمود . این جعبه راهنمای از پروفیل ناودانی شکل بطول حدود پانچ متر از چوب یا فلز ساخته میشود که در روست آن دوشیار قائم مقابله هم در طرفین پروفیل تعبیه شده است بطوریکه ارتفاع تواند براحتی داخل این شیارها حرکت نماید . برای بریدن لوله استد اجنبی راهنمای راروی میز کار را ثابت کرده ولوله را داخل پروفیل قرار میدهد بطوریکه محلی که لوله باشد بریده شود در مقابل شیارها قرار گیرد سپس با یک دست لوله را به بدنه پروفیل ثابت نگاه داشته و باد است در پنجه ایجاد شیارها حرکت دارد و لوله را قطع مینمایند .

اگر برای نگهدارشتن لوله از گیره استفاده میشود باید توجه شود که گیره ها آسیبی به لوله وارد نسازند برای این منظور در محل اتصال لوله به گیره باید از یارچه نرم که چند لا در لوله پیچیده شده باشد استفاده نمود . همچنین نباید گیره هافشاری به لوله وارد آورند که باعث تاشدن زیاده از حد آن گردد .

بطورکلی باید وقت شود که محل بریده شده کاملاً صاف و قائم شود و بس از بریدن لوله باید هرگونه ترشیه و اضافات از اطراف آن باتیفه

نازل جانوری بود این دستگیری برداشته شود تا باعث کندی حرکت مایموع
وایجاد رسو شکردن .

لوله های اتصالات باید عاری از خاک و کنافات و روغن بوده و ظاهری
کامل صاف نباید باشد . در صورت مشاهده مواد خارجی روی
سطح لوله و تاباچ باید آنها را با پارچه آغشته شده با متیل اتیل کتون
تمیز شود .

۲-۱-۳- اتصال با اتصال از پس محصور Solvent - Type Socket

پس از تمیز کردن سطوح نرم امادگی لوله های قطعات اتصال باید سوپلیمر
سبزه کاغذی سطوح مزبور سعباده زده شود تا شفافیت آن از بین برود .
این عمل به اثر رسیدن چسب و در نتیجه اتصال مطمئن تر گشت مینماید .
قبل از اتصال از چسب باید لوله ها و یا لوله و اتصال را داخل یکدیگر نموده
و با قلم مازنگاری کرده روی لوله علامت گذاری نمود تا طول قسمتی که داخل
قسمت بعدی میگردد مشخص شود . باید وقت شود که لوله کاملاً تا
انتهای مارگی غرور فته باشد . سپس قطعات را جدا کرده و با قلم مسوی
تمیز که الیاف آن از جنس نایلون نباشد مقداری از چسب را برداشته
و پاره قت ابتدا داخل مارگی را با چک قشنازی چسب پوشاند و سپس با سرعت
روی لوله دیگر را با چسب آغشته و تا محل علامت گذاری شده داخل مارگی
نموده و $\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{2}$ دورگردانده شود تا فضای خالی و حبابهای هوا خارج
شده و چسب بطور یکنواخت در تمام سطح تعاض لوله و مارگی پخته شود .

بايسني وقت شود که چسب زياد تراز حد لازم مصرف نگردد که باعث سرازيرشدن درانتهاي لوله و احتمالاً کم کردن قطر و يا مسدود نمودن لوله گردد .

پس از قرار گرفتن دوانتها در يك يگر و چرخاندن آنها بايسني مقداری چسب در اطراف لوله بطور يکواخت بهرون بزنند که علامت خوب آب بندی شدن ميشناسد . اين مقدار اضافي از چسب باید فوراً با هارجه اي تميز از محل اتصال برداشته شود .

در موقع استفاده از چسب باید کلیه موارد ذكر شده در يند ۱-۱ رعایت شود .

اتصال تاحداقل دو دقيقه پس از استفاده از چسب و داخل گشتن قطعات در يك يگر درحال گيرش ابتدائي بوده و نباید با آن حرکتى داره شود بنا بر اين هر گونه حرکتى درد فايبق اول باعث بهم خسوردن آب بندی محل اتصال ميگردد .

پس از گيرش ابتدائي باید اتصال را تاحدود ۳۰ دقيقه بحال خود گذاشت تا بطور كامل محكم شود .

براي ترايدارن لوله داخل ترانشه ها و يامحل اصلی آن باید در در رجات حرارت معمولی حداقل تا ۳۰ دقيقه و در در رجات حرارت نزديك به صفر حداقل تا ۵ دقيقه تامل نمود . معمولاً اتصال پس از چهار ساعت قادر به تحمل درصد مقاومت اصلی بوده و مقاومت کامل پس از گذشت ۴ ساعت

حامل، پیشرد، این مدت بستگی بدرجه درارت محیط نیزدارد ولی
بهر حال در هیچ حالت که تراز ۲۴ ماه نباشد.

۲-۱-۴- اتصال گل تویی Spigot Type Seal

آب بندی این اتصال با استفاده از حلقة آب بندی Sealing Ring که در این ادگی قرار میگیرد تأمین میشود.

برای آماده کردن این اتصال باید ابتدا حلقة آب بندی و داخل مادرگی و سنجاق خارجی لوله را در محل اتصال از خان و روغن و سایر مواد اضافی پالک نموده و سپس محله را بد ون استفاده از مواد لیزکنده دردهای ادگی و در محل مخصوص آن جای را دارد.

پس از قرار گرفتن سله آب بندی باید روی لوله و داخل مادرگی را باماده لیز کنده آشته نموده و سپس لوله را تامیل که قبل از نظرگرفتن عمق مادرگی روی آن علامت گذاری شده است بطور مستقیم داخل کرده وحد و دین سانتیمتر برای انبساط لوله به بیرون کشیده شود.

ماده لیزکنده Lubricant باید کلیه مشخصات ذکر شده در پند ۱-۲ را داشته باشد.

۲-۱-۵- اتصال با پیچ کردن لوله ها

۲-۱-۵-۱- حدیده و قلاویز کردن لوله

از بعد پده و قلاویز کردن لوله و باقطعات اتصال در محل باید

حتن المقدور خود را داشت و بهتر است از قطعات اتصال حد پیده
وقلابیز شده ساخت کارخانه استفاده گردد . ولی در صورتیکه
این کار در محل ضروری باشد باید بنقاط زیر توجه شود :

۱- بحالت قابلیت زخم پذیری و سوراخ شدن لوله های مس ۰ وی . مس
 فقط لوله هایی را میتوان حد پیده یا قلابیز نمود که در محل
 اتصال ضخامت جدا را بیشتری نسبت به لوله مشابه خود داشته
 و عمل حد پیده یا قلابیز کردن باعث تضعیف مقطع لوله نگردد .
 بنابراین باید تنها لوله های قطعات اتصالیکه کارخانه سازنده
 اجازه حد پیده و قلابیز کردن آنها را داده و به تائید موسسه
 استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسانده باشد مورد استفاده
 قرار گیرند .

۲- برای حد پیده یا قلابیز کردن لوله یا قطعات اتصال باید
 از ماشین مخصوص اینکار استفاده گردد و با وسائل حد پیده و قلابیزی
 که برای لوله های مس و پرنجی بلکه رمپرونده مورد استفاده قرار گیرند .

۳- از حد پیده یا قلابیز کردن زیاده از حد لوله و یا قطعه اتصال
 باید خود را داشت زیرا که این عمل باعث تضعیف آب بندی
 محل اتصال خواهد شد .

۱-۲- اتصال با پیچ

قبل از پیچ کردن قطعات بپکد یگر باید از مواد نیزکننده

مخصوصیں بین .وی .سی که در ارای مشخصات Lubricant

ذکر شده دریند ۱-۲ باشد استفاده شود .

قطعات پهجمدار را باید در داخل پکد یگر خیلی محکم نمود بلکه

باید ابتدا بارست نا آنجاکه ممکن است و قطعه را داخل پکد یگر

پهجانده و سپس با آچار بنحوی که به لوله آسیبی نرسد تا حد اکثر

پک درور را یگر چرخانده شوند .

برای اطمینان بیشتر از آب بندی محل اتصال در موارد لزوم میتوان

از کنف نیز استفاده نمود .

۲-۱- اتصال با استفاده از جوش حراستی Heat Welding

آماره کردن محل اتصال با استفاده از جوش حراستی بوسیله

مشعل مخصوص که هوای گرم به محل اتصال مید مدوبا کمک میلماهی که

از جنس بین .وی .سی است عورت میگیرد . جوشکار باید تجربه و دقت

کافی در جوشکاری لوله های بین .وی .سی داشته باشد .

برای جوشکاری معمولا از دو نوع مشعل مخصوص استفاده میشود . یکی

مشعل گازی Gas Torch است که در آن جریان هوا توسط کمپرسور

داخل مخزنی شده و برای گرم شدن از محلی که گاز در آن قسمت میسوزد

عبورکرد و به شیر تنظیم کنده مقدارهای گرم منبوط میشود و پگری مشعل الکتریکی Electric Torch است که جریان هوا بسته آمد از کمپرسور از مقابل مقاومت الکتریکی عبور نمود و به شیر ولوه خروجی منبوط میگردد . در هر دو حالت جریان هوا حدود ۱۵۰۰ لیتر در ساعت با فشار ۱/۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد . در صورتیکه از افشار نozzle بقطره ۳ میلیمتر استفاده شود میتوان با فشار ۴/۰ تا ۵/۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع نیز کار نمود .

اگر کارجوشکاری زیاد باشد باید از کمپرسوری با جد اکنده رونقی کسی فشاری مناسب تولید نماید استفاده کرد و در کارهای کوچک میتوان سیلندر ایشان نشاند که فشاری معادل ۴ تا ۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در مشعل تولید شنید مورد استفاده قرار گیرد .

درجہ حرارت هوا خروجی مشعل بین ۱۷۵ تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد بوده و باید توسط تارخانه سازنده تعیین شود .

میله های جوش معمولاً بقطرهای ۲ و ۳ و ۴ میلیمتر است که میله های بقطر ۲ میلیمتر برای ته شکاف و محل اتصال قطر ۳ میلیمتر برای پر کردن پشت آن و ۴ میلیمتری برای پر کردن شکافهای هریض و با عمق زیاد بکار میروند .

قطعات که جوشکاری میشوند بایستی با دقت در محل اصلیشان
قرار گرفته و سطوح ولبه های آنها اعماق از هرگونه چربی و خاک و سایر
مواد خارجی باشد.

برای جوشکاری باید دمای گرم باز او به ۵۰ درجه نسبت به محل جوشکاری
از افشارانک خارج شده و دلیل راد ر محل اتصال تا نقطه نرم شود
کم حدود ۵ گرم بر سانتیمتر مربع مانع اتصال نباشد. میله جوشکاری باید با فشار
کم حدود ۵ درجه نسبت به محل اتصال حرکت را داشته باشد.
ویشت آن با زاویه ۲۵ درجه نسبت به محل اتصال حرکت را داشته باشد.

نماید بیش از حد لازم به پنک نقطه حرارت دارد زیرا که این عمل باعث
تفییرات در ترکیب شیمیائی بیو. وی. سی. میگردد و همچنان نماید
سرعت حرکت میله جوش را کم و زیاد نمود. سرعت حدود ۱۸ تا ۲۰ متر
در ساعت برای میله های جوش بقطر ۳ میلیمتر مناسب میباشد. جوش
که بین ۲۰ تا ۲۵ درصد مقاومت لوله را در آراست جوش قابل قبول
میباشد.

۲-۱-۲- اتصالات عبوری

۲-۱-۲-۱- خم ها و قطعات انبساطی

گرچه وجود قطعات اتصال مثل زانو وغیره باعث انحراف نیروی حاصل
از انبساط میباشند ولی در بسیاری از موارد لازم است که از قطعاتی
که برای این منظور توسط کارخانه ها ساخته میشوند نیز استفاده مگردد
-

نوع و شکل این خم های انساط بسته به قطر لوله متفاوت بوده و باید برای هر قطر لوله با توجه به پیشنهاد کارخانه سازنده قطعه مناسب آن ر رنظر گرفته شود .

قطعات اتصال انساطی با استفاده از حلقه های لاستیکی بقطع گرد که در داخل مادرگی در محل مخصوص با توجه به بند ۱-۴ قرار میگیرند نصب میشوند . باید وقت شود که لوله داخل قسمت مادرگی کاملاً مستقیم و اتصال محکم باشد .

در صورتیکه برای نگاهداری لوله از بست "استفاده میشود باید وقت نمود که این بست هاروی لوله فشار وارد نسازند زیرا که با عصب‌جلوگیری از حرکت آزار اتساع آن خواهند شد .

۱-۲-۲- سایراتصالات

از انواع قطعات اتصالیکه توسط کارخانه هاساخته و عرضه میشوند میتوان اتصالات فلانجی لبه برگشته Edge-Folding که برای اتصال لوله های پو . وی . سی بالوله های فلزی مناسب میباشد ویا فلانجهای جوش شده و فلانجهای بالی شکل

Welded Flange and Wing Flange

فلانجهای با مفرزی باریک Taper-Core را نام پرداز که برای نصب آنها باید به پیشنهادات کارخانه های سازنده توجه شود .

اتصالات تله ها و شیرها بالوله باید بوسیله تبدیل های Adaptors بکسر دنده با توجه به بند ۱-۲-۵-۱ صورت گیرد . انتہای بد ون پیچ این تبدیل ها بوسیله چسب مخصوص به لوله های پو . وی . سی متصل میگردند .

۲-۲- تعمیرات

اگر لوله بی . وی . سی د راثرفشارها سا پر عوامل آسمی بینند آنرا میتوان
بترتیب زیر تعمیر نمود .

ابتدا باید قسمت آسیب دیده را با قطع د و طرف لوله از آن جدا کرده
و سپس یک قطعه لوله بهمان طول و قطر که در د و طرف دارای مادگیست
باشد انتخاب شود . کارخانه های سازنده لوله های بی . وی . سی
باید این قطعات را بطول ها و قطرهای مختلف تهیه و در دسترس قرار دهند .

پس از تهیه قطعه مناسب ابتدا یک سوزلوله مورد تعمیر را داخل قسمتی
از مادرگی که عمق زیادتری دارد با استفاده از چسب غلیظ وارد نموده و سپس
سرد یگر لوله بهمین ترتیب داخل مادرگی طرف دیگر قرار میگیرد .

برای تعمیر لوله های بی . وی . سی بقطرهای کوچک میتوان با یک بوشمن
ولوله ای بطول قطعه جدایشده که مادرگی آن قطع نشده باشد عملیات
تعمیر را انجام داد .

کلیه موارد باید با توجه به مشخصات ذکر شده دریند های ۱-۱-۲-۱-۱
و ۲-۱-۲-۱-۳ صورت گیرد .

بخش سوم - خم کردن لوله های بی . وی . سی

۱-۳- کلیات

عمل خم کردن باید در مورد لوله هایی صورت گیرد که پس از نصب ، حد اکثر
فشار مجاز آنها مورد استفاده قرار نخواهد گرفت ، زیرا که د راثرفشار

وارده به لوله در موقع خم کردن آن متند اری تنش برای همیشه در لوله باقی خواهد ماند.

برای خم کردن لوله بسته بقطار آن باید بین ۹۰ تا ۱۳۰ درجه سانتیگراد آن حرارت داده شود.

درستگاه حرارت زا باید بدون شعله بوده و برای این منظور باید از اجاق هوای گرم و یا حمام رون (گلیسین گرم) استفاده گردد. توزیع حرارت در لوله باید بطور یکنواخت بوده و از حرارت دادن موضعی آن باید جدا شود.

باید وقت نمود که لوله در درجه حرارت نرم شد **Softening Point** بعد تریا در باقی نماند و هیچگاه درجه حرارت لوله از درجه حرارت نرم شدن آن تجاوز ننماید. در غیر اینصورت شکل لوله از فرم اصلی خارج شده وغیرقابل استفاده خواهد شد.

-۲- استفاده از ماسه در خم کردن لوله

برای جلوگیری از تاشدن **Flattening** لوله در موقع خم کردن آن باید روش ریختن ماسه در داخل آن میباشد که برای لوله های بقطربزرگتر از ۰.۲ میلیمتر استفاده میشود. برای این منظور باید قبل از گرم کردن لوله آن را با ماسه پر کرد. بدین ترتیب که یک سر لوله را باد روشن بطور موقت بسته و سپس ماسه را داخل آن ریخت. پس از هر شدن لوله طرف دیگر آن را

نیز بار روشن دیگری پوشانید و سپس لوله را برای نرم کردن آن حرارت

دارد.

کلیه عملیات خم کردن باید با توجه به موارد ذکر شده در بند ۱ و بند

۳-۴ صورت گیرد.

۳-۳- استفاده از هوای فشرده در خم کردن لوله

استفاده از ماسه بخصوص در لوله های بقطب بزرگ علاوه بر آنکه باعث سنگینی

لوله و مشکل جابجا شدن آن میشود، اتلاف وقت زیادی نیز دارد.

بنابراین توصیه میشود که حتی المقدم روش هوا فشرده برای خم کردن

لوله ها تعقیب گردد.

در این روش باید یک سر لوله را با روش چوبی بسته و سپس آن را با توجه

به بند ۳-۱ گرم کرده و موقعی که درجه حرارت لوله نزد یک به نقطه نرم شدن

رسید سرد بگر را به کمتر از ۲ کیلوگرم برسانید و میتوان Softening Point

هوای فشرده را خل لوله شود.

فشار هوا برای لوله های با ضخامت زیاد جدار و با ضخامت کم آن متغیر

است ولی بطور کلی میتوان فشاری حدود ۱ کیلوگرم برسانید مربع برای

لوله های با جدار نازک حدود ۲ کیلوگرم برسانید مربع برای لوله های

با جدار رضیم در نظر گرفت.

پس از متصل کردن لوله به کمپرسور و میدن هوا در داخل آن باشد
با توجه به مندرجات بند ۳-۳ اقدام به خم کردن لوله نمود.

چنانچه هنگام خم کردن لوله بنتظریست که لوله در حال تاشدن میباشد
با پستی بلا فاصله فشارهای داخل آنرا زیاد تر کرد تا از این اشکال جلوگیری
شود.

باید رقت شود که فشارهای وارد و از لوله تازمان سرد شدن کامل آن بطور
ثابت نگاهداشته شود.

روش خم کردن لوله با استفاده از هوا فشرده روشی سریع و مطمئن وساده
میباشد ولی در عوض احتیاج به وسائل کافی و کارگر ما هر دو باتجربه دارد.

-۴- نحوه خم کردن لوله

پس از رسیدن گرمای لوله بد رجه حرارت نقطه نرم شدن آن Softening Point باشد آنرا بلا فاصله دوریک قالب فلزی یا چوبی که شعاع مجان رای لوله مورد نظر را داشته باشد آرامی پیچید. شعاع قوس در محل انحنی لوله نباید کمتر از یونج برابر قطر خارجی آن باشد.

پس از پیچیدن لوله در قالب بهتر است کمی آنرا خمیده تر کرده و سپس اجازه داد که کمی باز شده و بحالت سرد نظر بررسد. سپس بلا فاصله باید آنرا با اب یا دمیدن هوا سرد کرد تا لوله بهمان حالت باقی بماند.

پس از سرد شدن کامل لوله میتوان ماسه آنرا خالی کرده و با آنرا از کمپرسور
جد انعمود ولوله خم شده را مورد استفاده قرار داد.

بخش چهارم - کارگذاری لوله های پی . وی . سی

د زیر سطح زمین

۱-۴ - گودبرداری و آماده کردن بستر لوله

عرض کف ترانشه باید حدود شش برابر قطر لوله در نظر گرفته شده و در هر حال
بسته به نوع خاک این عرض مورد مطالعه قرار گیرد.

بستر لوله را بایستی باشن و ماسه آماده نمود و آنرا در قشر تا ۵ سانتیمتر
مانند پهلوی لوله ها متراکم کرد. یک بالشتک بعمق ۰.۱ سانتیمتره تنظیم
شیب کف ترانشه کمک نموده و بستر و تکیه گاه مناسبی برای لوله حاصل
مینماید. عمق این بالشتک در جاییکه کف ترانشه سنگ است حداقل ۳۰
سانتیمتر بایستی در نظر گرفته شود. در خاکهای نامناسب و ناپایدار
باید عرض ترانشه را حداقل به ۶ برابر قطر لوله رسانیده و حداقل ۵/۱ برابر
قطر لوله برای بالشتک در زیر لوله خاکبرداری شود.

در جاییکه سطح آب زیرزمینی بالاتر از کف ترانشه است بایستی آبهای
جمع شده در ره ترانشه را در موقع لوله گذاری کاملاً جمع آوری نمود.

بستر لوله و کار آن باید بقدر کافی کوبیده شده و حداقل وزن مخصوص
آن باید به ۹۰ درصد را مذکور (ASTM D 1557 - 58 T) بروکتور

برشد.

برای پرکردن ترانشه ها باید کلیه موارد ذکر شده دریند ۴-۴ رعایت
گردد .

۴-۲- عمق ترانشه ها

در مناطق سرد سیرولوله باستی در عمق قرار گیرد که پائین تراز مقدیخندان
در زمین باشد . در هبور از شاهراهها که وسایط نقلیه سنگین از روی آنها
عبور مینمایند و همچنان در زیر ریل های خطوط راه آهن لوله را باید
در عمق کافی قرار داد تا فشار حاصله از حرکت این وسایط نقلیه روی لوله
منتقل نشود .

ارتفاع بالای لوله تاسطح زمین نباید از ۶۰ سانتیمتر در هیچ حالت
کمتر باشد .

۴-۳- لوله گذاری

لوله ها را میتوان در خارج ترانشه بهم وصل نموده و سپس داخل آن قرار
داد و یا بسته به شرایط کار آنرا داخل ترانشه بهم وصل نمود .

هنگام قرار دادن لوله داخل ترانشه باید وقت نمود که لوله طوری
روی بستر ش قرار گیرد که هیچ تنشی با آن وارد نشود یعنی قبل از قرار دادن
لوله باید از مسطح بود ن و مناسب بود ن بستر آن مطمئن بود و همچنان
بهتر است آنرا طوری داخل ترانشه قرار داد که در سطح افقی حالت مارپیچ
داشته باشد تا بهتر بانسان سطح و انتباخت مقابله نماید .

۴ - ۴ - پرکردن ترانشه

آخر برای پرکردن ترانشه از خاک رده ۱۵ مندرج در بیوست شماره ۱ این
شخصات استفاده میگردد باشد حداقل تا ۰.۳ سانتیمتر روی لوله
بیو . وی . سوی باشد ست خاکریزی شده و سپس روی آن صاف و مسطح گردد .
با بدستی وقت شود که زیر پللوی لوله کاملاً با خاک پوشند . اگر این خاک
کوبیده شود بسیار خوب است ولی کوبیدن آن ضرورت ندارد . عرض پسر
شده توسط این خاک از هر طرف لوله ۵/۲ برابر قطر آن میباشد که البته
این درجه ورق است که عرض کف ترانشه در هر طرف لوله از این مقدار بیشتر
باشد .

در صورتی که از خاک رده ۲ مندرج در بیوست مذکور استفاده میشود
باید آنرا با رذاع ۵ تا ۰.۵ سانتیمتری بالای لوله باشد ست خاکریزی
شود . باید در قدر که این خاک در دو طرف لوله بخوبی متراکم گردد . ولی
خاک روی لوله را باید کوبید . خاک ریزی با این خاک را باید تا ۲/۵ برابر
قطر لوله در هر طرف یا ناریواره ترانشه هر کدام که کمتر باشد اراده را دارد و
کوبید .

اگر از خاک رد ۳ مذکور ریوست فوق الذکر استفاده میگردد باید مانند
خاک رد ۲۵ با آن عمل نمود با این تفاوت که این خاک را باید بد رکابنده
کوبید تا وزن مخصوص آن به ۹۰ درصد رآزمایش روش ~~در~~
بررسد . (ASTM - D - 1557 - 58 T)

خاک رد ۴ مذکور ریوست فوق الذکر باید برای بستر لوله پوشش اولیه
آن بکار رود .

برای متراکم کردن اطراف لوله با وسایل ملائیکی باستی از قالبهاش کم
در طرفین لوله گذاشته میشوند استفاده نمود طوریکه در هیچ حالت
خاک روی لوله بظور مستقیم کوبیده نشود . پس از اتمام عمل کوبیدن خاک
باید قالب ها را خارج کرده و در قسمت دیگر مورد استفاده قرار دار .

در موقع پرکردن ترانشه باید از آنداختن قطعات سنگ و یا سنگین روی لوله
بن ۰۰۰ سی بخصوص در هوای سرد جلوگیری شود . برای پرکردن بقیه
عمق ترانشه باید از خاک مناسب که دارای قطعات بزرگ سنگ نباشد
استفاده شود . خاکهای پیخ زده و خاکهای نباتی و سایر خاکهای نامناسب
نباشد مورد استفاده قرار گیرند .

اتصالات لوله را هرگز نباید تا پایان آزمایشات شبکه پوشانید .

پنجم - کارگذاری لوله های بین . وی . سی

د روی سطح زمین

انسatz و انقباس

لوله های بین . وی . سی را رای ضریب بزرگ انبساطی بوده و متعددار
آن بین (10×8 نا) میباشد که چند برابر بزرگتر از ضریب انبساط
لوله های فیلامدی است . بنابراین باید هر . ۳۰ متریک ۳۰ متر از این خم با اتصال
انبساط در خط لوله ای که در روی سطح زمین نصب میشود استفاده گردید باید
دقیق شود که لوله روی تکید کاهش آزاد قرار گرفته و امکان حرکت داشته باشد .

پس از اتمام آزمایش . این لوله باید آنرا با کاغذ مخصوص مقاوم دربر گیر عوامل
جوی بازنگ رزشن و پایه ای بر موارد مناسب پوشانید این عمل انبساط و انقباس
لوله را تغییل راهه و مجهیز از تابش مستقیم نورخور شود روی آن جلوگیری
مینماید .

۲-۵ - تکید کاهشی

لوله های بین . وی . سی اگر بالای سطح زمین نصب شوند احتیاج به تعداد
زیادی پایه و تکید گاه جهت جلوگیری از شکم دادن داشته و طوری باید
روی آنها قرار گیرند که بتوانند آزادانه منبسط و منطبق شوند . خم های

وقطعات انبساط باستقیم باتوجه به مقادیرند ۵-۱ بتعدار کافی درنظر
گرفته شوند تا خط لوله بتواند با تغییرات درجه حرارت محیط مقابله
نماید .

فاصله پایه ها و تکه گاههای لوله های بین ۰ و ۰ . سی خیلی کمتر از لوله های
فولادی بوده و در حالتی که لوله برای انتقال مایع مورد استفاده قرار
میگیرد این فواصل حد اکثر را برابر با :

یک مترباری لوله های بقطر از ۲۱ تا « ۲ میلیمتر و ۵ / ۱ مترباری ۵۰ تا ۵۵
میلیمتر و ۲ مترباری ۲۵ تا ۱۰۰ میلیمتر و ۵ / ۲ مترباری لوله های بقطر
۱۲۵ میلیمتر و بزرگتر از آن میباشد .

در حالتیکه درجه حرارت محیط از ۰ درجه سانتیگراد تجاوز نمینماید
باید این فواصل را کمتر در نظر گرفته و با توجه به حد اکثر گرمای محیط آنها
راتعیین نمود .

تکه گاهها بطور کلی دارای مقطع ۷ شکل بوده و میتوان آنها را از جنس
فولاد یا چوب یا سایر مواد یکه دارای مقاومت کافی بوده و سهل الوصول تر
وازن نظر اقتصادی با صرفه تر باشد انتخاب نمود .

بخش ششم - آزمایش خط. لوله بین . وی . سی

۶-۱- گلوبولینات

پس از تکمیل لوله گذاری باشد. خط لوله بوسیله آب یا هوا مورد آزمایش قرار گیرد. در صورتی که تراویش در خلال آزمایش از لوله مشاهده گردد باید آب را خل آنرا تخلیه کرده و قسمت مزبور را تعمیر نمود. آزمایش با همایش فشرده بعضی اوقات بهترین تواند وجود یا عدم آب بندی را در لوله نشان دهد و برای این منظور باید افتتاحی که عقره فشار سنج نشان میدهد کنترل شود. در صورتی که تراویش مشاهده گردد باید برای تعمیر آن ابتدا محل اتصال را کاملاً خشک نموده و سپس با قلم موقد آری از چسب مخصوص بین . وی . سی بآن مالیده شود. اتصالات معیوب را باید بوسیله مشتمل رمنده هوا گرم (بند ۲-۱-۶) جدآ نموده و مجدد آن با استفاده از قطمه اتصال سالم قسمت مزبور را با توجه به بند ۲-۲ مرمت نمود.

در موقع آزمایش خط لوله بین . وی . سی بایستی بدقت ملاحظه نمود که برای انبساط و انتباش حرارتی لوله پوشش‌بینی های لازم شده باشد در صورت امکان بهتر است آزمایش با آب گرم جهت بررسی کفايت و سایر تعبیه شده جهت انبساط حرارتی لوله تکرار شود.

در خط لوله نباید اثری از خمیدگی و یا مانعتش برای حرکت افقی آن مشاهده

گردد.

طولی قسمتی از لوله که مورد آزمایش قرار گیرد نباید از ۰۰۵ متر تجاوز نماید.

باشد وقت شود که اتصالات و شیرفلکه ها و شیرهای آتش نشانی در داخل تریانشه ها طوری نصب شده باشند که قادر به حرکت از محل خود نباشند و برای این منظور تکیه گاههای مناسب برای آنها تعییه شده باشد.

در هیچ حالت نباید تا خاتمه آزمایش اتصالات لوله هارا با خالک پوشانید.

برای آزمایش خط لوله بوسیله آب باید آب خالص داخل خط لوله نموده و آنرا بکرد و سپس با دقت هوای باقیمانده داخل لوله را خارج ساخت.

۶-۲- آزمایش فشار اسمن

خط لوله باید طوری کارگذاری شده باشد که در خلال آزمایش فشار اسمن خود را بتواند در بحالاترین نقطه تراز خط لوله تحمل نموده و حرکتی ننماید. معمولاً فشارسنج را در ریاضین ترین نقطه تراز خط لوله مورد آزمایش قرار میدهد. کلیه مواد نذکر شده در پیش ۶-۱ در این آزمایش باید رعایت شود.

۶-۳- فشار آزمایشی

آزمایش فشار را باید بعد از آنکه روی لوله بقدرت کافی با خالک پوشانده شد انجام داد.

Nominal Pressure

فشار آزمایشی نباید از ۳/۱ برابر فشار اسمن

تجاویز نماید . در حالت های بخصوص سیتوان این فشار را تا ۵ / ابرابر فشار اسمن لوله رسانیده . خط لوله باشد فشار های وارد و رابخوبی تحمل ننماید .

مدت آزمایش برای هر ۰ . ۰ ۱ متر طول لوله ۱۵ دقیقه بینند و بدین ترتیب طول مدت آزمایش برای خط لوله بطول حد اکثر ۰ . ۵ متر ۵۷ دقیقه خواهد بود برای آزمایش اتصالات نصب شده بین لوله های بقطربزرگ با پستس مجرد را " این لوله ها را برای مدت دو ساعت تحت فشار کار آزمایشات باشد با توجه به مقادیر بند ۶-۱ عبور نگیرند .

آزمایشات باشد با توجه به مقادیر بند ۶-۱ عبور نگیرند .

بخش هفتم - حمل و نقل و انبار کرد ن لوله های

پی . وی . سی

۱-۱ - حمل و نقل

لوله های پی . وی . سی در داخل کامیون و یا سایر وسائل نقلیه با پستس بطور افقی در طول خود رویهم قرار گیرند . بین هر دسته بسته بندی شده از لوله یک قطعه اسفنج یا جسم نرم دیگری قرار داده شود تا در حین حمل و نقل داخل وسیله نقلیه لوله ها بیکدیگر سائیده نشوند .

هنگام هارکردن و تخلیه لوله ها بایستی دقیق شود که لوله هاروی زمین
کشیده نشده و ازیرتاب آنها خود را از گرد و همچنین در حین حمل و نقل
نماید آنها ضربه وارد شود.

۲-۷- انبارکردن لوله ها

لوله های پی.وی.سی.باید بطور افقی روی یک یا چند قرار گرفته و انبار
شوند و محل آنها طوری انتخاب گردد که از گرد و خاک محفوظ باشد. و تنهای
لوله های عاری از هرگونه مواد خارجی مانند خاک و گل و روفن وغیره انبار
گردند.

لوله های باید طوری قرار گیرند که شکم بهداشتی و خمی داشته باشند
نماید. محل انبار را بطوری باشد که به لوله ها مستقیماً نورخور شود
تابیده نشود.

از روی هم انبار کردن لوله های پی.وی.سی.با ارتفاع بیشتر از یک مترا
باید خود را ری شود.

لوله های باید بطور موازی رویهم قرار گیرند و هرگز نماید آنها بطور متقارن
رویهم قرار دار.

نصب و کارگزاری

لوله های پی. وی. سی

"ردہ بندی خاک"

بطورکلی خاک را میتوان به چهار گروه بشرح زیر رو بندی نمود :

۱- خاکی که را رای شن و ماسه بوده و با حداقل کوچیدن آن پسترسیا رخوب برای لوله حاصل میشود .

مواد مشکله این گروه میتواند هر یک از خاکهای زیر باشد :

شن (Sand) (ماسه) و یا مخلوط آنها ، سنگ شکسته (Gravel)
، تفاله و سنگ جوش کارخانجات ذوب آهن (Crushed Stone)
، خاکسترهای صنعتی (Cinders) (سنگهای مرجانی (Coral)
و گوشواره ها و صدف ها (Shells) .

۲- خاکهایی که از اختلاط شن و ماسه با رس ولای تشکیل میشوند مانند :

(Clayey Gravel Or Silty Gravel) مخلوط شن و رس و پاشن ولای
ومخلوط ماسه رس (Sand-Clay Mixture) رس مخلوط با
لای (Silty Clay Soil)

در این گروه برای رسیدن به نتیجه مطلوب احتیاج به تراکم کردن و کوبیدن
خاک میباشد و از این نظر ماسه های ریزدانه (Fine Sand) رانیزمیت وان
در این گروه طبقه بندی کرد . تراکم مورد نظر در این گروه از خاکهای سهولت بدست
میآید و با انتخاب وسایل و ماشین آلات مناسب تراکم لازم با صرف انرژی کمتر
حاصل میشود .

۲- خاکهای که از رس بالای (تشکیل Silts and Clays Soils)

شده باشند جزو این گروه بوده و برای بدست آوردن نتیجه مطلوب باید آنها را باز و تراویح زیاد و صرف انرژی کافی مترالدم نمود.

۳- خاکهای که بعلت خواص مکانیکی و فیزیکی اجزاً مشکله بدست آوردن تراکم مطلوب در آنها غیرمعکن و باسیار مشکل و غیرعملی است.

خاکهای که در این گروه طبقه بندی میشوند در رده اول خاکهای مخلوط با مواد آلی (Organic Soils) میباشند.

لای مخلوط با مواد آلی (Organic Silts) مخلوط رس ولای با مواد آلی که دارای خاصیت خمیری کم هستند (Organic Silt-Clays of low Plasticity Characteristics) خاکهای رسی با مواد آلی که دارای خاصیت خمیری متوسط تا زیاد باشند.

(Organic Clays of Medium to High Plasticity Characteristics)

خاکهای که از اختلاط رغال سنگ نارس (تپورب) و مواد غمود آهی و لجنی تشکیل شده و دارای مقدار زیاد مواد آلی باشند (Coals - Peat and other highly Frozen Earth) همچنین خاکهای بخ بسته (Organic Soils.) و بقایای صالح (Debris) و سنگها و قطعات بزرگتر از سیمتری این گروه میباشند.