

سازمان پژوهش و توجیه

زلزله ۱۷ آستین ۱۳۵۲ سرخون

«پند ر عباس»



در مطالعات محلی مربوط به این گزارش آقای  
سماوئل پاپازیان رئیس دفتر برنامه و بودجه  
استان ساحلی و در تدوین گزارش آقایان محمد  
بنی صدر وجود بشارتیان کارشناسان دفتر  
تحقیقات و استادارهای فنی کمک و همکاری  
بسیار مبذول داشته اند که موجب سه اسکزاری  
است.

علی اکبر معین فر



## زلزله ۱۶ اسفند ماه ۱۳۰۳ سرخون (بندرعیاس)

 
### مقدمه

منطقه بندرعیاس از مناطق فعال زلزله خیز کشور ایران است ولی خوشبختانه اغلب زلزله هاییکه درسالهای اخیر در این منطقه حادث شده از نوع زلزله های با بزرگی (Magnitude) کوچک و با قدرت تخریبی بسیار کم و پا اساساً غیر مخرب بوده اند، این قبیل زلزله ها از آنجا که توجه عمومی را زیاد بخود معطوف نمیدارند کمتر مورد مطالعه قرار میگیرند در حالیکه بررسی آنها اگرچه بصورت گزارش مختصر باشد میتواند برای کارهای آتنی مفید واقع گردد.

در صبح روز جمعه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۰۳ زلزله متوسطی در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی بندرعیاس روی داد که موجب مرگ ۷ نفر در قراء سرخون و قادهاد گردیده و خرابیهای به یک منطقه محدود وارد ساخت، زلزله در بندرعیاس شدیداً "احساس شد و در پاره ای از ساختهای ترکهای مختصر ایجاد نمود" نگارنده چند روز پس از بروز زلزله از منطقه بازدید بعمل آورد و این گزارش چکیده بررسیهای است که انجام گرفته است.

### مختصات زلزله

زلزله اخیر در ساعت ۷ و ۴ دقیقه و ۰۶/۴۲ ثانیه گریلویج (حدود ساعت ده و سی و پنج دقیقه صبح بوقت ایران) در روز ۱۶ اسفند ماه ۱۳۰۳ (۲۷ مارس ۱۹۷۰) حادث شد مرکز زلزله (Epicenter) در محاسبات اولیه N.O.A.A. کشور آمریکا در ۴۹۷/۴۲ درجه عرض شطلي (۲/۸ + کیلومتر) و ۰۶/۲۶ درجه طول شرق (کیلومتر ۱/۸ +) است که در چند کیلومتری شمال "گنو" و حدود ۳۰ کیلومتری شمال بندرعیاس است ولی مشاهدات محلی نشان میدهد که خسارات واردہ بیشتر در حوالی سرخون و قادهاد بوده و حدود ده پانزده کیلومتر با آنچه محاسبه شده است فاصله دارد.



- ۶ - در روز ۷ مارس (۱۶ اسفند ماه) در ساعت ۱۸ و ۵۸ دقیقه و ۲/۲ ثانیه گربنوج (حدود ساعت نه و نیم بعد از ظهر) زلزله ای با بزرگی ۲/۴ و با عمق ۸ کیلومتر (مرکز زلزله در ۲۶/۲۶ درجه عرض شمالی و ۰۹/۰۶ درجه طول شرقی) \*
- ۷ - در روز ۷ مارس (۱۶ اسفند ماه) در ساعت ۱۰ و ۴ دقیقه و ۰۴/۰۴ ثانیه بوقت گربنوج (حدود ساعت ۳۰ دقیقه صبح روز ۷ اسفند بوقت ایران) زلزله ای با بزرگی ۱/۴ و با عمق نرمال (مرکز زلزله در ۰۸/۲۶ درجه عرض شمالی و ۱۸/۰۶ درجه طول شرقی) \*
- ۸ - در روز ۷ مارس (۱۶ اسفند ماه) در ساعت ۰۶ و ۵۰ دقیقه و ۴۹/۰۵ ثانیه گربنوج (حدود دو و پنج دقیقه صبح روز ۷ اسفند ماه ۳۰۳ بوقت ایران) زلزله ای با بزرگی ۱/۴ و با عمق نرمال (مرکز زلزله در ۰۰/۰۲ درجه عرض شمالی و ۷/۰۶ درجه طول شرقی) \*
- ۹ - در روز ۸ مارس (۱۷ اسفند ماه) در ساعت ۰۸ دقیقه و ۶۴/۰۵ ثانیه صبح بوقت گربنوج (حدود سه و چهل دقیقه صبح بوقت ایران) زلزله ای با بزرگی ۹/۹ و با عمق نرمال (مرکز زلزله در ۱۱/۲۶ درجه عرض شمالی و ۷/۰۶ درجه طول شرقی) \*
- ۱۰ - در روز ۹ مارس (۱۸ اسفند ماه) در ساعت ۰۶ و سی و نه دقیقه و ۶۱/۴۳ ثانیه گربنوج (حدود ده و ده دقیقه صبح) زلزله ای با بزرگی ۹/۹ و با عمق نرمال (مرکز زلزله در ۳۸/۲۷ درجه عرض شمالی و ۷/۰۶ درجه طول شرقی) \*
- ۱۱ - در روز ۹ مارس (۱۸ اسفند) در ساعت ۱۸ و ۲۶ دقیقه و ۰۰/۱۴ ثانیه بوقت گربنوج (حدود ۱۰ و ۵۰ دقیقه بوقت ایران) زلزله ای با بزرگی ۴/۴ و با عمق نرمال (مرکز زلزله در ۳۶/۲۷ درجه عرض شمالی و ۹/۰۶ درجه طول شرقی) \*

### آثار حاصله در زمین


هیچگونه اثری از ایجاد گسل (Fault) در منطقه ملاحظه نگردید ولی در حوالی گنوبیزش های مختصری درگوه دیده شد همچنین در میزان آب چشمی های آب معدنی گنو بمقید ارزیادی افزایش حاصل شده است. در اثر وقوع زلزله بچاههای آب خساراتی وارد شده و ریزش هایی در آنها صورت گرفته است.

ملاحظات محلی نشان میدهد که شدت زلزله چندان زیاد نبوده و حداقل شدت در منطقه ای به شعاع چند کیلومتر و در دهات سرخون و قادها د بوده است در این منطقه شدت زلزله بین VI و VII تخمین زده میشود. درین در عبا س شدت زلزله کمتر از VI و در گنودرحدود VI بوده است.

در سرخون و قاده اد به تعداد زیادی از ساختمانهای خشتش و یا بلوك بتتنی خسارت وارد آمد و تعدادی از این ساختمانها کاملاً "خراب شده اند، خسارت وارد خصوصاً" به ساختمانهای ساخته شده با بلوك بتتنی بیشتر بوده است.

در گنودر ساختمان لستن شورای زنان که با بلوك بتتنی و با سقف تیراً هن و طاق ضرسی ساخته شده است خسارت مختصری دیده و در گوشه های ساختمان خسارت شدیدتر است در این منطقه در دیوارهای سنگی ساختمان حمام آب گرم شکافهای بوجود آمد ه است و بطور کلی این خسارات شدت بیش از VI را نشان نمیدهد.

Plate 1

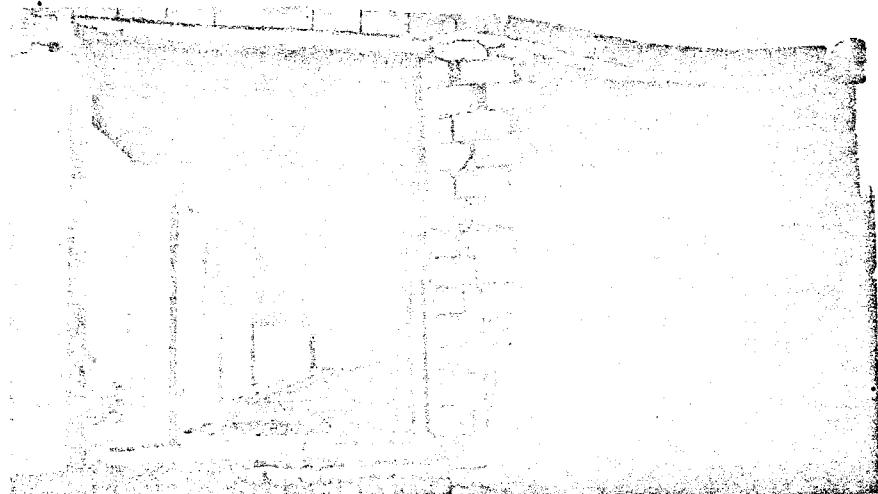


خسارت به ساختمان بلوك بتتنی در سرخون



ساختمان دبستان گنو

Plate 2, 3

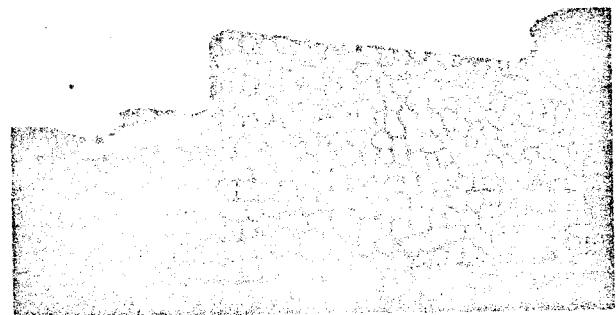

ساختمان حمام آب گرم گنو

## سابقه زلزله خیزی منطقه

سوابق اجمالي زلزله خیزی منطقه بندرعباس نمن بررسی زلزله ۱۷ آبانماه ۱۳۰۰  
(۱) بندرعباس (که به نوبه خود زلزله کوچکی بود) بیان گردید پس از آن تاریخ بیز فعل و اتفاقات کوچکی در این منطقه بروز کرد و شان میدهد که بطورکلی منطقه فعال میباشد. مهمترین زلزله ای که پس از انتشار نشیره فوق و قبل از زلزله اخیر در منطقه بروز کرد زلزله ای است که در روز ۲ دسامبر سال ۱۹۷۴ (۱۱ آذر ماه ۱۳۵۲) در ساعت ۹ و ۵ دقیقه و ۴۴ ثانیه گینویچ (حدود نیم ساعت بعد از ظهر بوقت ایران) در یکصد کیلومتری شمال غربی بندرعباس در ۲۵ کیلومتری جنوب حاجی آباد روی داد، مرکز (Epicenter) این زلزله در محاسبات اولیه ایکه توسط N.O.A.A. کشور آمریکا انجام شد ۴۸ درجه عرض شطلي و ۰۰/۸ درجه طول شرقی است و عمق زلزله ۲ کیلومتر و بزرگی (Magnitude) آن ۵/۴ بوده است.

در زلزله پا زدهم آذرماه ۱۳۰۳ در دهات سه چاهان - گهگم - برآفت اتاب - سعادت آباد و تنزج خساراتی وارد ساخت، در حاجی آباد زلزله بشدت احساس شد و شکافهاش در ساختمان بخشداری ایجاد گردید، در تنزج درخانه های خشت و گلیس شکافهاش زیاد بروز کرد. در این زلزله یک نفر در تنزج به زیر آوار رفت و تعدادی دام و طیور تلف شدند.

بطور خلاصه در منطقه بندرعباس هر چند گاه یک بار زلزله کوچک و یا متوسط بوقوع میپیوند و زلزله اخیر سرخون یکی از آن زلزله ها است.

۱- زلزله ۱۷ آبانماه ۱۳۰۰ بندرعباس از علی اکبر معین فر - محمد بنی صدر و مهدی طبرسی نشیره شماره ۱۲ دفتر تحقیقات واستانداردهای فنی سازمان برنامه و پژوهش

- در هنگام وقوع زلزله اخیر تعداد سه دستگاه شتاب نگار
- S. M. A-1 از نوع (Strong Motion Accelerograph) در بند رعبا،ن- میناب و قشم و یکدستگاه سیسموکوپ از نوع "Wilmot" در بند رعبا س موجود بود و از این دستگاهها نمودارهای بدست آمد که ارقام تقریبی و اولیه حاصله بشرح زیر است.
- ۱- دستگاه شتاب نگار (accelerograph) بند رعبا که در حدود ۵۰ کیلومتری مرکز زلزله است زلزله های زیر را رسم کرده است.
  - زلزله با مدت زمان (duration) ۴۰ ثانیه و حداقل شتاب  $16g / 16g$  (برای مولفه افقی) و  $2g / 2g$  (برای مولفه قائم).
  - زلزله با مدت زمان ۰ ثانیه و حداقل شتاب  $3g / 3g$  (برای مولفه افقی) و  $10g / 10g$  (برای مولفه قائم).
  - زلزله با مدت زمان ۷ ثانیه و حداقل شتاب  $10g / 10g$  (برای مولفه افقی) و  $10g / 10g$  (برای مولفه قائم).
  - زلزله با مدت زمان ۷ ثانیه و حداقل شتاب  $10g / 10g$  (برای مولفه افقی) و  $100g / 100g$  (برای مولفه قائم).
  - ۲- دستگاه سیسموکوپ بند رعبا (با پاندول دارای پرید زمانی  $75 / 0$  ثانیه) در روی شبشه تغییر مکانی حداقل  $1 / 2$  سانتیمتر) خارج تا خارج نمودار رسم کرد  $15s$ .
  - ۳- دستگاه شتاب نگار (accelerograph) قسم در ۶ کیلومتری مرکز زلزله است زلزله های زیر را رسم کرده است.
  - زلزله با مدت زمان ۲۰ ثانیه و با حداقل شتاب  $6g / 6g$  (برای مولفه افقی) و  $10g / 10g$  (برای مولفه قائم).
  - زلزله با مدت زمان ۲۰ ثانیه و حداقل شتاب  $16g / 16g$  (برای مولفه افقی) و  $10g / 10g$  (برای مولفه قائم).
  - زلزله با مدت زمان  $2 / 5$  ثانیه و حداقل شتاب  $20g / 20g$  (برای مولفه افقی) و  $10g / 10g$  (برای مولفه قائم).
  - ۴- دستگاه شتاب نگار (accelerograph) میناب که در ۵۰ کیلومتری مرکز زلزله است تنها یک نمودار رسم نموده است که مدت زمان آن  $28$  ثانیه و حداقل شتاب  $20g / 20g$  (برای مولفه افقی) و  $17g / 17g$  (برای مولفه قائم) است.

شتاب حرکت در مرکز زلزله ( epicenter ) بواسطه اینکه نزدیک ترین دستگاه حدود ۲۰ کیلومتر از آن فاصله داشته است در دست نیست لکن مشاهدات محلی میتواند معیارهای برای تخمین شتاب زلزله بدست دهد از جمله خراب شدن دیوارهای محوطه در سرخون و درقادهاد میباشد.

به دیوارهای محوطه که با بلوک بتقی ساخته شده هم در سرخون و هم درقادهاد خسارت وارد آمده است این دیوارها که عموماً "با ملات ضعیف ساخته شده اند و دارای طول نسبتاً" بزرگی میباشند بخارج واژگون شده اند. واژگون شدن این دیوارها نا اندازه ای میتواند معیاری از شتاب حرکت زلزله در مرکز زلزله بدست دهد. عرض دیوارها معادل یک بلوک بتقی یعنی ۲۰ سانتیمتر میباشد و با توجه باینکه درقادهاد تعداد ۱۰ رگ از این بلوکها واژگون شده است چنانچه از اصطکاک ملات آخرين رگ بلوک و همچنین اثری که سر دیوار با قسمتهاي باقيمانده دارند صرفنظر شود با يك حساب تقربي مقدار شتاب افقی حرکت زلزله در اين نقاط بدست خواهد آمد.

$$h = 0 \times 20 = 110 \text{ سانتیمتر}$$

عرض دیوار  $d = 20$  ( سانتیمتر )

وزن یکمتر طول دیوار  $w = h \times d \times m \times g$

( وزن مخصوص دیوار است )

$F = h \times d \times m \times \gamma$  نیروی افقی ناشی از زلزله

(  $\gamma$  شتاب افقی زلزله است )

با توجه باینکه نیروی افقی وارد در مرکز ثقل دیوار یعنی در ارتفاع  $\frac{h}{2}$  است عزم

$$M_e = \frac{h^2}{2} \times d \times m \times \gamma \quad \text{راژگونی وارد برابر است با}$$


$$M = h \times \frac{d^2}{2} \times m \times g \quad \text{و عزم مقاوم ناشی از وزن دیوار}$$

شرط واژگون شدن دیوار مساری بودن این در عزم است


$$\frac{h^2}{2} \times d \times m \times \gamma = h \times \frac{d^2}{2} \times m \times g \quad \text{وازانجا}$$

$$\gamma = \frac{d}{h} g = \frac{20}{110} g = 0.18 g \quad \text{و یا}$$

بنابراین نتیجه میگردد که مقدار شتاب افقی در مرکز زلزله حداقل حدود  $g / 18 = 0.0555 g$  بوده است.

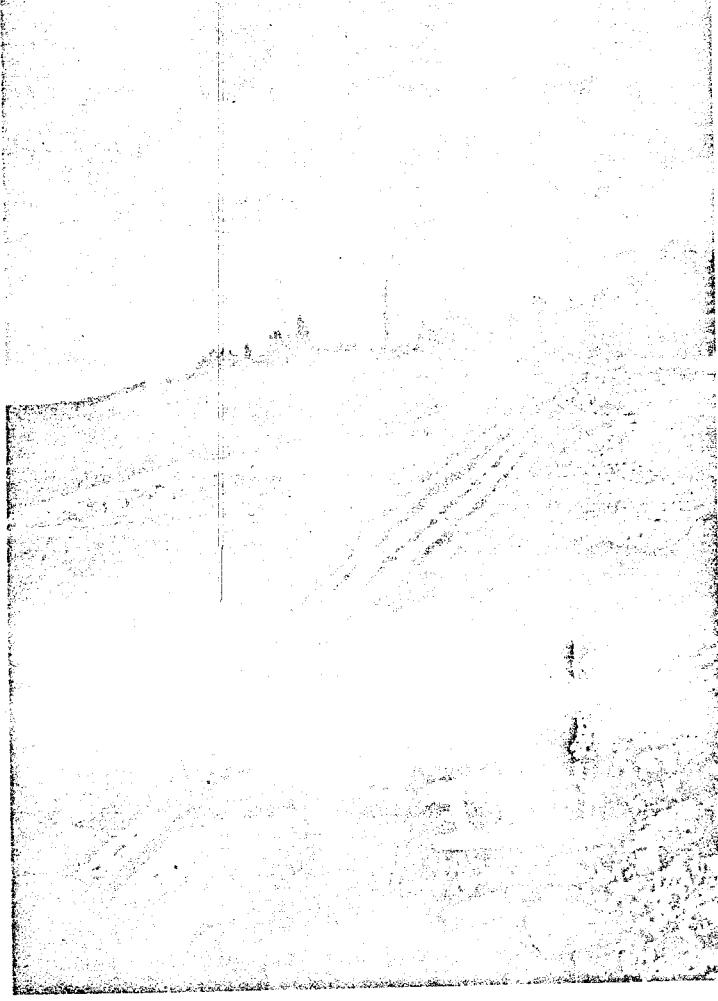

واژگون شدن دیوار محوطه در سرخون

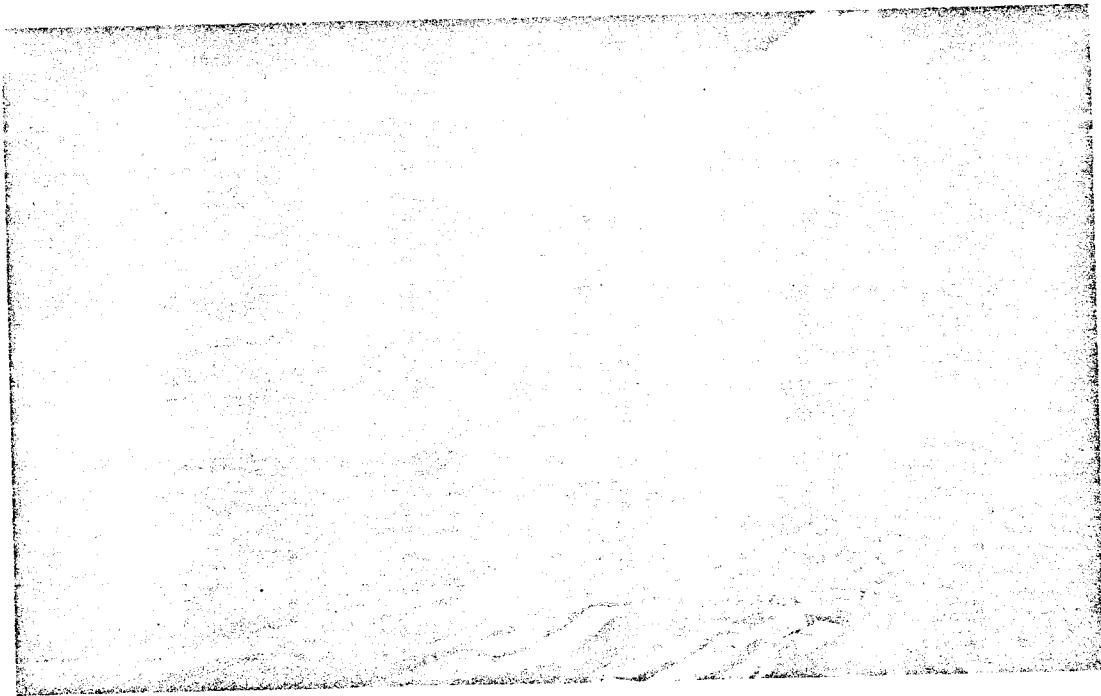

واژگون شدن دیوار محوطه در قاده هار

Plates 4 & 5

## آثار زلزله در ساختمانهای

زلزله اخیر به ساختمانهای واقع در شهریند رهبا س خسارت قابل توجهی وارد نساخت لکن تنها این در ساختمانهای این شهر چه در اثر زلزله های قبلی و چه در اثر این زلزله ایجاد شده مقاومت ساختمانهای بدون اسکلت این شهر را بمیزان زیادی کم نموده است.

خساراتی که در سال ۱۳۵۰ در ساختمان سالن فرودگاه بندرعباس وارد گردید و در نشریه شماره ۱۲ دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی ملعکش شده است عیناً "در این زلزله تجدید شد و همان شکافهایی که در محل تلاقي تیروستون ایجاد شده بود پس از این زلزله دیده شد و بنظر میرسد که در تعمیراتی که بعمل آمد است تدبیها اکتفا به پوشش سرامیک روی ستونها شده است و اینکه در اثر زلزله اخیر پوشش سرامیک مجدد است" ریخته شده شکافهای قبلی هویدا گردیده است.

به ساختمان اداره دارائی و تعدادی از ابینیه دولتی که قدیمی میباشد خسارت مختصر وارد شده است و چون این ساختمانها از نوع ساختمان بادیوار حائل و بدون اسکلت میباشد دربرابر زلزله های شدید بعدی مقاومت نخواهد داشت.

در ساختمان هتل گامرون که با احتساب زیرزمین دارای شش طبقه میباشد و با اسکلت فولادی ساخته شده ترکهایی دیده شد که ارتباطی با اسکلت ساختمان ندارد و اگر اسکلت ساختمان صحیح حساب شده باشد میتواند دربرابر زلزله بعدی مقاومت کند.

ترکهایی که در این ساختمان ایجاد شده در محل درز ابساط د و قسمت ساختمان است که ناشی از نوسان مستقل د و قسمت میباشد. در محل التقای سقف با دیوارها در پاره ای از قسمتها ترکهایی بوجود آمده همچنین در کاشن های بدنه دیوارها شکافهایی ملاحظه شد لکن بطورکلی هیچگونه خسارت استراکچرال در این ساختمان دیده نشد.


در ساختمانهای آجری و بلوک سیمانی بندرعباس ترکهای مختصر خصوصاً "در گوشه های ساختمان (در محل تلاقي دو دیوار) ملاحظه گردید و گفته شد که دیوار بنائي ساخته شده با بلوک بتقی غیر باربر دربکی از ساختمانها خراب گردیده است.

- حیثیتی ساخته شده با بلوک پیش ساخته شده بتنی که اخیراً بتعادل زیاد در منطقه ساخته میشود خساراتی وارد شده است و نشان میدهد که این قبیل ساختمانها چنانچه با احتیاط و مراقبت لازم ساخته نشوند از ساختهای خشت و گلی خطرناکترند .


از تعداد چهار ساخته موتورخانه که با بلوک بتنی و سقف تیرآهن و طاق ضربی از طرف سازمان آب بند رعباس ساخته شده است علیرغم آنکه هر چهار ساخته دارای یک نقشه و یک معطروسازنده بوده اند و در نزدیکی هم نیز قرارداد شتند و ساختهای خسارتی ندیده است و دو ساخته دیگر بکلی خراب شده اند و بررسی دقیق نشان داد که دو ساخته اخیر در سال گذشته یعنی در موقیع که مشکل کمبود سیمان وجود داشت ساخته شده است و دو ساخته دیگر در چند سال قبل بنا گردیده و هر چهار جوئی در مصرف سیمان در آنها بعمل نیامده است .

تبديل شدیدی که به تبدیل کیر به خانه های مناسب موجود است باعث گردید که دستگاههای بلوک زنی بتنی در منطقه به تعداد زیاد نصب و بلوکهای پیش ساخته شده بتنی بعرض فروش درآید و یا این ترتیب خانه های کیری سنتی قدیمی (که اگرچه مناسب برای زندگی نیست ولی بمراتب بیش از ساختهای جدید دست اجرا مقاوم در روابط زلزله است) تبدیل به خانه های بلوک غیر مقاوم در روابط زلزله گردد .

بیشترین خسارتی که به ساختهای ساخته شده با بلوک بتنی وارد شده است در گوش ساختهای خشک و گلی واقع دردهات سرخون و قادهای نیز کمیابیش خساراتی وارد گردید که به بررسی پاره ای از آنها میپردازد .

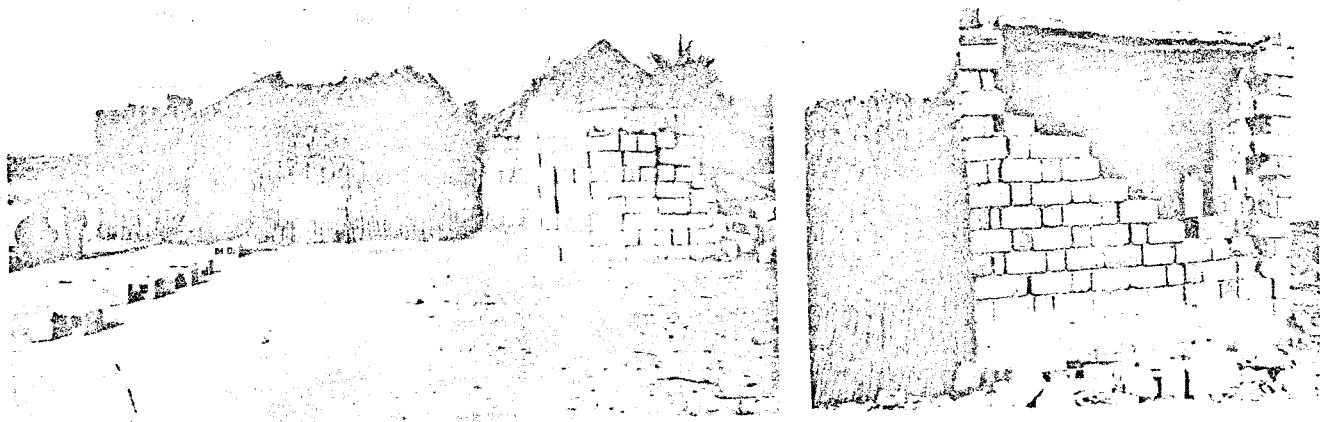


ساخته بابل وک بتنی در جنب کپسر سنتی  
(سرخون)

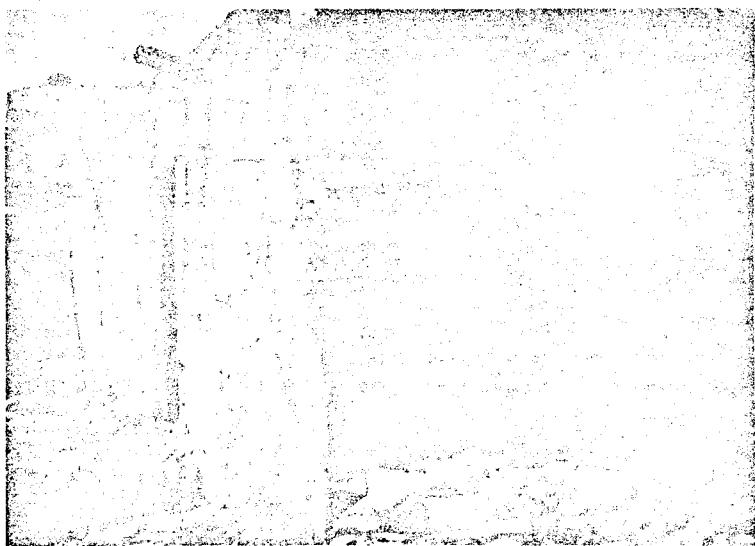

خرابی به ساختمان سنگی (قاده‌های زلزله)

Plate 8

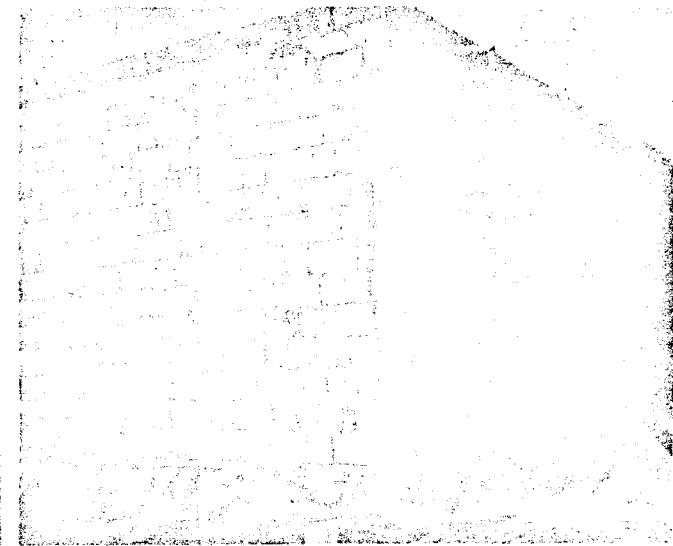


شکاف درگوشه ساختمان

Plate 9



ایجاد شکاف در ساختمان خشکی (سرخون)

Plate 10

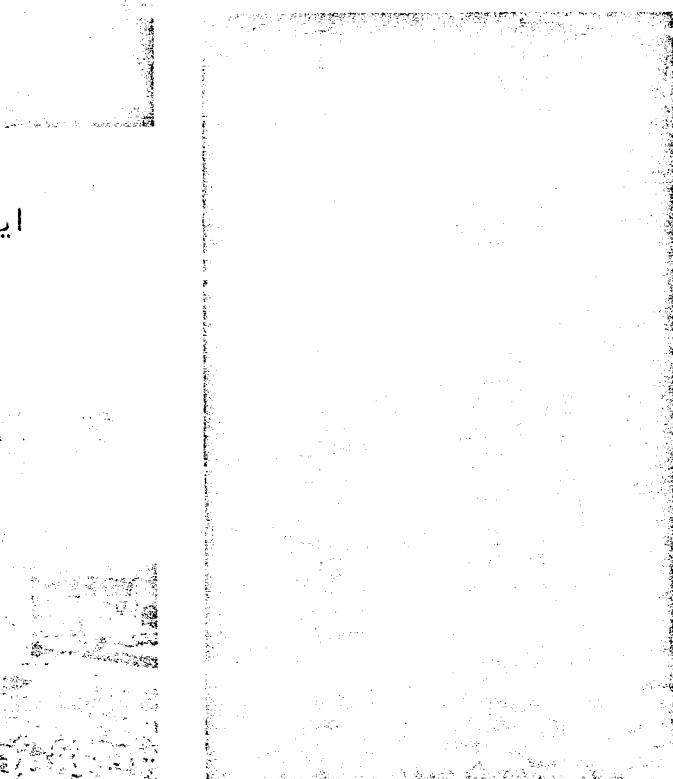

خرابی در دیوار خارجی




خرابی ساختمان خشنی (سرخون)

Plate 11

Plate 12


ساختمانی است که دیوارهای آن خشت و با بازشوی بسیار کم است. سقف ساختمان دارای شیب مختصری است. ساختمان دارای دو دیوار طولی بفاصله ۱۲ متر از یکدیگر میباشد و دهنه ۱۶ متری با سه ردیف ستون از لوله آهنی به چهار قسم تقسیم شده است. فاصله ستونها از یکدیگر در امتداد طولی حدود ۲/۵ متر است و این ستونها در روی سقف بوسیله تیرآهنی با شیب ملائم بیکدیگر بسته شده و تکیه گاه انتهائی تیرآهنها دیوار خشتش است و حدود ۳۰ سانتیمتر بطرف خارج ادامه یافته اند.

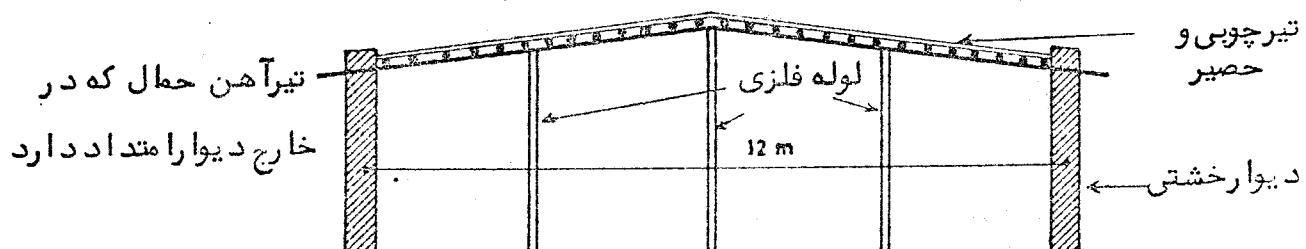

پوشش سقف برزوی این تیرآهنها تقریباً دارد. با این ترتیب که درجهت طولی تیر چوبی بطور یکسره بر روی تیرآهن تکیه کرده و سقف بوسیله حصیر و اندودکاه گل پوشیده شده است، زلزله با این ساختمان خسارتی را در نیاورد.

بطوریکه ملاحظه میشود ساختمان از نوع خشت و گلی است و برای مقاومت در برابر زلزله طرح نگردیده است لکن عوامل کوچکی مربوط است که توانسته است این ساختمان را دربرابر زلزله ای باشد. متوسط مقاومت نماید از قبیل کم بودن مقدار بازشوها - فاصله قابل توجه اولین بازشو از گوش دیوار و پیوند نسبی که سقف با دیوارهای دارد. گرچه نوع سقف چوبی و حصیر و گل برای مناطق زلزله خیز مناسب نیست لکن ملاحظه میگردد که با امتداد یافتن تیرها بخارج از دیوار تا حدی پیوستنگ سقف و دیوار تامین شده و موجب گردیده است که ساختمان در برابر زلزله کوچک و متوسط مقاومت کند، این نتیجه برای ساختمانهای روسنایی که با مصالح محلی و ارزان ساخته میشود قابل استفاده است که با کاربرد آن میتوان لااقل ساختمان را تا حدی در برابر زلزله مقاوم تر نمود.

در جنب این ساختمان، ساختمان خشنی دیگری است که بعلت عدم مراعات نکات فوق و سلگین ترین سقف صدمه دیده و دو دیوار متعامد در محل التقا خراب شده است.

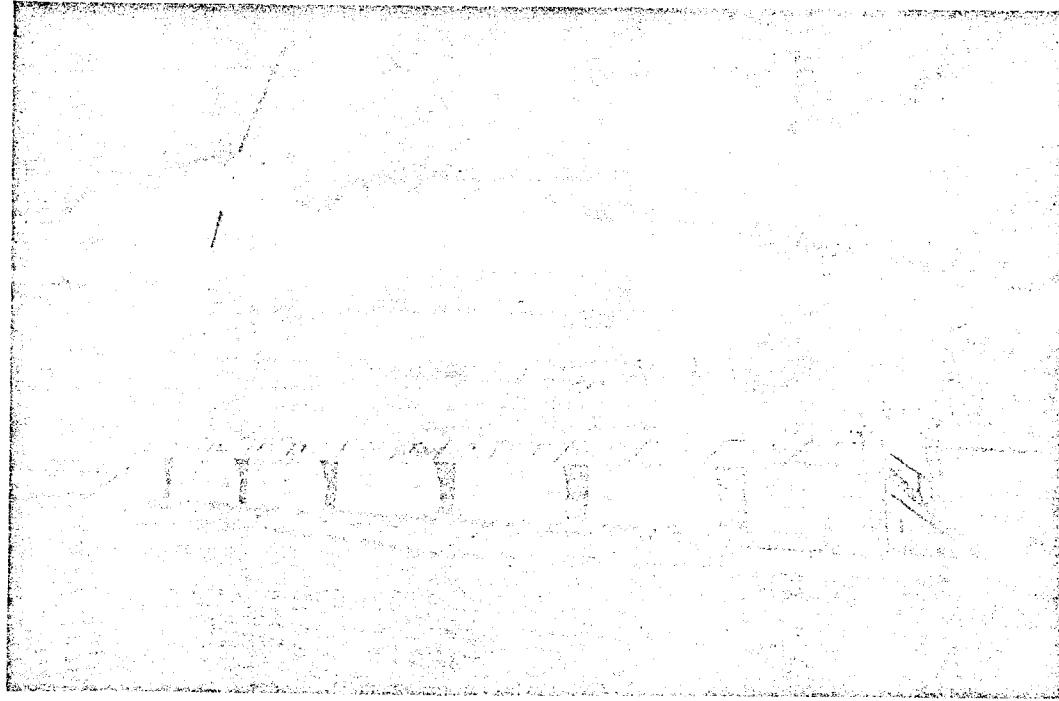


سازمان مرغداری سیستان (سرخون)

Plate 13

Plate 14



نمونه یک ساختمان آجری باتیراًهن و طاق آجری است که با توجهی که از لحاظ جنس ملات در آن بعمل آمده و همچنین ناتوجه باینکه ساختن دارای بازشوهای کمی میباشد ، توانسته است درزلزله نیمه مخرب اخیر مقاومت کند و تنها ترکهائی درامتداد تیرآهنها دردهانه ها انتهائی سقف ایجاد شده است .

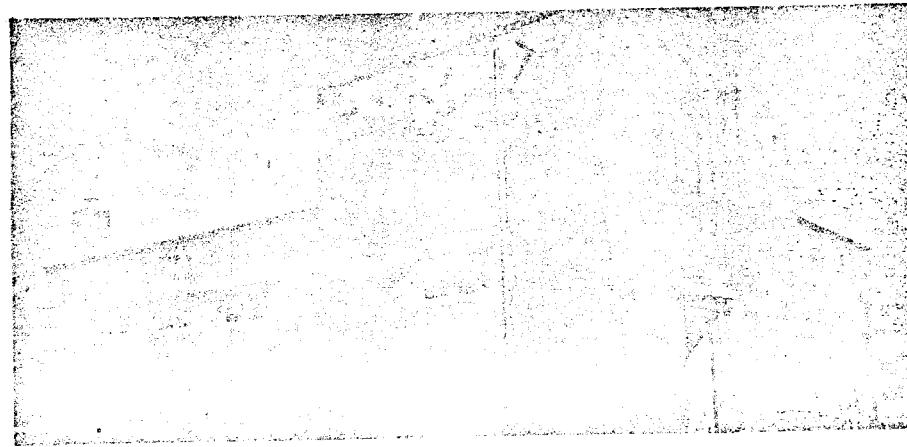


ساختمان آجری حمام سرخون

Plate 15

ساختمان: مروج کشاورزی

ساختمانی است در یک طبقه که با بلوك بتونی و سقف تیرآهن و طاق ضربی ساخته شده است و دیوار آجری در یک گوش که محل بازشو میباشد ترک ۴۰ درجه برداشته است . یکی از دیوارهای این ساختمان که بصورت دوچداره ساخته شده است بشدت صدمه دیده و قشر خارجی که هیچگونه پیوستگی با قسمت دیگر دیوار ندارد خراب شد است .

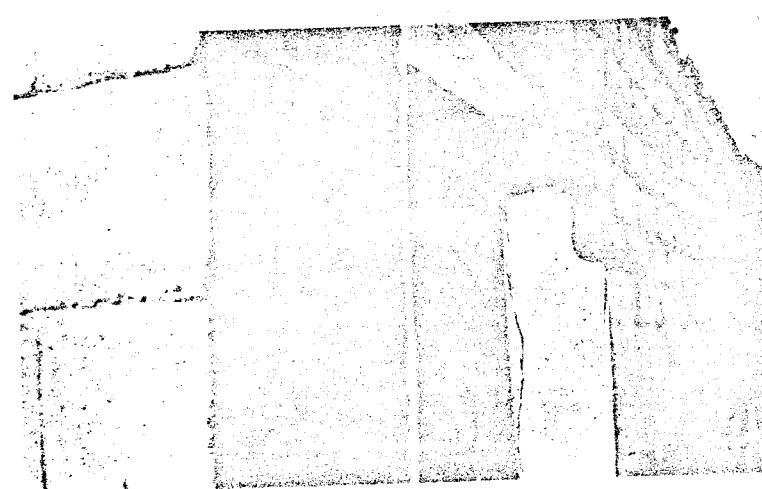


خرابی در دیوار خارجی ساختمان مروج کشاورزی  
(سرخون)

Plate 16 & 17

ساختمان مروج کشاورزی  
(سرخون)

## خانه فرهنگ روستائی ژیان

این ساختمان یک طبقه با بلوک بتلی در سرخون واقع شده و پوشش آن با تیرچوبی و حصیر و گل است در اثر زلزله به دیوار خارجی خسارت وارد آمده است.

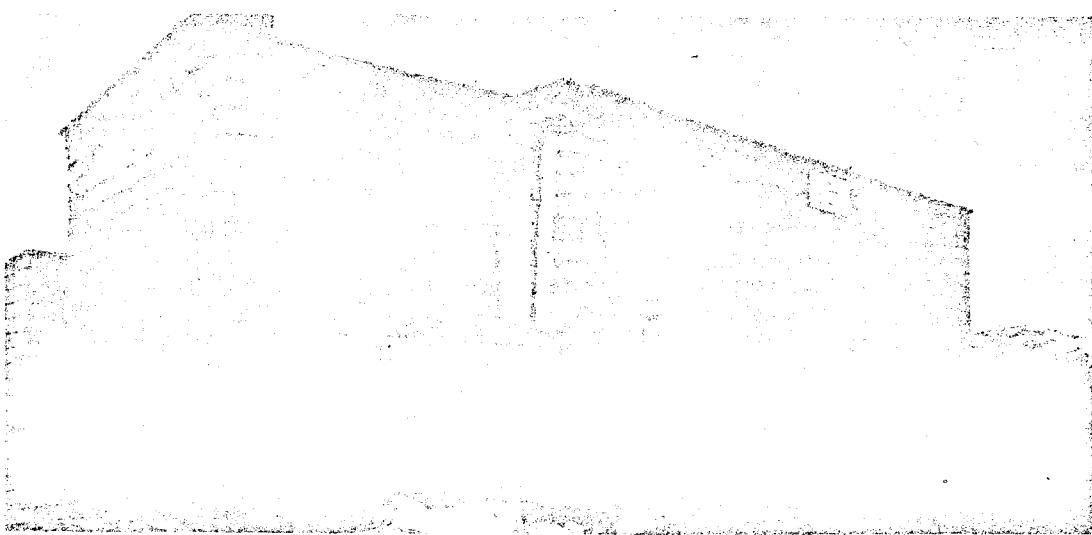

خانه فرهنگ روستائی ژیان (سرخون)

Plate 18

حسینیه و مسجد سرخون

حسینیه سرخون که ساختمان خشق با طاق رومی است بکلی خراب گردیده است و مسجد سرخون در مجاورت حسینیه که بادیوار آجری و سقف تیرو حصیر ساخته شده است و تمامی آن بصورت قوسهای شکسته است در محل نشیمنگاه قوسها و در فاصله دو قوس در روی ستون ترکهای دیده میشود.


نکته جالب در مسجد سرخون، تغییر مکان قسمتی از ستون آجری زیر سر تیز اصلی سقف میباشد که در فاصله ۷۰ سانتیمتری از سقف حدود ۱۵ سانتیمتر تغییر مکان افکس داده است.





مسجد سرخون در مجاورت حسینیه که نمای آن بصورت قوسهای شکسته است

Plate 20

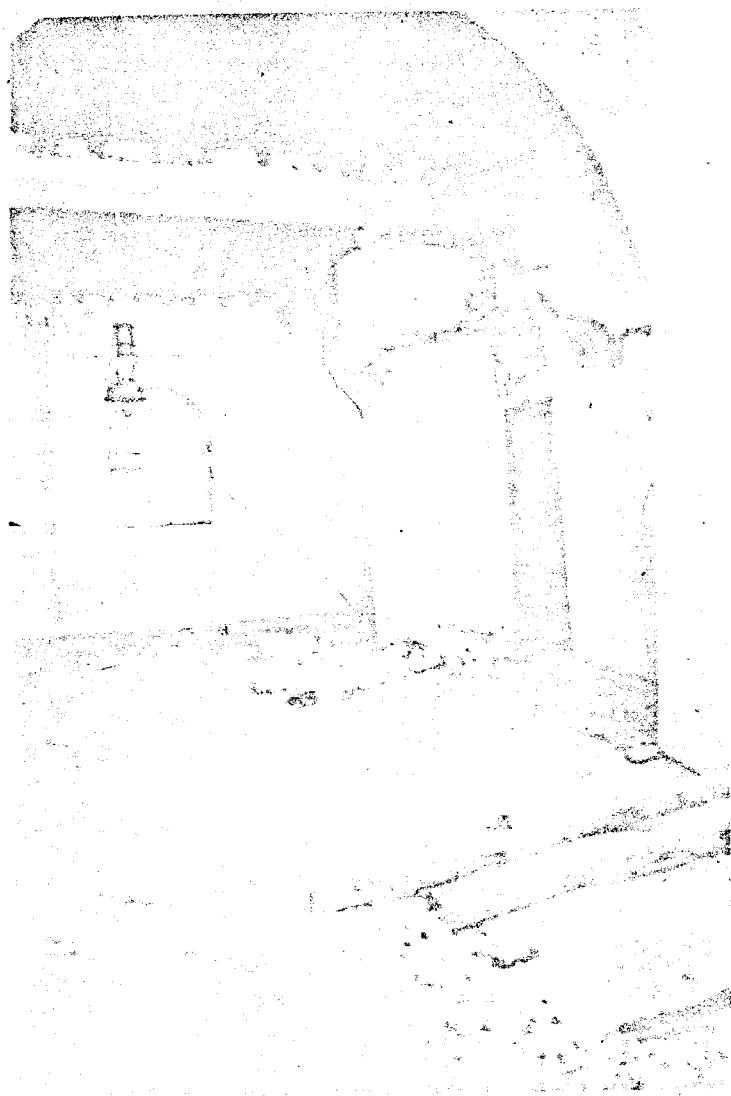


تغییر مکان افقی در ستون آجری مسجد سرخون

Plate 21


## ساختمانهای موتورخانه های چاه آب

همانطوریکه گفته شد جمیعاً "تعداد ۴ دستگاه ساختمان با یک نقشه در سرخون ساخته شده است و تصادفاً "عملیات اجرائی هر ۴ دستگاه توسط یک سازنده بعمل آمده است، خراب شدن دو دستگاه از این ساختمانها و سالم ماندن دو دستگاه دیگر معیار خوبی برای بررسی علت خرابی بدست میدهد.

ساختمانها از یک چهار دیواری ۷ متر در ۵ متر تشکیل شده است که با بلوك بتیس پیش ساخته شده، ساخته شده است. سقف ساختمان از تیرآهن و طاق ضرسی است و هیچگونه کلاف بتون آرمه در زیر یا در بالای دیوارها ساخته نشده است. ملات دیوار چینی در دو دستگاه ساختمان از سیمان بوده و دارای مقاومت کافی است ولی در دو دستگاه دیگر ملات بلوك چینی ماسه آهک است. در اثر زلزله موتورخانه های شماره ۳ و ۴ که ملات آنها ماسه آهک بوده است (و در هنگام ساخته شده که مساله صرفه جویی در مصرف سیمان مطرح بوده است) بکلی خراب میگردند.

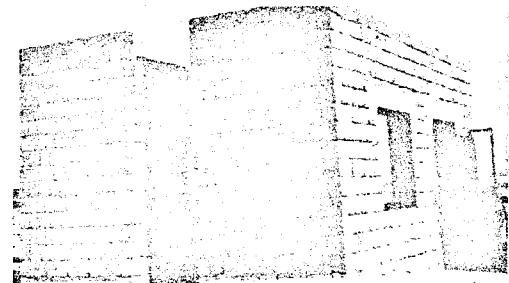

موتورخانه شماره یک که از آسیب مصون مانده

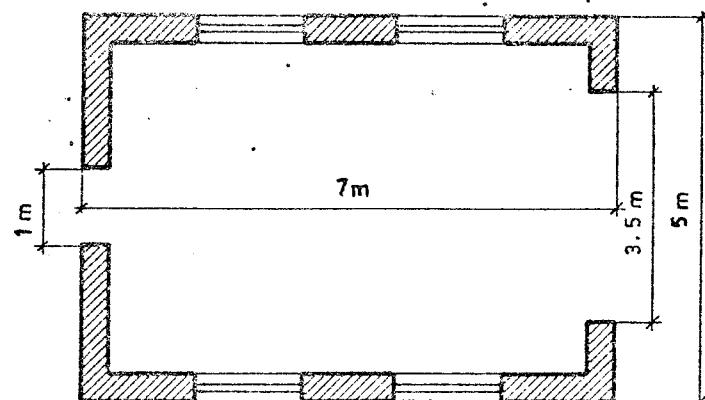

پلان تیپ موتورخانه چاه آب

Plate 22




ساختمان موتورخانه شماره سه که کاملاً خراب شده

Plate 23

مشهدی عبدالله ) که سقف آن بصورت کاملاً "ابتداش با تیرچوبی ( ولی دارای تکیه گاه زیاد ) و گل ساخته شده ملاحظه کرد . ملات دیوارچینی این ساختمان از نوع سیمان و دارای مقاومت کافی است و کاربرد این ملات موجب گردیده است که این ساختمان ابتدائی در مقابل زلزله کوچک و یا متوسط از نوع زلزله اخیر مقاومت کند .

ذکر این نکته ضروری است که اغلب خانه های روستائی ایران بایک زلزله خفیف و پیران میشوند درحالیکه تنها یک بهکاری کوچک کافی است که جان عده زیادی را لااقل درزلزله های نوع متوسط و کوچک از مرگ نجات دهد و انجام این امر نیاز به محاسبات پیچیده دارد و نه هزینه کار را بعیزان زیاد افزایش میدهد .

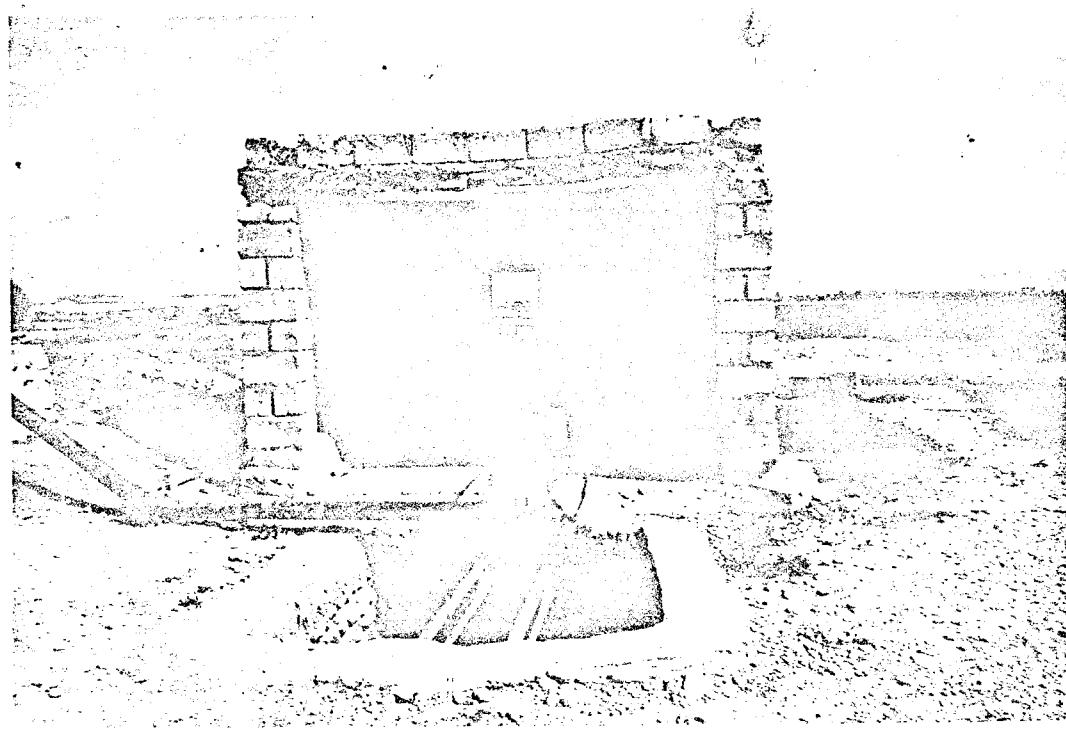

ساختمان موتورخانه شماره ۱۶ ( مشهدی عبدالله )


Plate 24

## تلعبه خانه آب بند رعباس (سرخون)



این تلعبه خانه از یک سالن نظیر موتورخانه ها که قبلاً "ذکر شد و یک منبع آب زیرزمینی و یک اطاق سرایدار تشکیل شده است. دیوارهای ساختمان تلعبه خانه و اطاق سرایدار از بلوك بتقی پیش ساخته شده و سقف آنها تیرآهن من و طاق ضربی است. این ساختمانها نیز فاقد کلاف فوقانی و تحنا نی میباشد لکن با توجه باینکه در زمانی ساخته شده که صرفه جوئی در مصرف سیمان مطرح نبوده است نوع ملات دیوار چینی خوب میباشد در این ساختمانها علیرغم آنکه فاقد کلاف میباشد تکیه گاههای تیرآهن پیش از سقف زیاد بوده و تیرآنهای از دیوارها خارج شده اند و این موضوع به همبستگی دیوار و سقف کمک زیادی کرده است.

به منبع آب زیرزمینی و همچنین به ساختمان اصلی خسارتی وارد نشده است لکن در اطاق سرایدار بفاصله ۲۰ سانتیمتر از فعل درگاهها درگوشه ساختمان تغییر مکانی بمیزان ۳ سانتیمتر ایجاد کرده است.

Plate 25

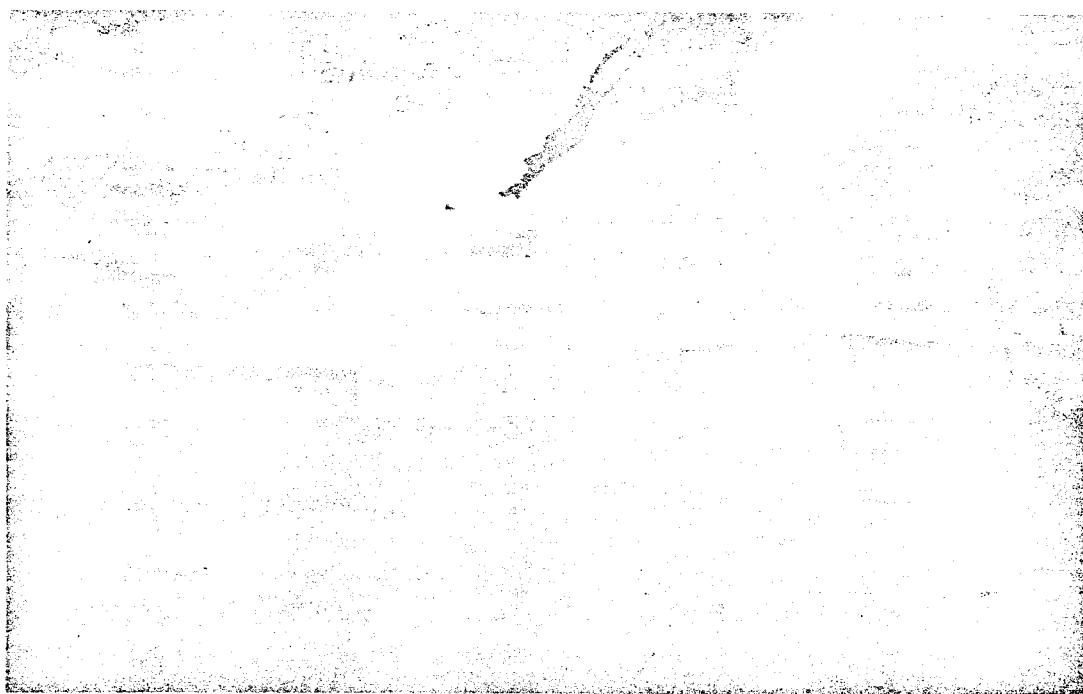

تلعبه خانه آب بند رعباس (سرخون) بطوریکه ملاحظه میشود سرتیرآنهای پوشش سقف در هر دو ساختمان از دیوارها خارج شده است.

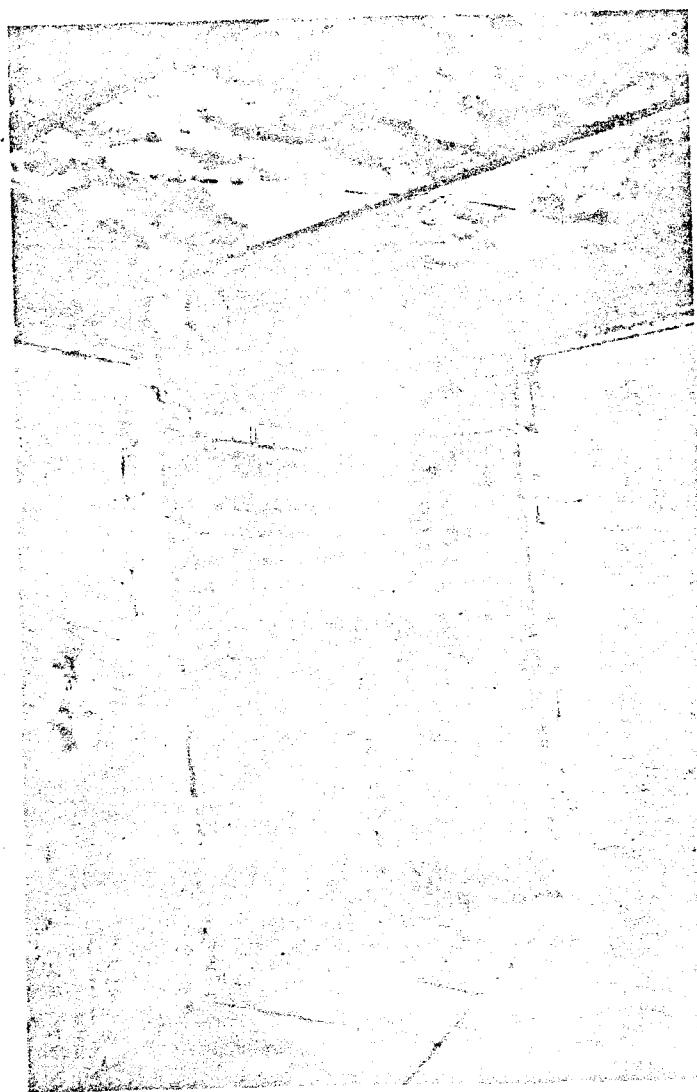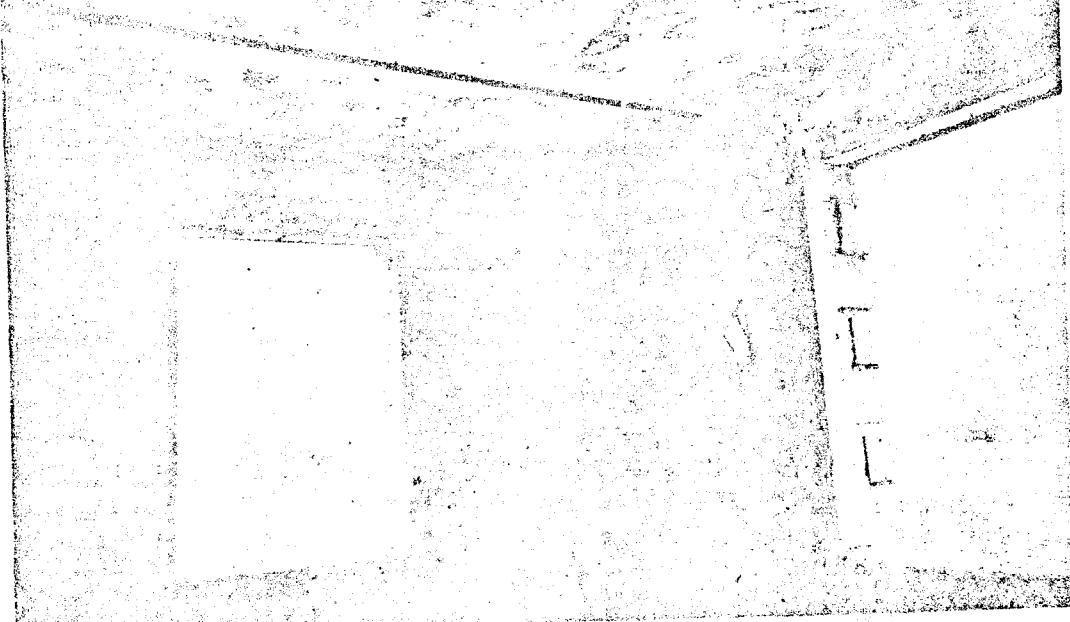

تغییر مکان افقی درگوشه ساختمان سرایدار تلمبہ خانه آب بند رعباس (سرخون)

Plates 26 & 27

ساختمان یک طبقه با پوشش تیر چوبی و حصیر و گل میباشد که دیوارهای آن با سنگ لاشه و ملات ضعیف ساخته شده است ضخامت زیاد دیوارها و ممتد بودن تیرهای سقف بر روی دیوار و خارج شدن آنها از سطح خارجی ساختمان بوجب گردیده است در حالیکه تقریباً "سایر ساختهای خشت و گلی قادهاد در اثر زلزله خراب شده است این ساختمان تا حد ودی مقاومت کند ."

Plate 28



حسینیه قادهاد — ساختمان یک طبقه سنگی



خرابی دیوار سنگی — حسینیه قادهاد

Plate 29

ساختمان یک طبقه آجری با سقف تیرآهن و طاق ضربی است که در سال ۱۳۴۶ ساخته شده است ملات دیوار چینی از ماسه آهک ضعیف میباشد ساختمان دارای ایوانی با ستونهای آجری در جلو میباشد • در اثر زلزله دهنده های آخر سقف و همچنین دیوار خارجی موازی با امتداد تیرآهنها خراب شده است و چنانچه آخرین تیرآهن با دیوار خارجی کلاف گردیده بود احتمال زیاد داشت که ساختمان در اثر چنین زلزله ای که خیلی شدید نبوده است مقاومت نماید •

در اثر زلزله در دیوارهای عرض ساختمان شکافهای ضریدری ایجاد شده است و همچنین در محل تلاقی ستونهای آجری با سقف ساختمان ترکهای افقی و تغییر مکانهای حاصل گردیده است • در مجاورت آخرين با زشوی دیوار خارجی با توجه باینکه فاصله زیادی از گوشه ساختمان نداشته است شکافهای شدیدی ایجاد شده است •

در جنب ساختمان دیوارستان سرخون ساختمان دیگری با بلوك بتقی در سال ۱۳۵۶ ساخته شده است که سقف آن چوبی و سبک است سقف این ساختمان از چهار تراشهای چوبی که بفاصله ۴۰ سانتیمتر از یکدیگر قرارداده شده و تخته گویی کامل بر روی این چهار تراشها انجام گردیده است موجب شده که روی هم رفته سقف یک پارچه ای را تشکیل دهد، خسارت وارد به این ساختمان خیلی کمتر از ساختمان آجری مجاور است و نشان میدهد که تا چه حد سقف تیرآهن و طاق ضربی دردهانه های انتها ای چنانچه بخوبی به دیوار بسته نشده باشد خطرناک میباشد •


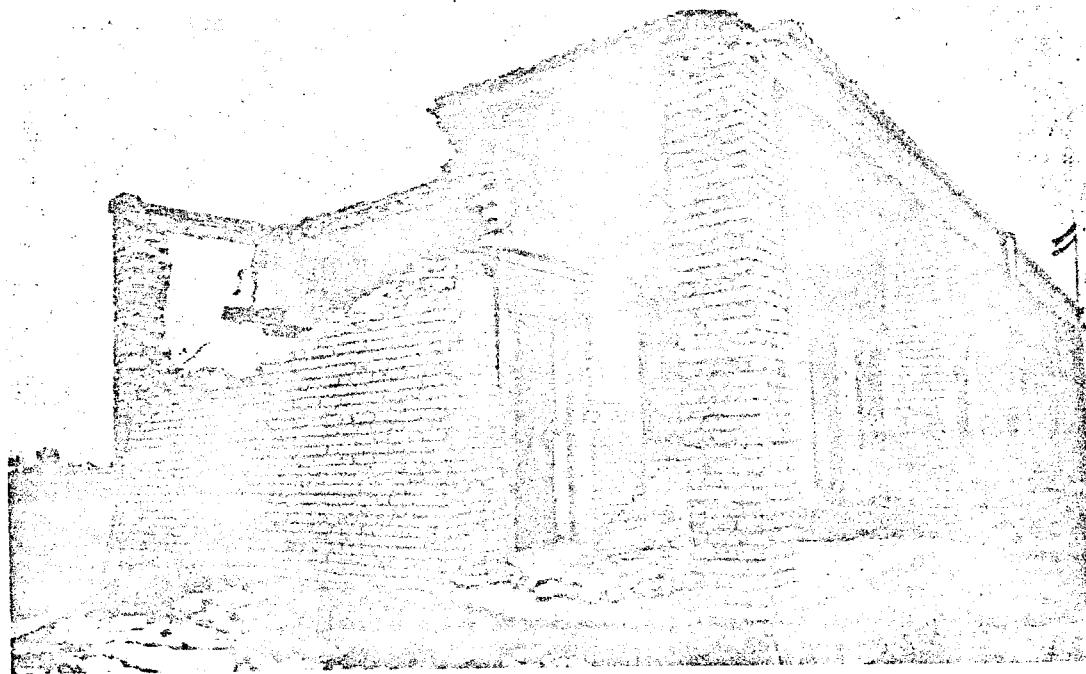


Plate 30




شکافهای ضربدری در دیوارهای عرضی دبستان سرخون

Plate 31

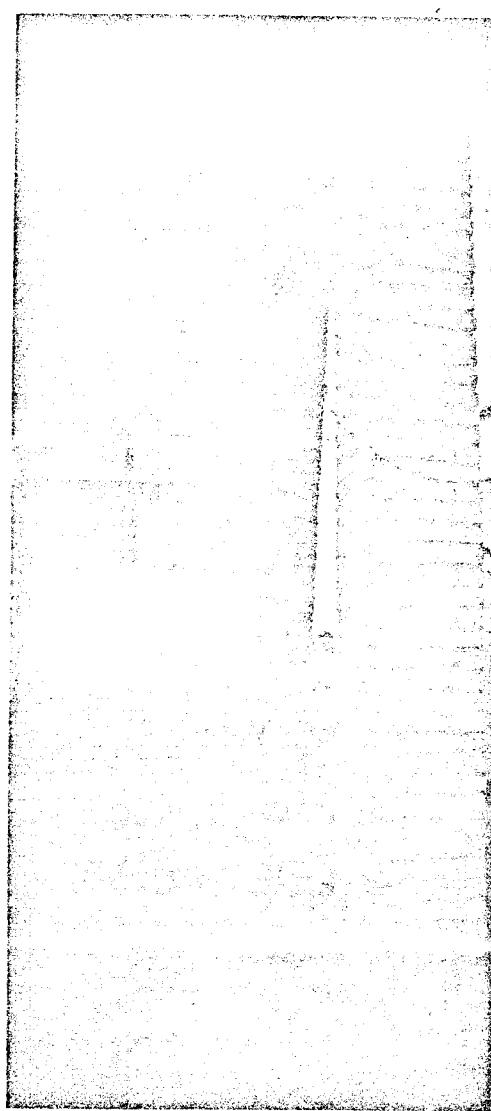


ترک افقی در بالای ستون آجری و شکاف در  
آخرین بازشو (دبستان سرخون)

Plate 32

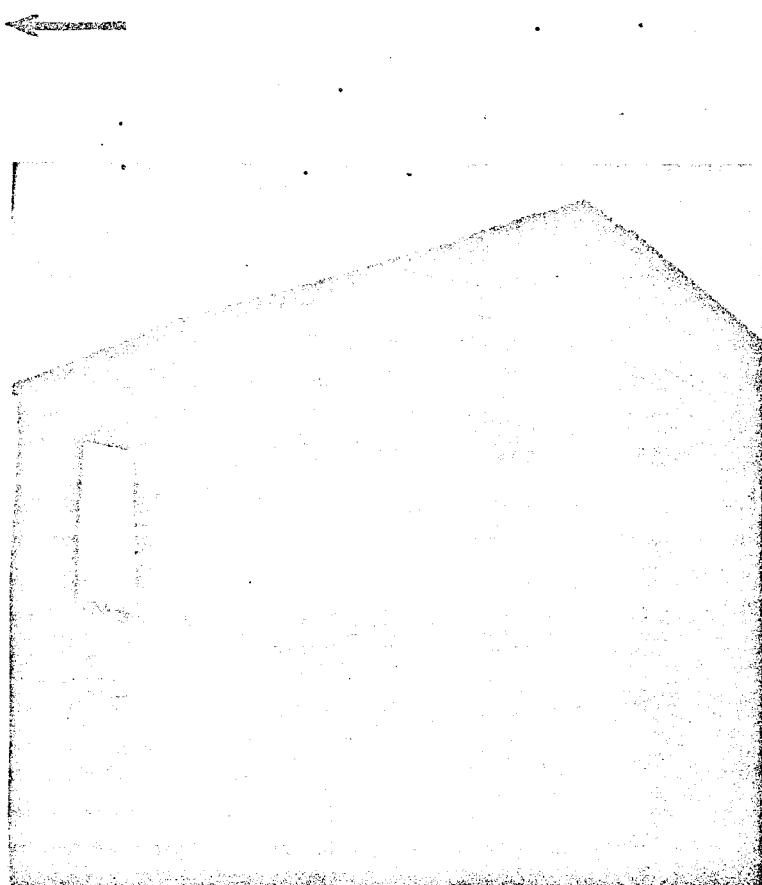

دیوار خارجی دبستان سرخون

Plate 33

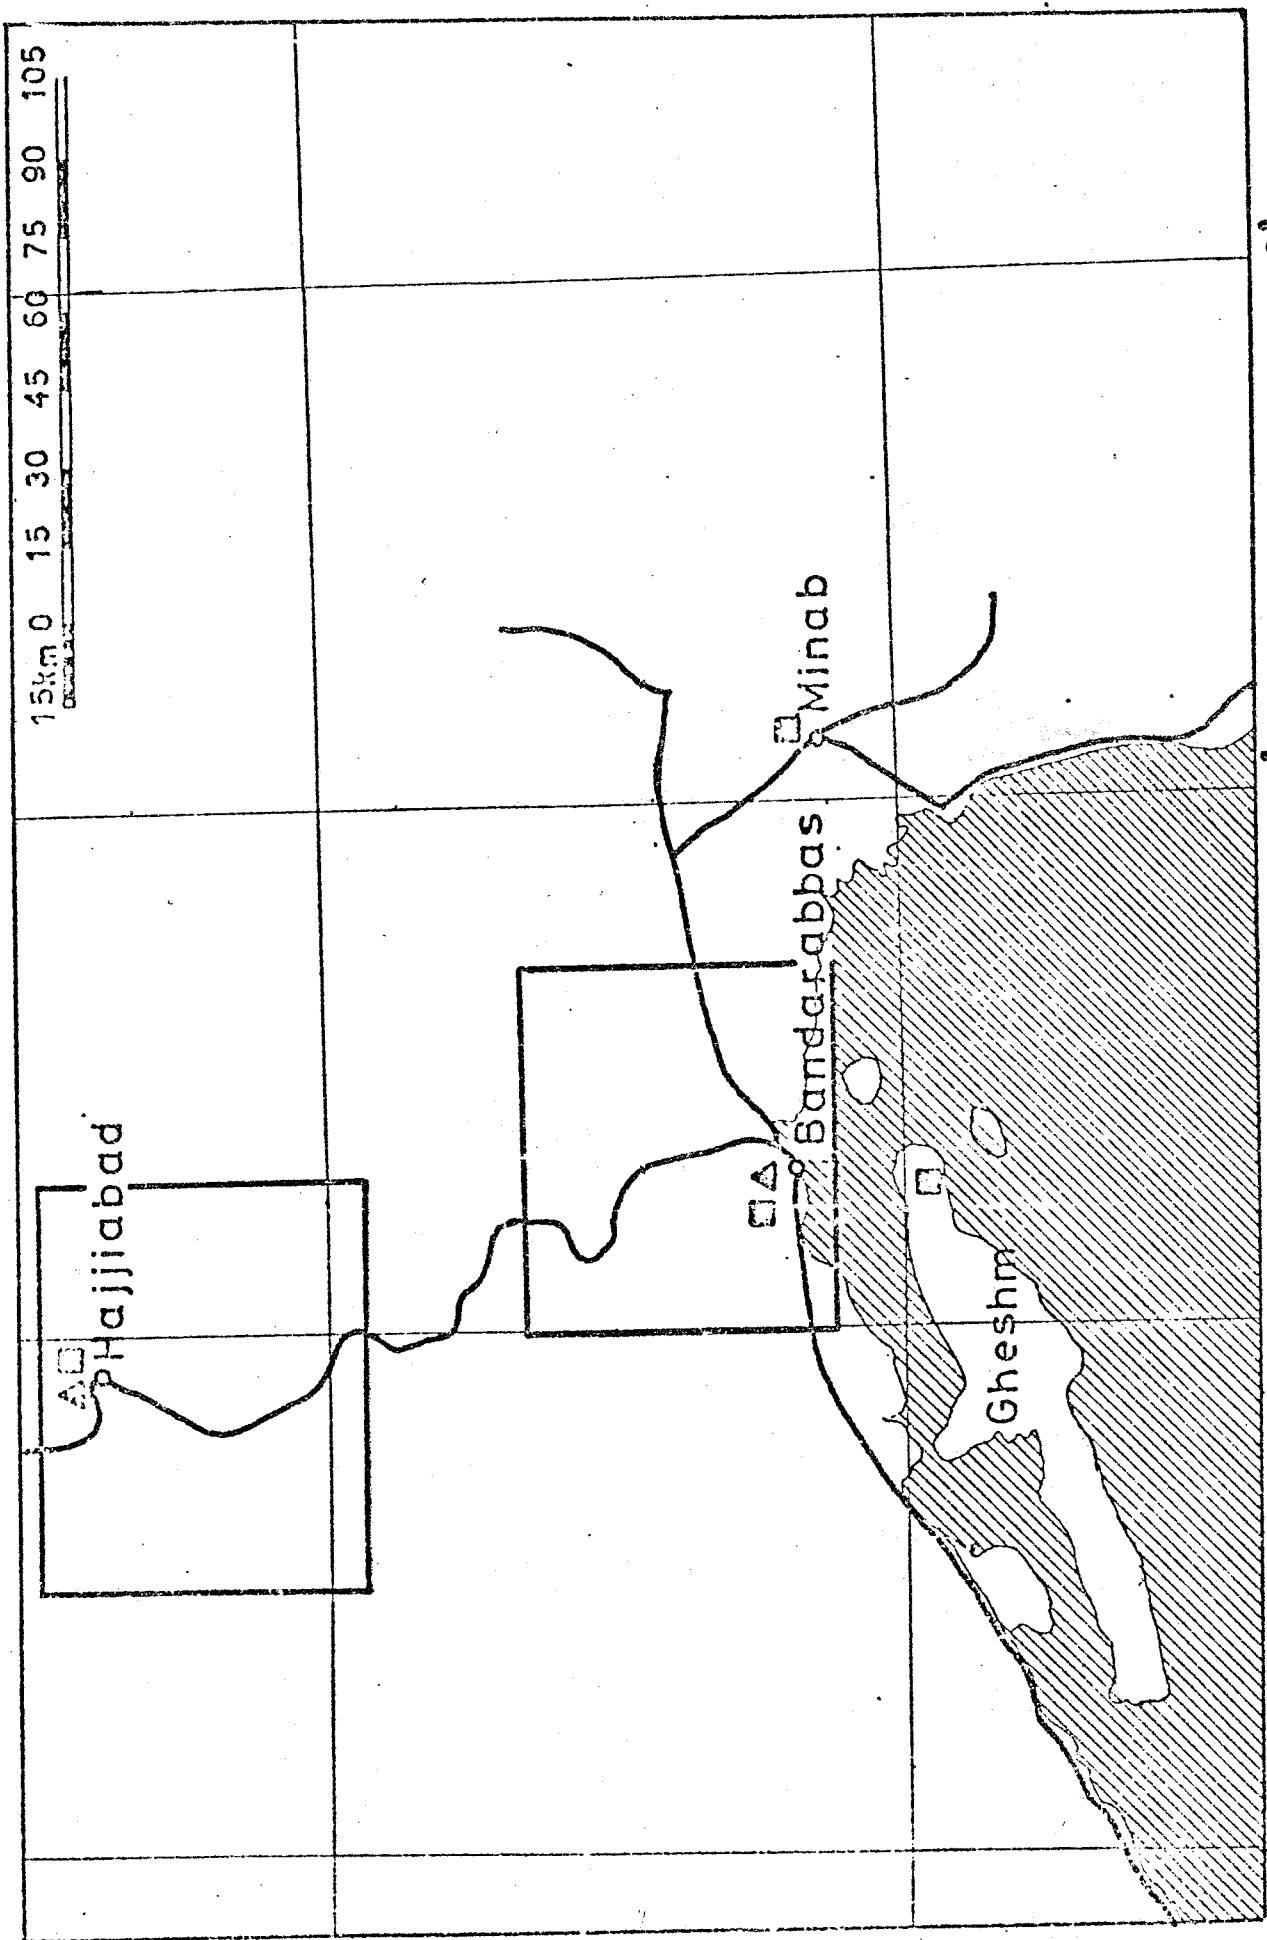

**Location Of Instruments**

■ Strong motion Accelerograph

**Fig-1**

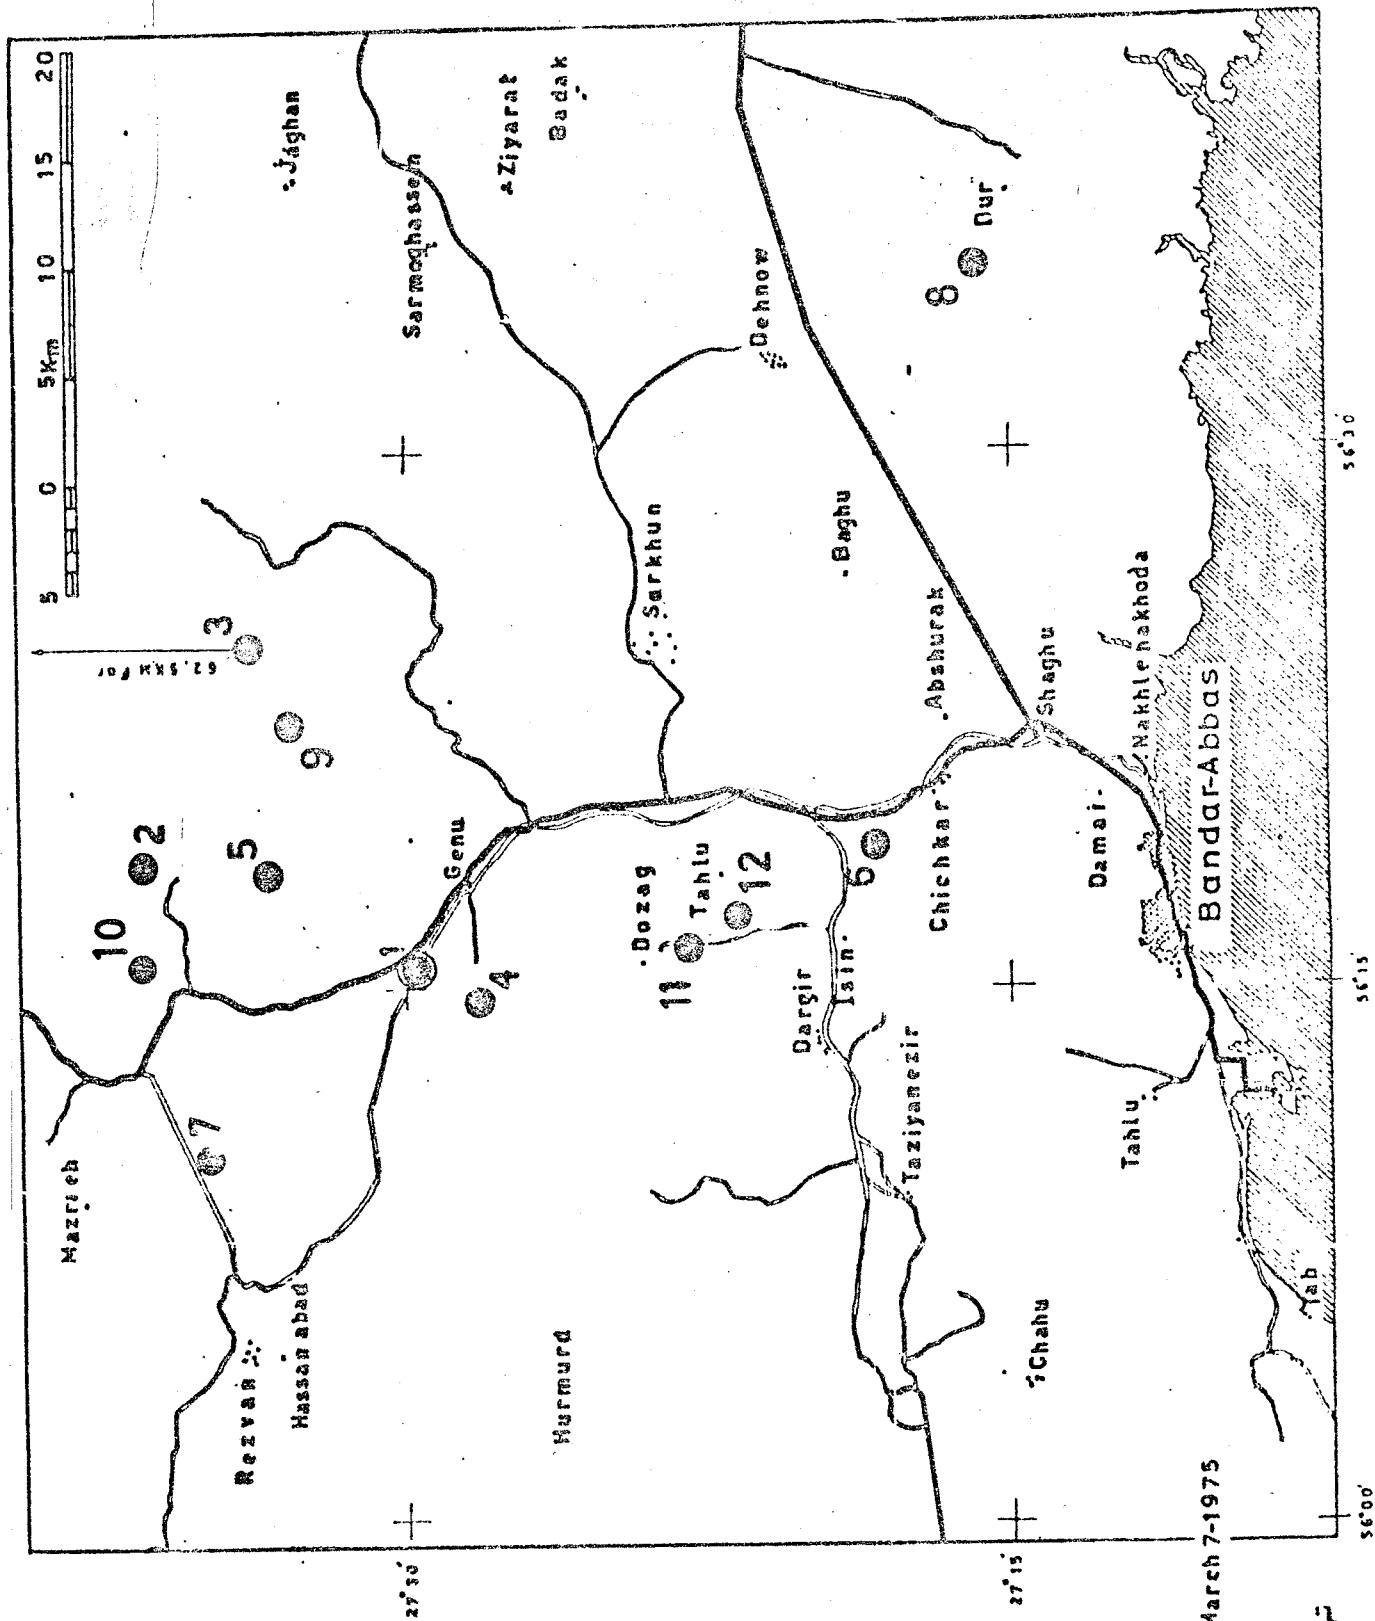
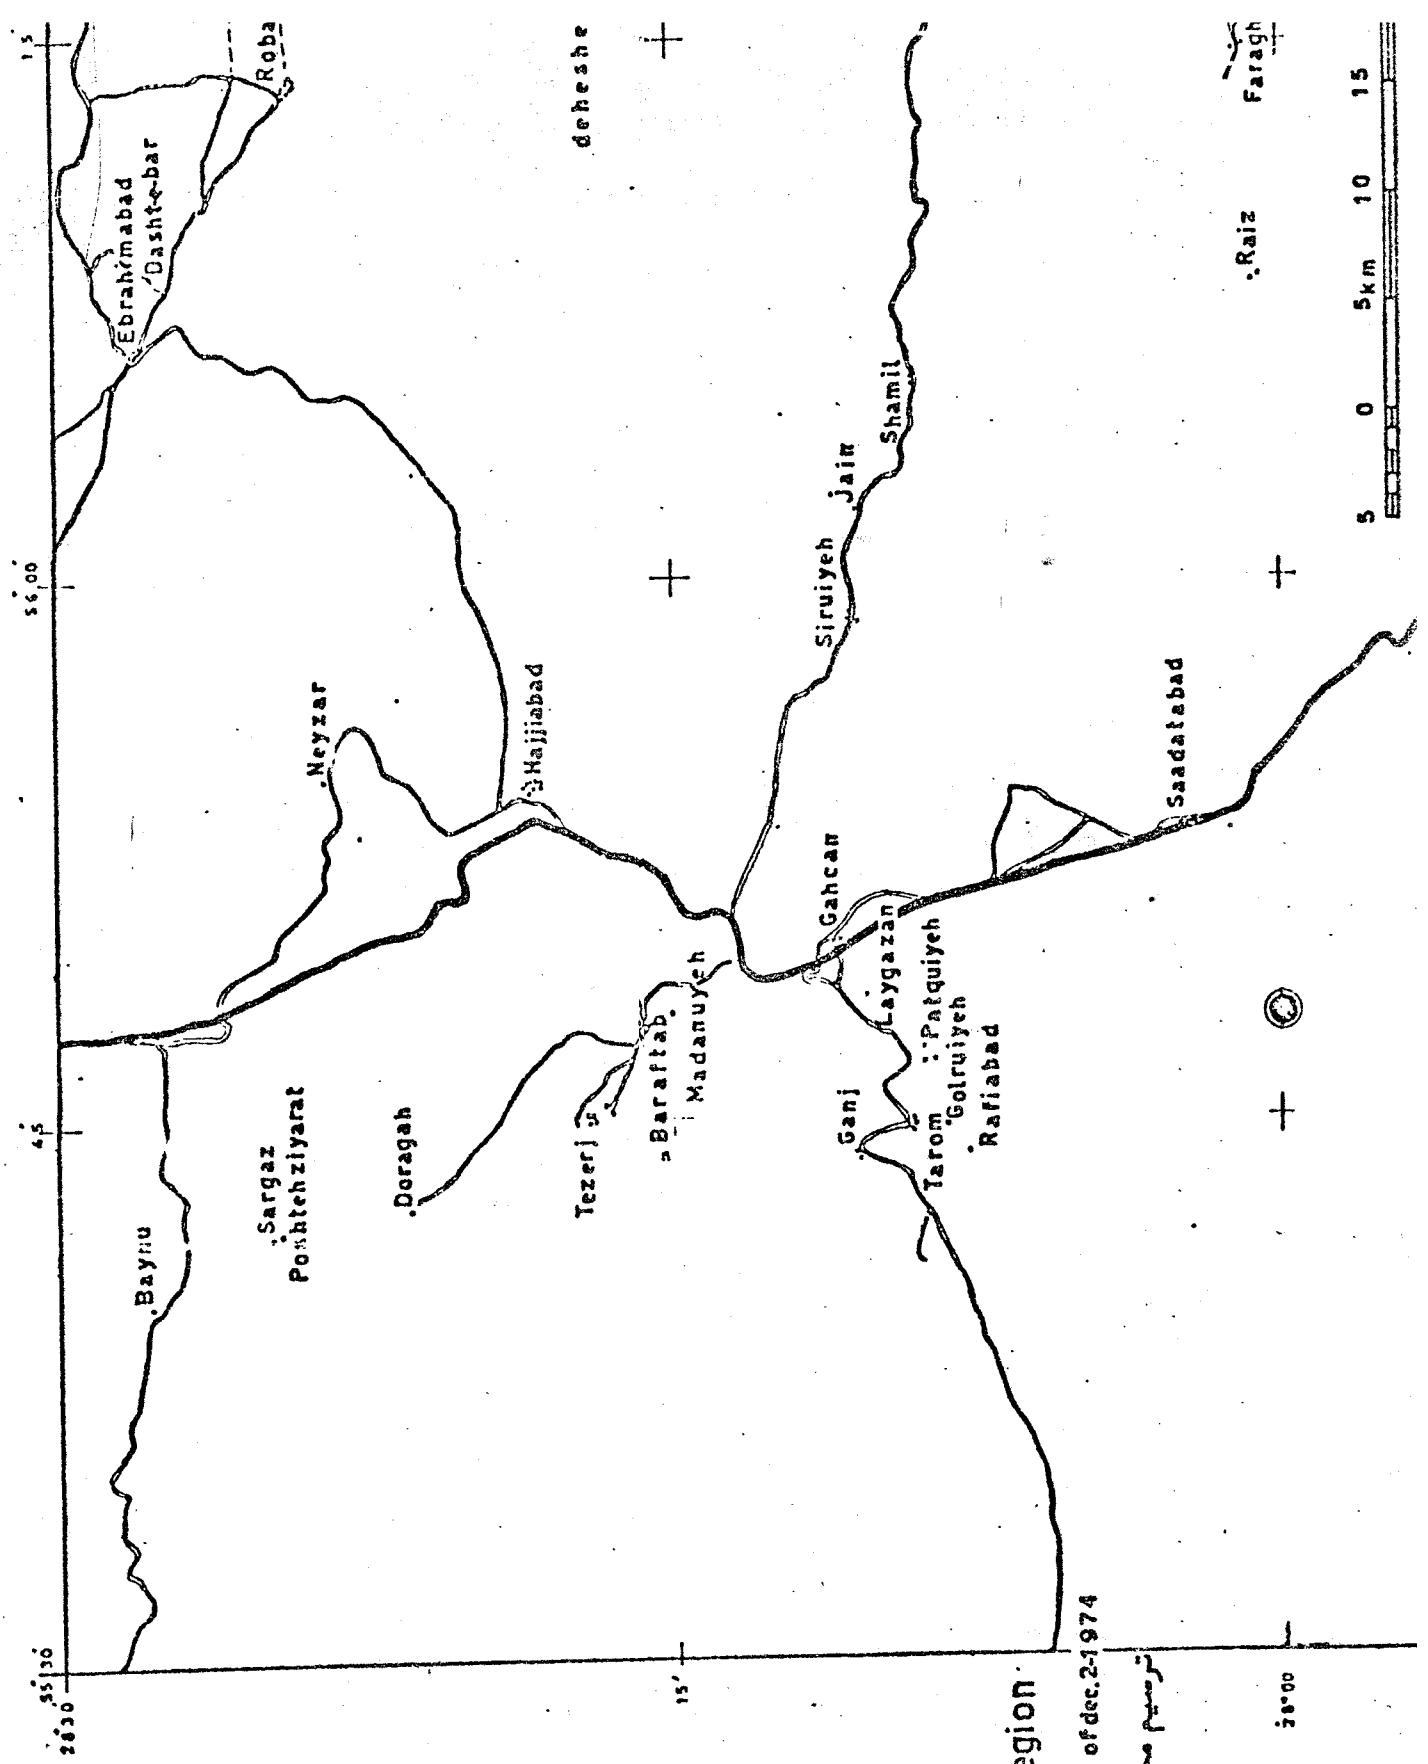


Fig-2  
Region  
Bandar-abbas  
◎ Main Shock March 7-1975  
○ After Shock  
ترسم شد على جریان



**Fig-3**  
Hajjiabad Region

○ Main Shock of dec.2-1974  
رسم محمد على جراح

BANDAR-ABBAS SMA RECORDS

ACCELERATION SCALE:


L	1g	1. 77cm ( single amplitude )
V	1g	1. 84cm ( single amplitude )
T	1g	1. 78cm ( single amplitude )

نمودارهای شتاب نگار بند رعباس  
مقیاس شتاب :

طولی  
قاوی  
عرضی

TIME SCALE :


two timing marks 1 sec 1 cm

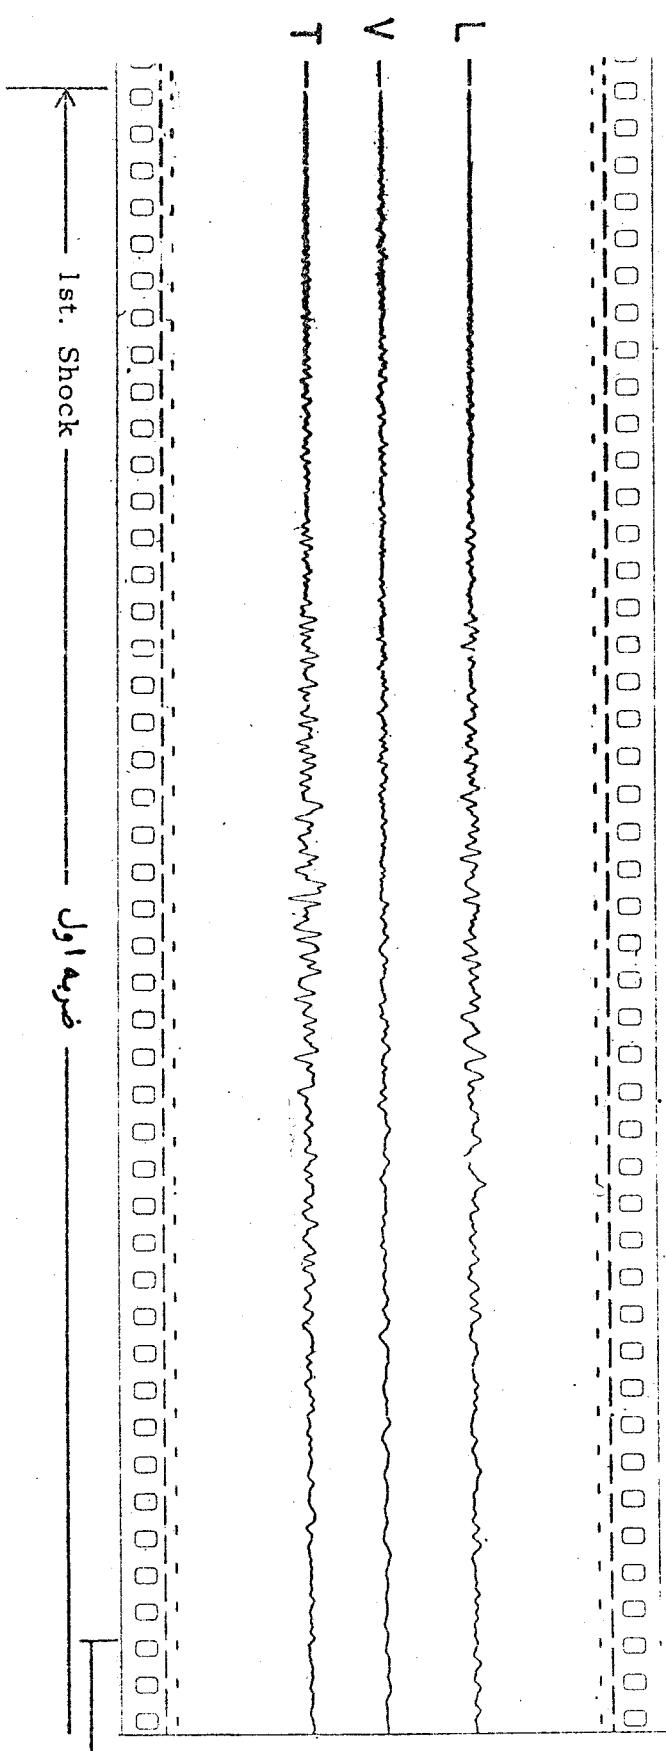


FIG

BANDAR-ABBAS SMA RECORDS CONT.

ادامه سودارهای شتاب ندار بند رعایت

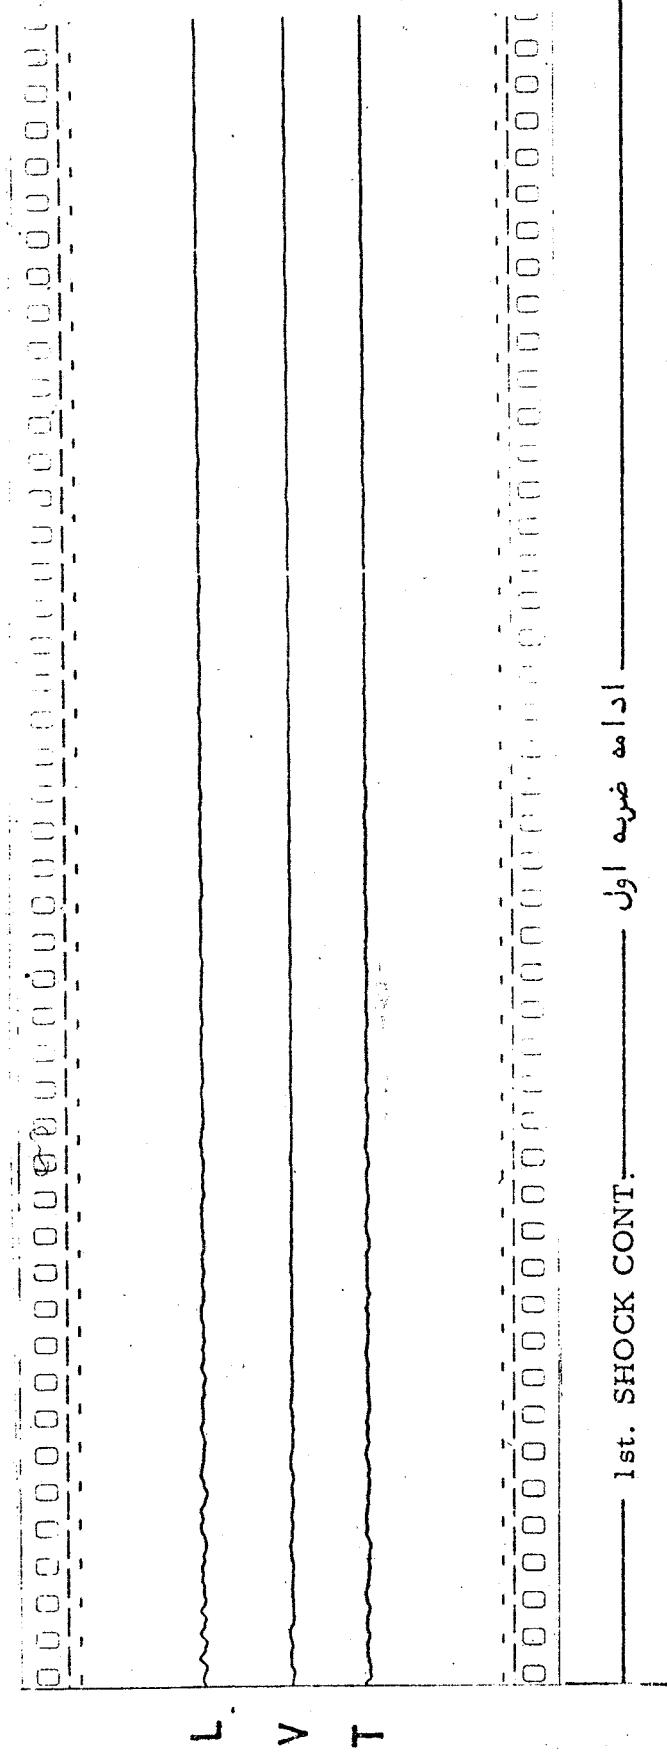

ادامه ضربه اول  
1st. SHOCK CONT.

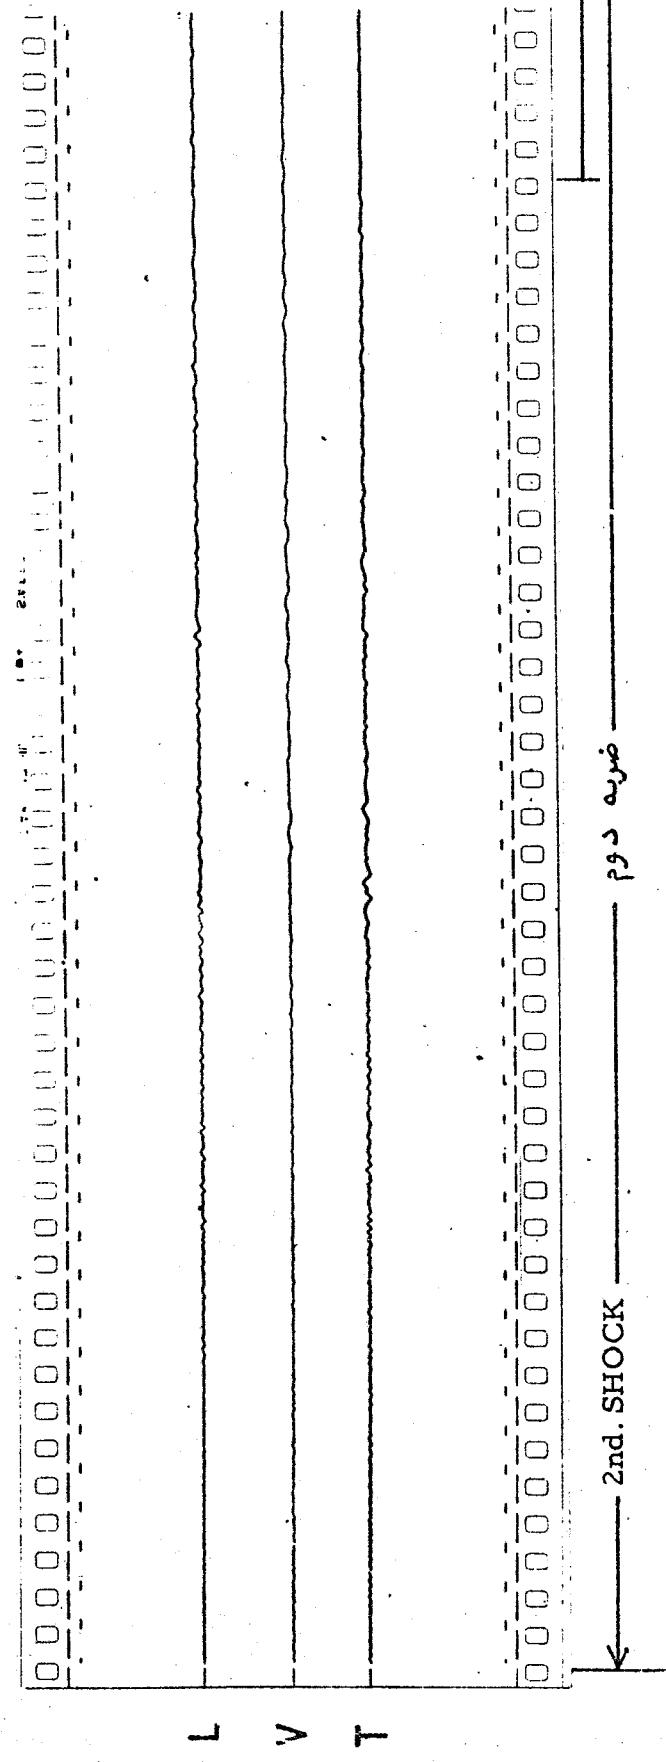

ضریب دوم  
2nd. SHOCK

Fig -!

BANDAR-ABBAS SMA RECORDS CONT.

ادامه نمودارهای شتاب نگار بندار ابیان

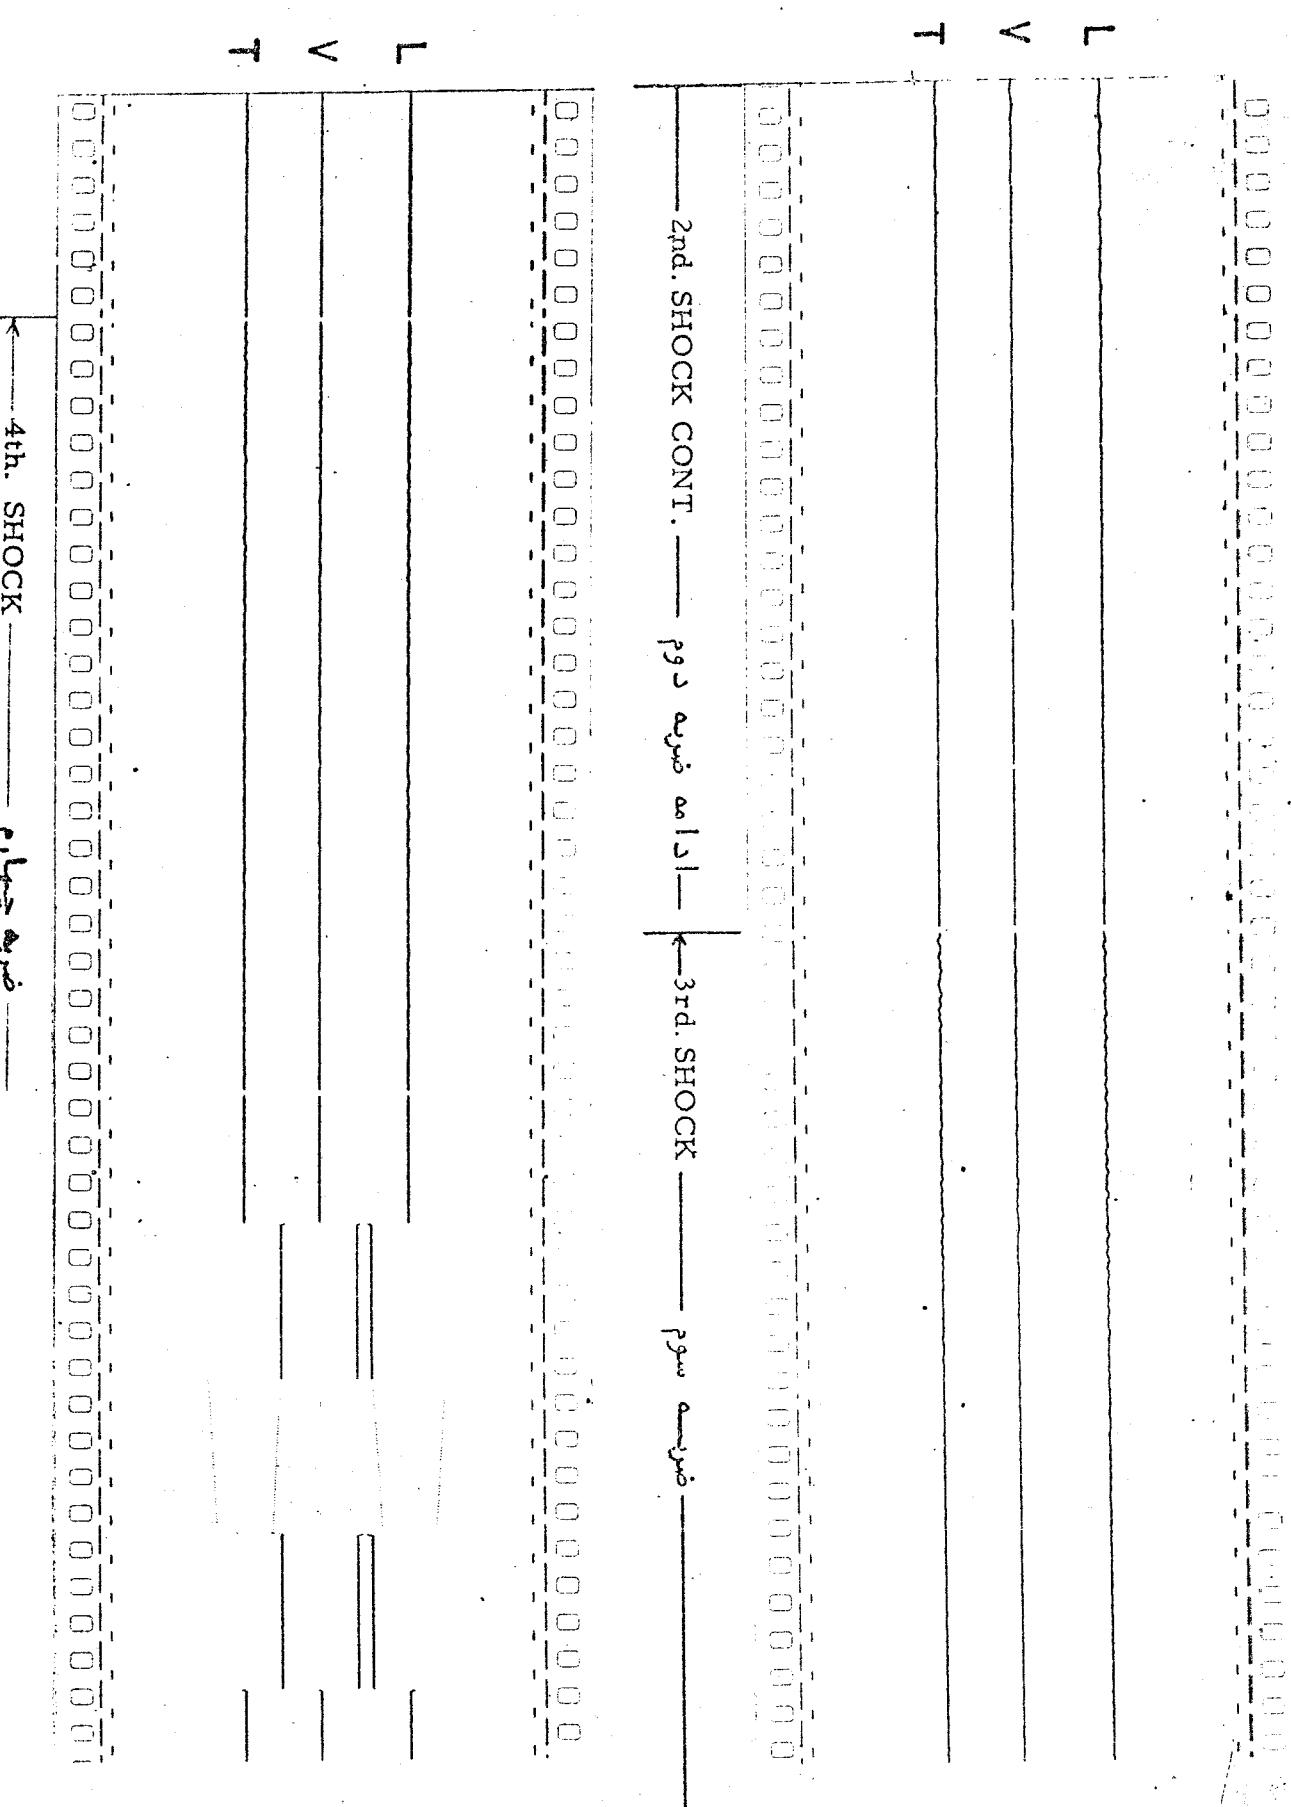
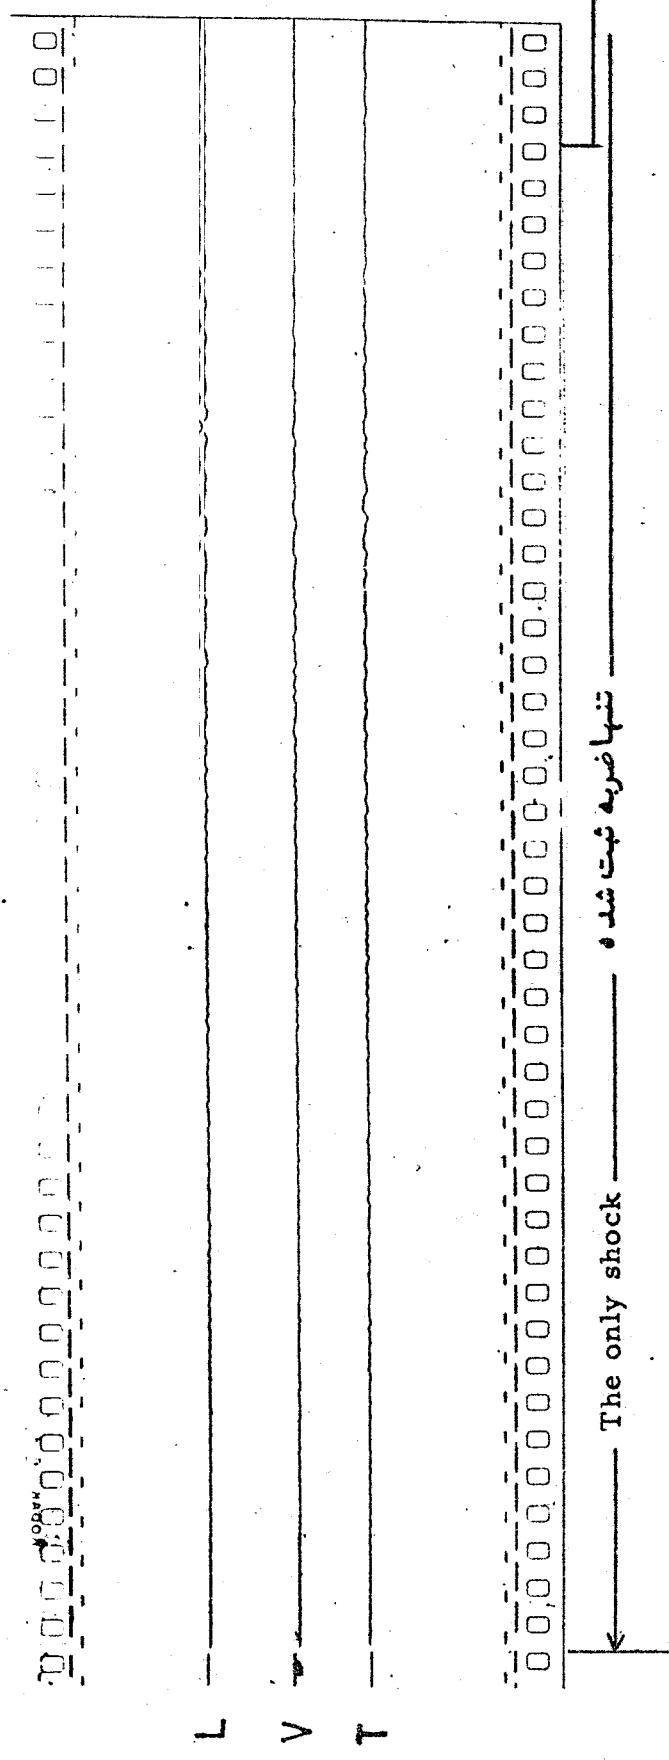


Fig-6

**MINAB SMA RECORD**  
**ACCELERATION SCALE:**

L	1g	1. 83cm ( single amplitude )
V	1g	1. 79 cm ( single amplitude )
T	1g	1. 83cm ( " " )

**TIME SCALE :**  
 two timing marks 1 sec .1 cm



**Fig -**

— The only shock —  
 تباصره ثبت شد .

**MINAB SMA RECORD CONT.**

اداھے نمود ار شتاپ نگار مینساب

— THE ONLY SHOCK CONT.—

四

نمودارهای شتاب نگارش

GHESHM SMA RECORDS

ACCELERATION SCALE :

L	1g	1.82 cm ( single amplitude )
V	1g	1.90 cm ( " " . )
T	1g	1.88 cm ( " " . )

TIME SCALE :  
two timing marks 1 sec      1 cm

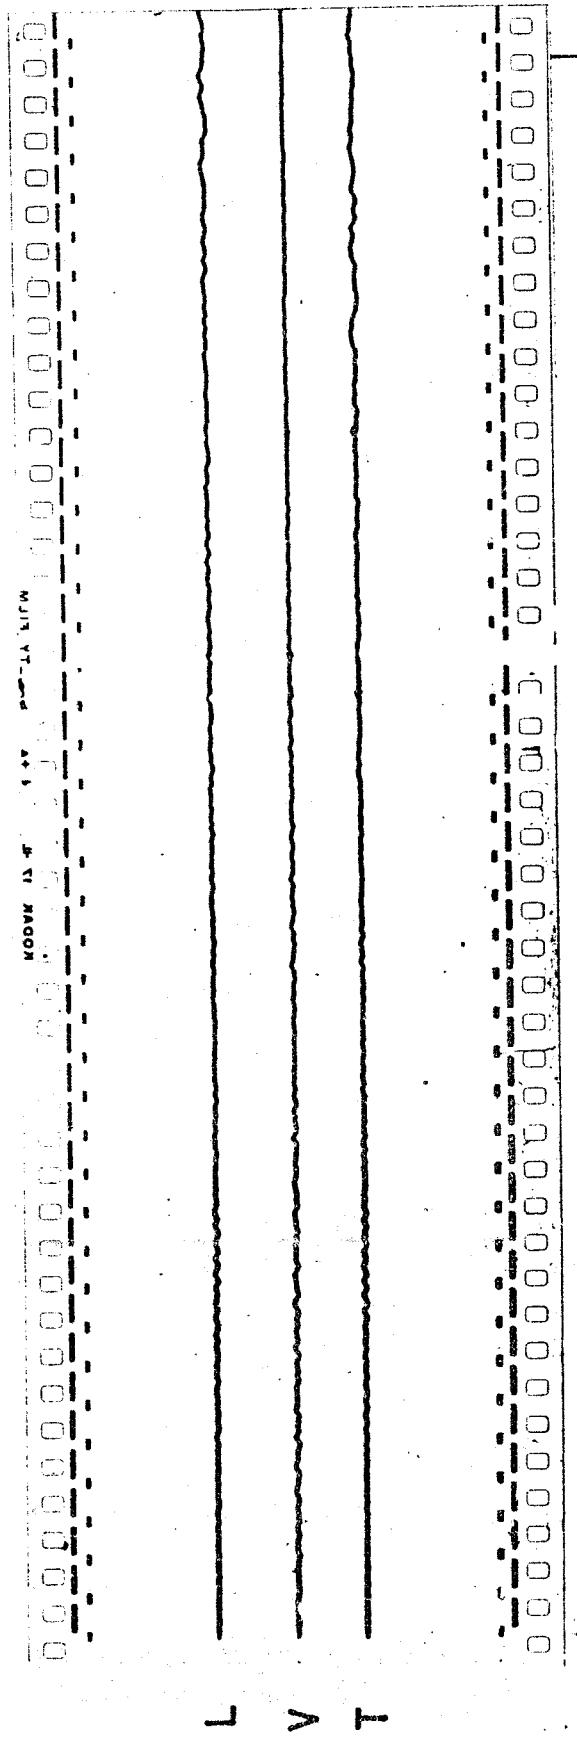


Fig- 1st. Shock — شریه اول

Fig-

GHESHM SMA RECORDS CONT.

ادامه نمودارهای شتاب نیاز رفته

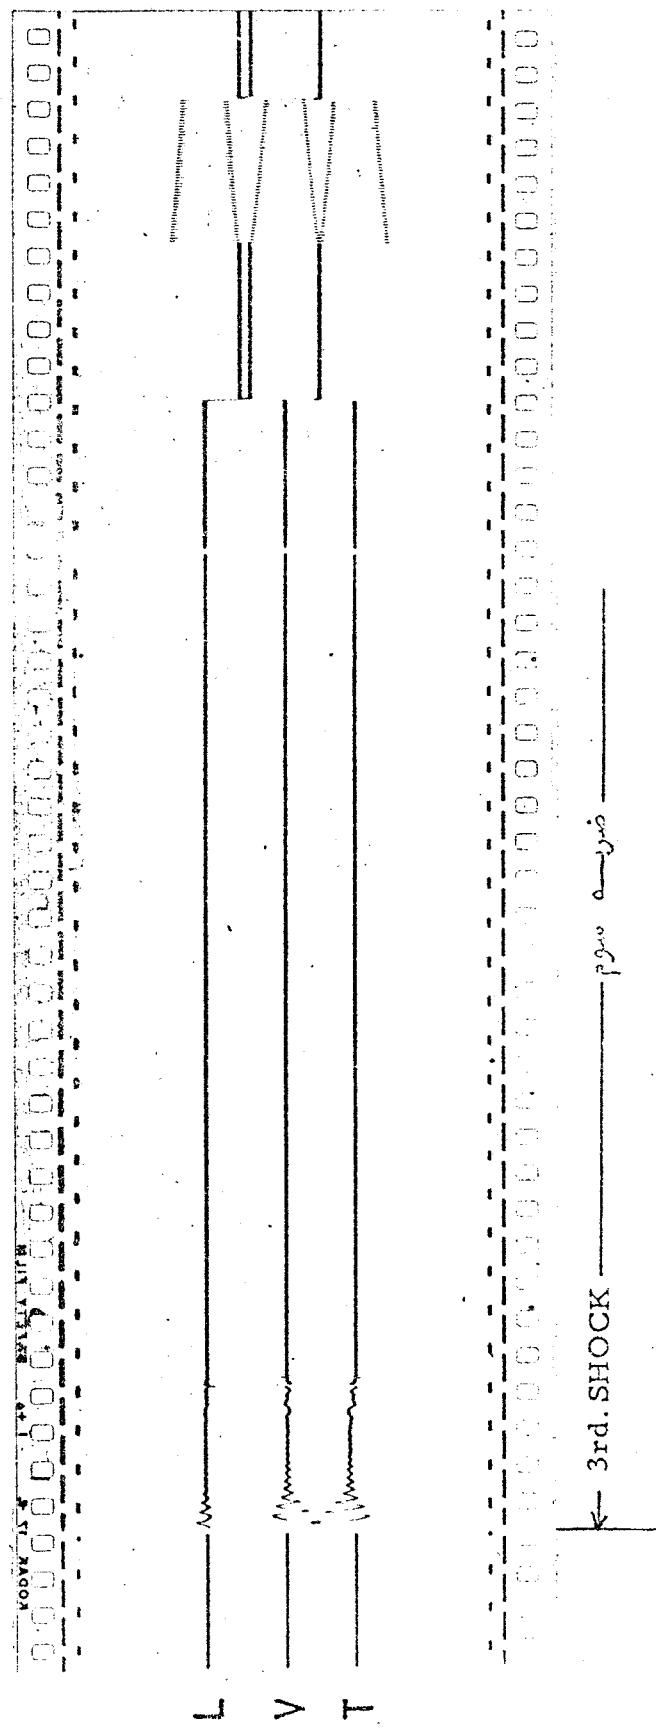
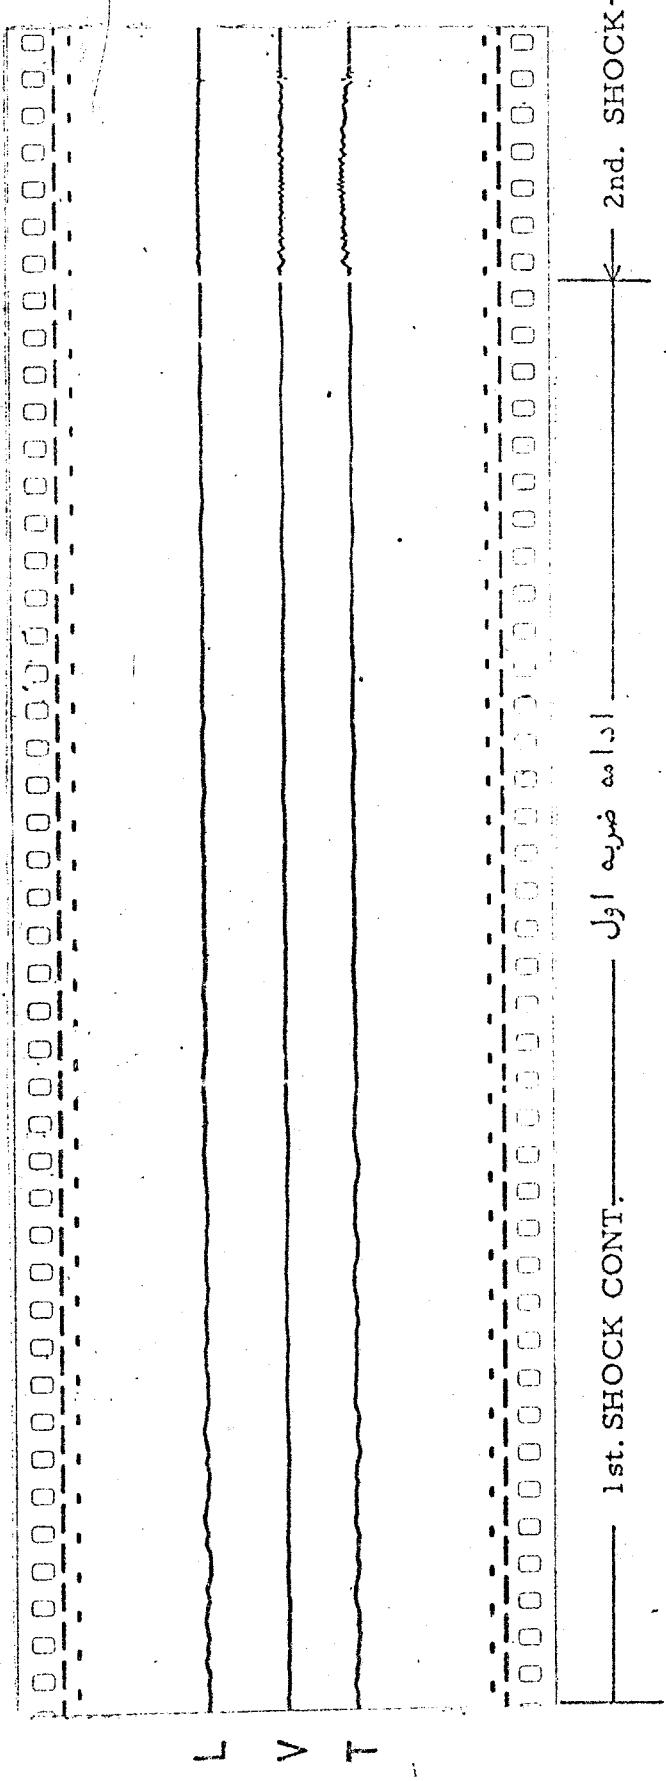


Fig-10

نمودار سیسکوپ بند رعباس

NATURAL PERIOD	0.75	پریور طبیعی
DAMPING	10%	میرائی
TILT SENSITIVITY	2.27	حساسیت انحراف
GLASS DIAMETER	63mm	قطر شیشه

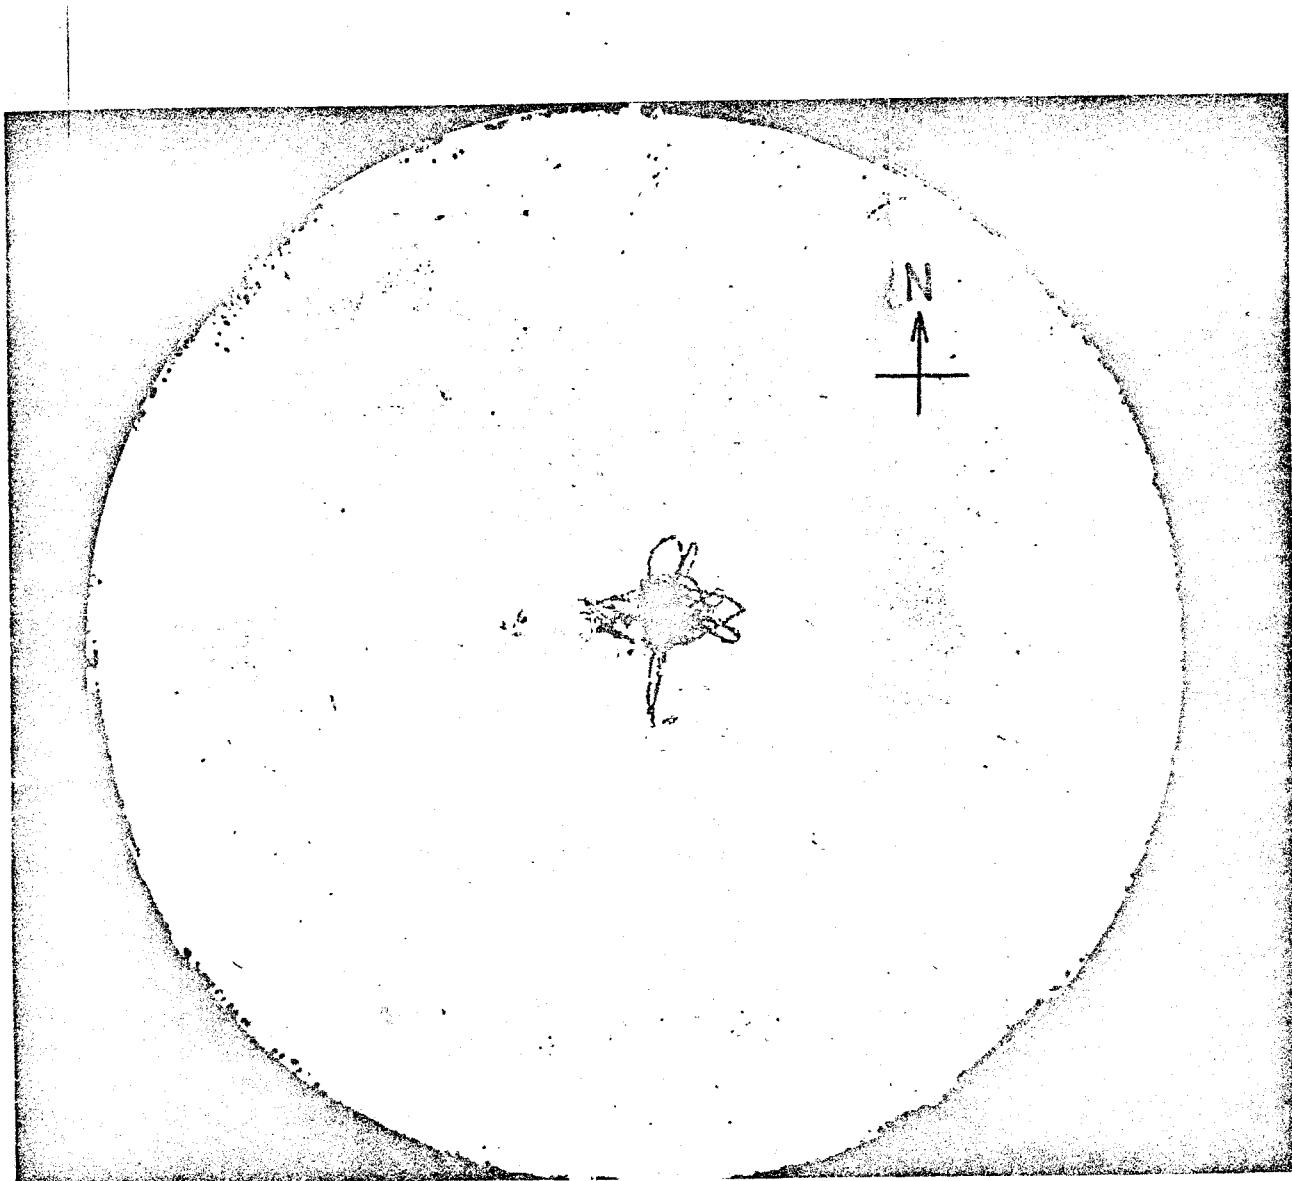


Fig - 11

were completely destroyed and two showed no damage, Plate 22 and 23. The strength of the mortar of the undamaged buildings was much more than the other buildings, in fact the two collapsed buildings were constructed recently when there was a shortage of cement in the country. Plate 9 shows a single story concrete block building in Sarkhun, the damage to this building was in the corner of two perpendicular walls. Plate 16 shows a single story concrete block with steel-beams and a jack-arch roof. The external wall of it was damaged. This external wall was built in two layers for heat isolation, the outer layer of the wall was damaged ,plate17.

Most of the adobe buildings were collapsed in Sarkhun and Ghadhad but the relatively better workmanship of this type of buildings resisted in some degree Plate 13.

Plate 15 shows a brick masonry public bath in Sarkhun that took the shock well, the only damage to this building is some hair cracks in the ceiling in the direction of the steel-I-beams. Plate 21 shows the displacement in the upper part of a masonry column, the horizontal displacement measured about 15 centimeters. Plates 26 to 27 show the displacement in the corner of a concrete block building. Most damages to masonry buildings was occurred in the walls parallel to the direction of the I-beams, Plate 30 shows a single storey brick masonry school in Sarkhun in which the external wall parallel to the direction of beams was collapsed. In general when the roof's beams were extended to the outer surface of the wall in brick masonry buildings less damage was observed due to the effect of the earthquake.

- c- Record with duration about 2.5 sec. and maximum horizontal acceleration about 0.200g, and maximum vertical acceleration about 0.150g.
- 4- The strong motion records which obtained from the instrument which was located in Minab, 50 kilometer from the epicentral area gave only one record with a duration about 28sec. and maximum horizontal acceleration about 0.020g and maximum vertical acceleration about 0.012g.

The above records of the strong motion accelerographs and the seismoscope which were obtained are shown in Figure 4 to figure 11 of the Persian text.

From the observations made in the areas of Sarkhun, and Ghadhad, the minimum acceleration in epicentral area could be guessed. Plate 4 and 5 show the overturning of the walls due to this earthquake in the area. The simple calculation shows that the acceleration in this area is more than 0.18g

#### Damages to the buildings

The earthquake did not seriously affect the city of Bandar-Abbas but there were some cracks in a few masonry buildings. Bandar-Abbas airport, the most important reinforced concrete structure in the area which cracked during the earthquake of Nov. 1971 and has been explained in the report of May. 1973 again experienced some cracks in this earthquake , due to the lack of proper repair.

The most serious damages occurred in the concrete block masonry buildings which were located in Sarkhun and Ghadhad. From a total of four pump house which were constructed in Sarkhun with block masonry and steel-I-beams and jack-arch roofs, two of them

1- The Strong motion accelerograph records which were obtained from the Bandar-Abbas instrument which is located 25 kilometer from Ghadhad ( the most damaged area) gives the following:

- a- First record duration about 40sec, and maximum horizontal acceleration about 0. 120g and maximum vertical acceleration about 0. 030g
- b- Record with duration about 20 sec and maximum horizontal acceleration about 0. 030g and maximum vertical acceleration about 0. 015g
- c- Record with duration about 7 sec. and maximum horizontal acceleration about 0. 015g and maximum vertical acceleration about 0. 10g.
- d- Record with duration about 7 sec. and maximum horizontal acceleration about 0. 010g and maximum vertical acceleration about 0. 005g

2- The seismoscope which was located in Bandar-Abbas had a period of vibration about 0. 75 sec. and %10 damping. The displacement was measured to be 1. 2 centimeter, the measurement was made from back to back of the record.

3- The strong motion record which was obtained from the instrument which was located in Gheshm 60 kilometer from the epicentral area gives the following:

- a- First record duration about 30 sec. and maximum horizontal acceleration about 0. 020g and maximum vertical acceleration about 0. 020g
- b- Record with duration about 3 sec. and maximum horizontal acceleration about 0. 120g and maximum vertical acceleration about 0. 100g.

### Ground observation

There was no sign of faulting in the area, but a few rockfalls occurred in a few places. The flow of the water in the hot-spring of Genu which is located 15 kilometer from "Sarkhun" has been increased due to the earthquake.

### Seismicity of the region

The earthquakes which have occurred from 1900 to 1972 in this region have been tabulated in the report which was prepared on May. 1973<sup>(1)</sup>. After that time on, the region was more or less active. Besides this earthquake, on Dec. 2, 1974 at 9h. 5min.44/2 sec there was another earthquake in the region, about 100 kilometers west of Bandar-Abbas, with an epicenter of 28N and 55/8 E. and a focal depth of 36 kilometers and a magnitude of 5.4. This shock caused damage to the villages of Se-Chahan, Ghohkōm, Baraftab, Saadatabad, Tazrag and was strongly felt in Hadji-Abad and caused minor cracks in some of the buildings.

### Ground Acceleration

There were three strong motion accelerographs, ( type SMA-1 ) at the time of the earthquake in the area. One was in Bandar-Abbas city, one in Minab and one in Gheshm. Figure 1 shows the location. Beside these three strong motion accelerographs there was also a seismoscope( type Wilmot ) in the city of Bandar-Abbas. The records gained by these instruments due to the main shock and after shocks give the following information roughly.

---

(1) Bandar-Abbas earthquake of November 8, 1971 by

A. A. Moinfar M. Banisadr and M. Tabarsi

The maximum intensity in the most serious damaged area was between VI and VII on the ( M. M. ) scale. The intensity in Bandar-Abbas was less than VI and in Genu about VI. In Bandar-Abbas there were some cracks to masonry buildings due to the earthquake. Plate 1 ( in the Persian text ) shows the damage to the concrete block masonry building in Sarkhun. Plate two and three show some cracks in the building in Genu.

After shocks

The after shocks which were reported by the NOAA bulletin are as follows:

Date	Time			Epicenter		Magnitude	Focal Depth Km
	h	min	sec	N	E		
March, 7, 75	10	42	25, 37	27, 61	56, 30	4.6	Normal
	"	12	14	25, 62	56, 41	4.3	"
	"	14	26	56, 54	56, 25	5.2	28
	"	15	36	40, 16	56, 30	4.7	27
	"	17	42	30, 41	56, 32	4.6	Normal
	"	18	58	29, 23	56, 59	4.2	18
	"	21	4	44, 4	56, 18	4.1	Normal
	"	23	25	25, 49	56, 27	4.1	"
	March, 8, 75	00	8	52, 64	56, 27	3.9	Normal
	March, 9, 75	6	39	43, 61	56, 27	4.9	"
	"	18	22	14, 50	56, 29	4.4	Normal

The Earthquake of Sarkhun ( Bandar-Abbas ) March, 7. 1975

INTRODUCTION

Bandar-Abbas is located in the Zagross range and is one of the active seismic regions in Iran, but fortunately most of the earthquakes which have occurred during recent years in this area are semi-destructive with low magnitudes. It is a good practice to study the effects of this type of earthquake for future documentation of the seismic activity of the region. For this purpose the attempt is made to study such earthquakes regardless of the damages and low magnitudes.

On March. 7. 1975 a moderate earthquake occurred in the north east part of Bandar-Abbas which caused damages to a limited area and killed seven persons. The area was visited a few days later, and two villages were found seriously damaged.

Epicenter, Magnitude and Intensity

According to the NOAA<sup>(1)</sup> report the earthquake occurred at 7th. 4min. 42. 56sec(GMT) on March. 7. 1975(about 10:35 a. m. local time), and the epicenter of shock was calculated to be 27. 497N, 56. 266 E which is about 35 kilometers north of Bandar-Abbas. Local observation showed that the damage concentrated in a limited area in "Sarkhun" and "Ghadhad" which are 25 kilometers north east of Bandar-Abbas and about 15 kilometers further from what was calculated by NOAA.

The magnitude of shock according to NOAA was 5. 6 with a focal depth of 27 kilometers.

(1) National Oceanic and Atmospheric Administration of U. S. A.