

زلزلہ ۲۳ دسمبر ۱۹۷۴

ماناگوا

سینمیں ۱۹۷۵ء

شہری شمارہ ۲۰

لے کر رکھ دیا جائے



لرزش زمین که خود تابع نظم کلی دستگاه آفرینش است
این بارکشور نیکاراگوا را هدف قرارداد و شهر چهارصد
هزار نفری ماناگوارا رکمترالزیک دقيقه و پنرا ن
ساخت، این نشریه حاصل بازدید روزهای
است که پنج ماه پس از وقوع زلزله در ماناگوا
انجام گرفت و ضمن آن اثر زلزله بر
ساختمانهای مختلف این شهر ریرورسی
گردید.

بحث در آثاری که زلزله بر ساختمانهای
شهرماناگوارا اشته است میتواند آموزند و
در طرح واجرای ساختهای که در کشور مرا
ساخته میشود مفید باشد و بهمین امید این نشریه تهیه گردید
شاید تا حد ودی بکار آید.

علی اکبر معین فر

خلاصه

صفحه الف		
۱	مقدمه	
۲	مرکز بزرگی، عمق و شدت زلزله	
۳	زلزله های پیش آیند و لرزش های پسین	
۴	نمودار مشتاب نگار	
۵	تفصیرات زمین	
۶	زلزله خیزی منطقه	
۷	نوع سا ختمانهای منطقه	
۸	بانک آمریکا	
۹	بانک مرکزی نیکاراگوا	
۱۰	بانک ملی نیکاراگوا	
۱۱	مرکز بیمه های اجتماعی	
۱۲	هتل بالمورال	
۱۳	تئتر ملی	
۱۴	ساختمان I.B.M.	
۱۵	ساختمان رادیوستری	
۱۶	هتل اپنترکنیکان تال	
۱۷	استاد یوم ورزشی ژنرال سموزا	
۱۸	دانسینگ میدان شهر	
۱۹	San Jose کلیسای	
۲۰	San Sebastian کلیسای	
۲۱	(ENALUF) ساختمان مرکز برق	
۲۲	(TELCOR) مرکز تلفن	

صفحه ۶۳	Aduvana	ترمینال
۶۴	Julio Martinez	ساختمان
۶۶		ساختمان سینگر
۶۸	San Domingo	کلیسای
۷۲	Immobilaria	ساختمان
۷۵	La Prensa	چاپخانه
۷۷		ساختمان A
۷۹	Calle Pallas Nacional	ساختمان گراند هتل
۸۰		پسبنژین
۸۱		ساختمانهای سنتی
۸۴		ساختمانهای آجری و بلوك بتقى
۸۶		ساختمانهای متفرقه
		پیوست
I - ۱	زلزله ماناگوا و مشکلات ناشی از بروز زلزله در ریک شهر بزرگ	
I - ۱		آتش سوزی ها
I - ۲		غار تگری
I - ۳		هجوم مشکلات
I - ۴		اهمیت آمارگی قبلی
I - ۶		امکان بروز زلزله در شهر تهران
I - ۹		نکات مهم که باید مورد توجه باشد
---		تلخیص بزبان انگلیسی

زلزله روز ۳ دسامبر ۱۹۷۲ که در شهرستان آنلوآ پاپتخت کشور نیکاراگوآ بوقوع پیوست موجب بروز تلفات و خسارات زیادی شد، در اثر این زلزله حدود ۵ هزار نفر کشته شدند و معادل یک میلیارد دلار خسارت وارد آمد. بزرگی (Magnitude) این زلزله ۰/۲۵ و عمق کانون حدود ۵ کیلومتر محاسبه شده است، شدت زلزله با مقیاس اصلاحی مرکالی در پاره‌ای از نقاط به IX و حتی X بالغ می‌گردد. میزان شتاب زلزله با توجه به نموداری که از شتاب‌نگار (Strong Motion Accelerograph) منصوبه در دیلومتری عربی شهر بدست آمد، در امتداد شمالی جنوبی ۰/۳۴، در امتداد شرق غربی ۰/۳۹ و در امتداد قائم ۰/۳۳ بوده است ولی قرائین دیگرانشان مید‌هد که شتاب زلزله در قسمت مرکزی شهر بیشتر بوده است.

زلزله ماناگوآ همراه با پیدا شدن تعدادی گسل در شهرستان آن بود و در پاره‌ای نقاط نیز لغزش‌های (Land Slide) پیده شد و این لغزش‌ها به نوبه خود خساراتی به ساختمانها وارد آوردند. نگارنده پنج ماه پس از وقوع زلزله مدلنگه خسارت پیده را بازدید کرد و تعدادی از ساختمان‌های آسیب‌پذیر شده بودند. صور مطالعه قرارداد که در این گزارش درباره آنها بحث شده است.

اکثر ساختمان‌های مسکونی شهرستان آنگوآ از نوع مخصوصی که در محل بنام (torsional) معروف است ساخته شده است. در این نوع ساختمان‌ها با فاصله هر یک متريک تيرچوسي گردیده از هر تراش بطور قائم فراردارد و به دو طرف این چوپه‌های افتعی که فاصله آنها از هم حدود ۵ سانت متر است می‌باشد که اند وسط را با سنگ و گل پر نموده اند. این نوع ساختمان‌ها عموماً خراب نموده و موجب کشته‌زیادی شدند.

الف

همچنین تعداد زیادی ساختمان آجری و یا ساختمان با بلوك بتون در محل ریده شد که شدیداً آسیب دیده اند.

در شهرماناگوآلاوه بر ساختمانهای مسکونی فوق تعداد قابل توجه ساختمانهای چندین طبقه که اکثربا اسکلت بتون آرمه است ساخته شده است که زلزله کم و بیش پانهای خسارت وارد ساخته است.

کشور نیکاراگوآفاد آئین نامه ساختمانی و آئین نامه ایمنی ساختمانهای ریزابه ریز است و طرح ساختمانهای مهم شهرماناگوآغلب بر اساس آئین نامه ساختمانی کشور آمریکا (Uniform Building Code) و توسط مهندسان محاسب غیر محلی انجام گرفته است با وجود یکه تعداد زیادی از ساختمانهای برای مقابله در برابر زلزله طرح شد هاند مع الوصف بیاره ای از آنها صدمات زیاد وارد شده است. بطورکلی قسمت اعظم خساراتی که باین ساختمان ها وارد شده است ناشی از نقص اجرا بوده است.

نوع بتون مصرفی که در ساختمانهای بتون آرمه بکار رفته است عموماً "ضعیف میباشد و نحوه آهن گذاری اجزاء بتون آرمه قابل قبول نمیباشد، و بطوریکه ملاحظه شد در اغلب موارد فاصله تنگ ها از یکدیگر خصوصاً در محل تلاقی تیروستون فوق العاده زیاد است.

نوع سقفهای ساختمانهای ماناگوا به غیر از سقفهای مربوط به ساختمانهای مسکونی از نوع (Torquezal) که عموماً خربای چوبی و پوشش سفال است در ساختمانهای دیگر از بتون آرمه ریخته شده در محل و با ازیوشش های بتنی با استفاده از تیرکهای پیش ساخته شده و بلوك آجری با همراهی مجوف است که سقفهای اخیر نیز در زلزله کم و بیش صدمه ریده اند. نوع دیوارهای جد اکننده که از بلوك بتونی و یا بلوك های آجر مجوف ساخته شده اند در زلزله ماناگوا شدیداً لطمہ ریده اند و میتوان گفت که اغلب خرابیهای که در ساختمانهای بلند این شهر را بجاد شده است ناشی از خرد شدن این دیوارها بوده است.

لازم بتدکر است که پاره ای از ساختمانها در اثر زلزله خسارت زیادی ندیده اند لکن بعلت خرد شدن دیوارهای داخلی از کارافتادن آسانسورها و وسائل مکانیکی وغیرقابل استفاده بودند پله ها هم پس از بروز زلزله هنوز غیرقابل استفاده باقی مانده بودند ، این قبیل ساختمانها اگر ساختمان مسکونی و یا ساختمان اداری عادی باشند عده م بهره برداری از آنها چندان مهم نیست لکن مسلوب العتفه شدن ساختمانها مهم از قبیل بیمارستانهای رچنین لحظاتی که باید پناهگاه مردم آسیب دیده باشند فاصله اغمض نیست . نمونه ای از این نوع ساختمانها ساختمان مرکزی بهای اجتماعی میباشد که ساختمان لوکس و درجه طبقه با سیستم قاب بتن آرمه ساخته شده وینچ ماه پس از زلزله که ساختمان مورد بازدید واقع گردید هنوز این ساختمان غیرقابل استفاده بود و برای پذیرش بیماران از ساختمانها موقتی که در جنب این ساختمان است استفاده بعمل میآمد در حالیکه خسارت عمده ای با سکلت ساختمان وارد نشده بود و تنها اطاق روی بام (که محل قرارگرفتن تجهیزات مکانیکی مربوط با آسانسورها و تابلوهای برق بود) خراب شده بود و خسارات مختصری هم نلا جد اکننده های داخلی ساختمان وارد گردیده بود .

نوع ساختمانهای بار یواری برتری بتن آرمه در زلزله ماناگوآ متحان خوبی را و بهترین نمونه این نوع ساختمان ، ساختمان بانک آمریکا است که در ۹ طبقه و بار یواری برتری که در مرکز ساختمان قرار گرفته ساخته شده است ، بطورکلی ساختمان در هر دو و متساوی بصورت قرینه میباشد و طرح ستونهای اطراف آن بشکل صلیبی است که مقطع آنها در دو و متساوی ساختمان در ارای معان درینوسی یکسان میباشد ، تنها خسارتبی که به اسکلت این ساختمان وارد شده است شدتستن بتن در اطراف سوراخهایی است که در وسط شاه تیربرای عبور کانال تهویه تعبیه شده است بطوریکه اگر زلزله شد نیز تردد

امکان داشت که این نقاط ضعیف باعث خرابی کامل سقفها گردد .
از نمونه های جالب ریگرساختمانهای باریوار برخی بتن آرمه ساختمان مرکز
برق (ENALUF) میباشد که پلان آن ازد و هسته بصورت قرینه و ستونهای بتن آرمه
خارجی ترکیب شده است ، خسارت واردہ به این ساختمان عبارتست از ایجاد ترک
در پاره ای از یا یه ها و خراش هائی که درین دیوارهای برخی ایجاد شده است .
اثری که نحوه قرارگیری دیوارهای برخی بتن آرمه در پلان ساختمان دارد در
زلزله ماناگوا اهمیت خود را بخوبی نشان داد و در ساختمان بانک مرکزی نیکاراگوا
که با قاب بتن آرمه و دیوارهای برخی در ۶ طبقه بنا شده با وجود یکه با ضربه زلزله
نسبته " بزرگ (۱۲ درصد شتاب ثقل زمین) طرح گردیده و در محاسبات بتن آرمه آن
(که برمبنای آئین نامه ۹۵۶۱ بتن آرمه کشور آمریکا است) فرض شده است که تمام
پارچانیو یوسنیله قاب های جذب شود بعلت وجود دیوارهای برخی که دریک طرف
ساختمان قرار گرفته است در نزد یکی دیوارهای برخی اطراف آسانسورها و قسمه ها
ترک های شدیدی در دال ایجاد شده است و بطورکلی خساراتی که ناشی از خارج
از محور شدید میباشد بین ساختمان وارد گردیده است . نمونه های ریگرسی که
خشارات واردہ ناشی از ایجاد خارج از محور ساختمان میباشد در پاره ای دیگر از
ساختمانهای شهر ماناگوا از جمله در ساختمان ۷ طبقه بتن آرمه مرکز تلفن (TELCOR)
قابل ملاحظه است .

در ماناگوا علاوه بر صدماتی که زلزله به ساختمانها وارد ساخت بعلت آتش سوزی های
شدیدی که متعاقب زلزله در نقاط مختلف شهر ایجاد شد خسارات و تلفات زیادی بین
شهر وارد گردید و اضافه بر آن بعلت هجوم دسته های غارتگری شهر مشکلات جدیدی
ایجاد شد بطوریکه تا مدت های پس از وقوع زلزله حکومت قادر برکنتری اوضاع نبود و بخصوص

بعلت تمرکزشید ید امور ریا پرست نام دهای شیرازه امور کشور از هم گسیخته بود ، این نکته خطر ترکزا امور ریک نقطه ولزوم آمارگی قبلی شهرهای بزرگ مناطق زلزله خیز را برای مقابله با مشکلات ناشی از وقوع زلزله متذکرمی سازد ، در انتهای این نشریه قصعتی از گزارشی که تحت عنوان "زلزله ماناگوا و مشکلات ناشی از بروز زلزله در ریک شهر بزرگ " تهیه شده است بصورت پیوست اضافه شده و خصوصاً با مشاهده تهران با شهر ماناگوا ، مسئله زلزله خیزی شهر تهران ولزوم آمارگی قبلی بار آوری گردیده است .


زلزله ای کم عمق و بازدگی (magnitude ۲۵/۶) روز ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۲ در ساعت شش ویسبت و نه دقیقه صبح بوقت گرینویچ (حدود نیم ساعت بعد از نیمه شب بوقت محلی) در شهر ماناگوا پایتخت کشور آمریکای مرکزی نیکاراگوآ روی راد که مطالعه آن در نوع خود آموزنده می‌باشد. خسارات و تلفات ناشی از این زلزله بسیار سنگین وعواقب آن برای کشور کوچک نیکاراگوآ فوق العاده طاقت فرسابود.

کشور کوچک نیکاراگوآ آمریکای مرکزی، واقع است وا شمال به کشور هوندوراس از شرق به اوقیانوس آتلانتیک، از جنوب بلا کشور کوستاریکا و از مغرب به اوقیانوس آرام محدود شده است، با وجود نیکه این کشور بین دو اوقیانوس آرام و آتلانتیک می‌باشد عدد شهرها و جمعیت آن از جمله پایتخت در طرف غرب کشور یعنی در حاشیه اوقیانوس آرام متراکم شده است و از جمعیت دو میلیون نفری نیکاراگوآ بیش از چهارصد هزار نفر تا قبل از بروز زلزله در شهر ماناگوا می‌زیستند ویس از زلزله اکثر این جمعیت پایتخت را ترک کرد و به شهرهای کوچک مجاور کوچ داده شدند.

نگارنده پس ازینچ ماه از روز وقوع زلزله موفق گردید منطقه آسیب دید را بازدید و مطالعاتی در داخل شهر که با سیم خاردار محصور و عبور و مرور در داخل آن تحت کنترل شدید است بعمل آورد و با وجود پنهانی ازه ماه از حد وث زلزله گذشتہ بسود ریاره ای از ساختمانهای آسیب دیده را به لکی برچیده بودند نکات قابل توجهی برای مطالعه موجود بود.

زلزله ماناگوا آن نوع زلزله های بازدگی متوسط است و تلفات و خساراتی که از این زلزله عاقد گردید باعده بزرگی آن تناسب ندارد. مرکز زلزله در نزد یکی قسمت تجاری و پر جمعیت شهر قرار داشت و زلزله در شعاع چند کیلومتر خسارات و خرابیهای زیادی به شهر وارد کرد.

موقع جغرافيائي كشور نيكاراغوا

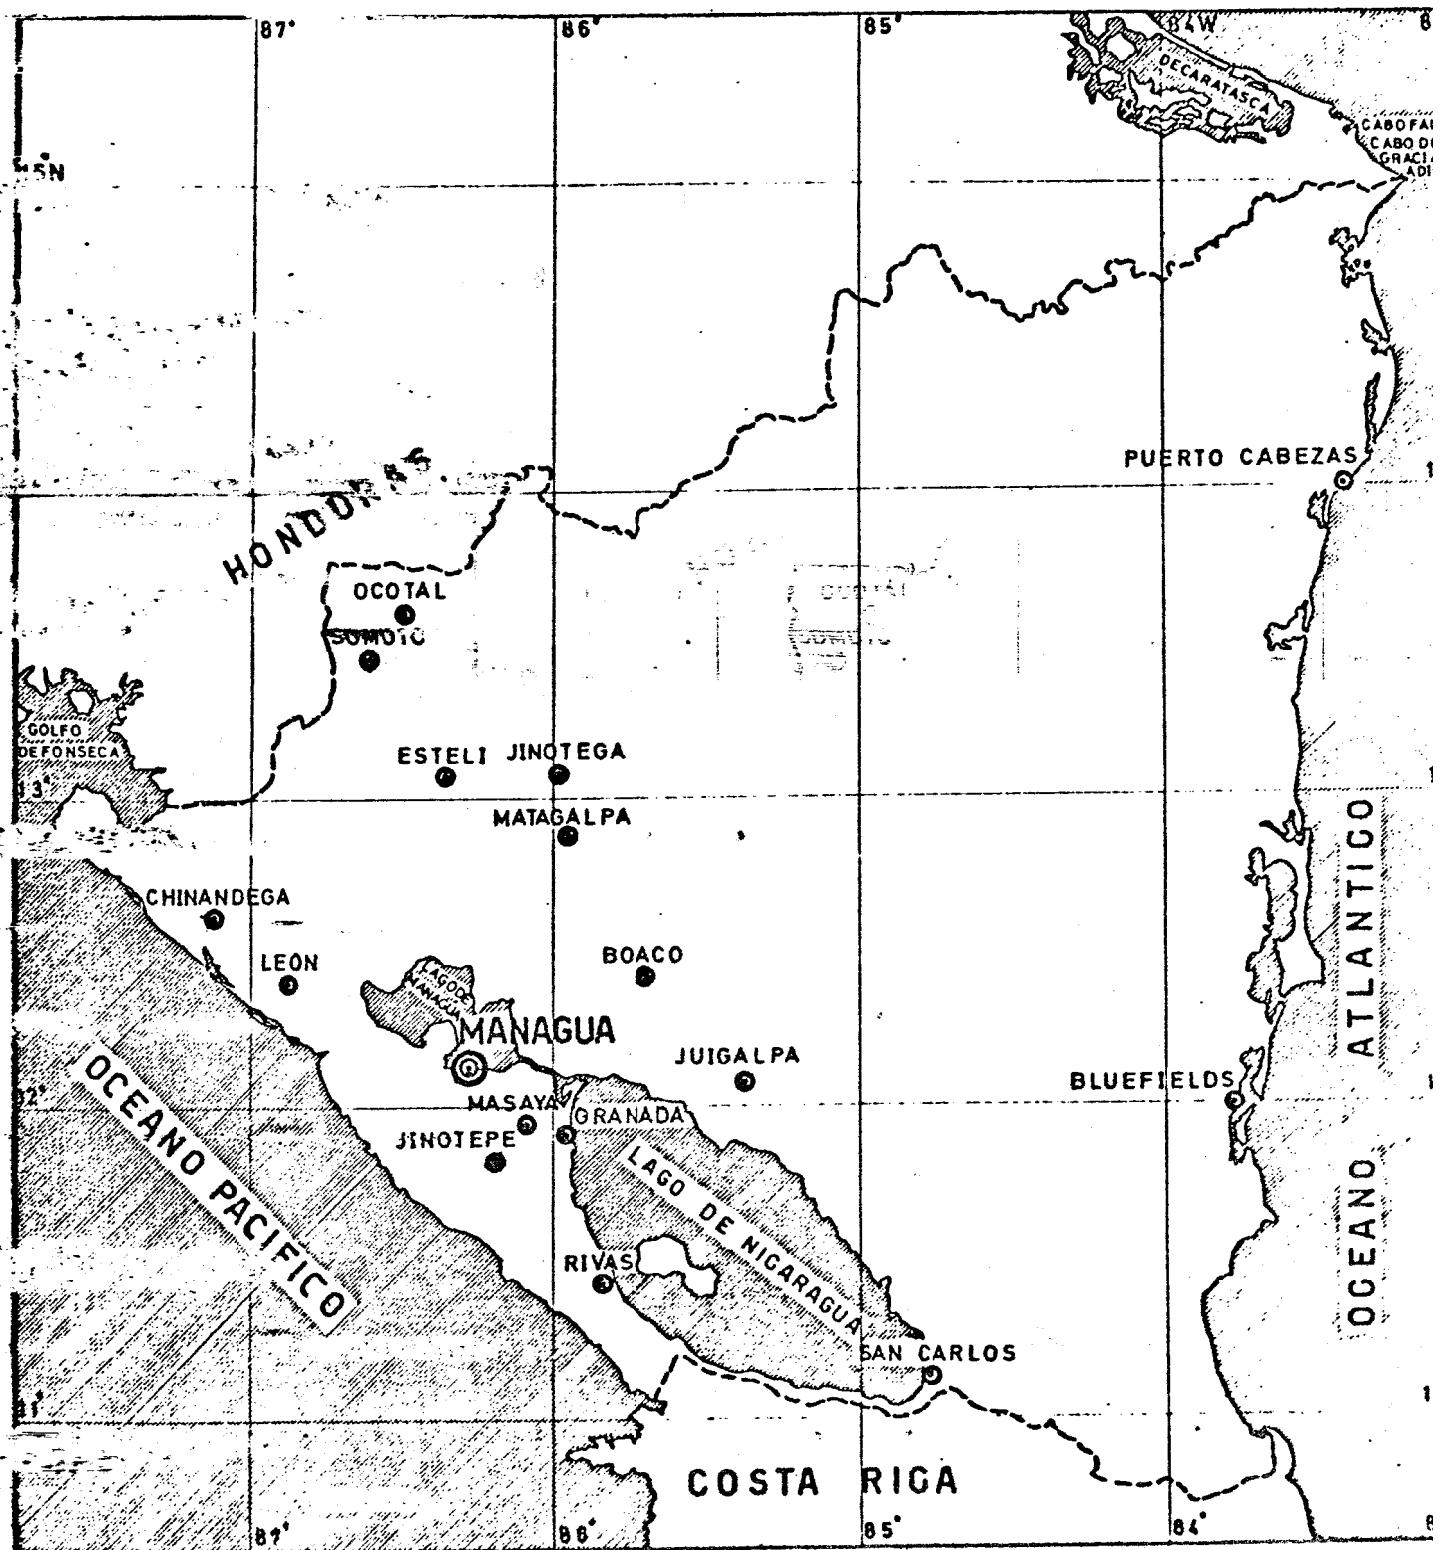

بطورکلی تلفات ناشی از این زلزله ده هزار نفر را کشیده است و میزان خسارات وارد ده حدود یک میلیارد دلار برابر آورد میگردد . علاوه بر خسارات و تلفات ناشی از زلزله آتش سوزیهای پس از آن ، مشکلات اجتماعی زیادی متعاقب بروز زلزله در شهرستان مانگوآپدید آمد که هر یک در بهم ریختن شیات یک کشور مؤثراست ، قسمی از این مشکلات درگزارش خاصی که تحت عنوان "زلزله مانگوآمشکلات ناشی از بروز زلزله در یک شهر بزرگ" جداگانه توسط نگارنده تهیه شده ذکرگردیده است و یاره ای از نکات مندرج در آن گزارش استخراج ویژه است این نوشته میباشد .

مرکز، بزرگی، عمق و شدت زلزله

زلزله در ساعت ۰۹:۲۶ دقیقه و ۵۰ ثانیه صبح (بوقت گرینویچ) حادث شده است .

مرکز زلزله (Epicenter) با استفاده از نمودارهایی که در یا یگاههای دور است بدست آمده است $1/18.6$ درجه طول غربی و $2/61$ درجه عرض شمالی محاسبه شده است ، این نقطه در حدود 5 کیلومتری شمال شرق شهر مانگوآ میباشد و با منطقه ای که ملاحظات محلی از نظر مرکز زلزله مشخص می‌سازد تطبیق نمیکند . خرابیهای وارد ده نشان میدهد که مرکز زلزله مستقیماً در شهر مانگوآ قرار گرفته است . حتی در شهرهای که حدود 5 (یا 20) کیلومتر از مانگوآ فاصله داره اند گرچه زلزله باشد زیادی احساس شده است لکن خرابی بیار نیامده است و بطورکلی شعاع منطقه آسیب دیده اصلی از چند کیلومتر تجاوز نمیکند .

عمق کانون (Focus) برابر 6 کیلومتر محاسبه شده است و این عدد نشان میدهد که علت اصلی خرابیهای زیاد این زلزله نزدیک بودن کانون به سطح زمین بوده است .

بزرگی (Magnitude) زلزله مانگوآ حدود ۶/۲۵ محاسبه شده است که از نوع زلزله با بزرگی متوسط میباشد.

تخمین عدد مربوط به شدت زلزله (Intensity) در نقاط مختلف منطقه زلزله زده خالی از اشکال نمیباشد و خرابیهای واردہ در پاره ای نقاط شدت زیادی را بیان میکند در حالیکه در همان نقاط ساختمانهای تقریباً "سالم" موجودند که با این شدت ویا شدت کمتر از آن باید کاملاً ویران میگردیدند. از جمیع مطالعات تا حدودی میتوان نتیجه گرفت که حد اکثر شدت در ناحیه محدودی در مرکز شهر مانگوآ باشد × (مقیاس اصلاحی مرکالی) بوده است.

زلزله های پیش آیند و لرزش های پسین (Fore shocks and after shocks)

حدود دو ساعت قبل از وقوع زلزله اصلی، زلزله خفیفی بوقوع می پیوندد و این زلزله باعث میشود که تعداد زیادی هراسان از ساختمانها خارج شده و در فضای باز سربرند و از حادثه زلزله اصلی جان سالم بدربرند.

پس از وقوع زلزله اصلی نیز تعداد زیادی لرزش پسین که بزرگی پاره ای از آنها قابل توجه بوده است بوقوع می پیوندد و پاره ای از این لرزش های پسین خود موجب بروز خسارات جدید بساختمانهای آسیب دیده قبلی میگردند. بفاصله کمتر از یک ساعت از وقوع زلزله اصلی (در ساعت ۷ و ۲۱ دقیقه و ۳/۶ ثانیه صبح بوقت گرینویچ) زلزله ای با بزرگی ۵ در عمق ۵ کیلومتری و حدود دو دقیقه پس از آن (در ساعت ۹ و ۹ دقیقه و ۹/۴ ثانیه صبح بوقت گرینویچ) زلزله دیگری با بزرگی ۲/۵ در عمق ۵ کیلومتری حادث میشود که هر دو زلزله موجب خسارات اضافی گردیدند.

دزه هنگام وقوع زلزله تعداد دستگاه شتاب نگار (Strong Motion accelerograph)

از نوع AR-240 در شهرماناگوآ و حوالی آن نصب بود که فقط یکی از آنها که در محل تصفیه خانه اسو (در ۵ کیلومتری غربی شهر) قرار داشت نمودارهای شتاب زلزله ولرژهای پسین را ثبت کرده است وارد دستگاه دیگر (که تصارف آن در مرکز شهر و در منطقه قرار داشته که زلزله شدید تر بوده است) بعلت عدم کنترل دقیق قبلی وضعیت باطری ها نموداری بدست نیافرداست.

شتاب نگاری که در تصفیه خانه اسو قرار داشت زلزله پیش آیند را ثبت نکرده و لکن از ضربه اصلی واژعده ای از لرزش پسین نمودارهای ثبت نموده است که بین لرزهای پسین زلزله های با بزرگی ۵ و بیش از آن موجود است.

نتایج نمودار ثبت شده از شتاب نگار تصفیه خانه اسو برای زلزله اصلی بشرح زیر میباشد:

مؤلفه افقی در جهت شرقی غربی ۰/۳۹۸

مؤلفه افقی در جهت شمالی جنوبی ۰/۳۴۸

مؤلفه قائم ۰/۳۳۸


بیشترین مقدار دارا منه این نمودار از یک ثانیه پس از شروع حرکت دیده میشود که مدت ۵ ثانیه بار امنه زیاد از این می باشد و پس از آن برای ۵ ثانیه بعد دارا منه نمودار کنترولی پرید نوسان زیاد است (حالتنی که برای ساختمانهای بلند حتی اگر مقدار شتاب کم باشد مطلوب نمیباشد).

علاوه بر سه دستگاه شتاب نگار هنگام بروز زلزله تعداد ۱۳ دستگاه سسموسکوپ (Seismoscope) از نوع Wilmot در منطقه وجود بوده است که پاره ای از آنها آثاری بر روی صفحه زیر ثبت کرده اند.





دودستگاه از ۳ (دستگاه سسموسکوپ در طبقات بالای ساختمان مرتفع
ه (طبقه بانک مرکزی نیکاراگوا (در مرکز شهر و در محلی که زلزله شدیده بوده است)
قرار داشته است که متأسفانه بعلت پرت شدن صفحه زیر بخارج رقی برای حد اکثر
شتاب در این نقطه بدست نداره اند (یعنی از شتاب نگاره سانیزد رزیز مین این
ساختمان قرار داشت که نمودار مفیدی بدست نداره است) .

از ۱ دستگاه سسموسکوپ که در روی زمین قرار داشته در دستگاه منحنی هائی
رسم کرد اند و میتوانند قریبته ای برای تخمین اینکه شتاب حرکت در کدام قسمت
شهر بیشتر بوده است بدست فهند ، این چهار دستگاه به ترتیب در ۲ (کیلومتری
شمال شرق) ۳ کیلومتری غرب ، ۴ کیلومتری غرب و ۵ کیلومتری غرب ماناگوا قرار داشته اند
لهم خارج شمیمه دستگاه هنها نیای بعلت خارج شدن منحنی از صفحه زیر و یا پرت شدن صفحه زیر
با خارج و حتی بعلت اینکه پس از زلزله صفحات را بخوبی از دستگاه خارج ساخته
وروده آنها پاک شده است نتوانسته اند نتیجه ای بدست فهند .

مطالعه حد اکتر تغییر مکان در سسموسکوپ ها و خصوصاً مقایسه دو مقدار
حد اکثر رمنحنی های بدست آمده از سسموسکوپ اسو (۵ کیلومتری غرب ماناگوا)
وسسموسکوپ واقع در ۳ (کیلومتری شرق ماناگوانشان میدهد که حرکت زمین بتدربیج
از غرب به شرق شدید تر بوده است و ممکن است حد اکتر شتاب در مرکز شهر و در محلی
که بانک مرکزی نیکاراگوا در آن قرار دارد (و شتاب نگار آن بعلت ضعف باطنی
وسسموسکوپ ها بعلت خارج شدن صفحه زیر نتیجه ای را بدست نداره اند) باشد .
از آنجه ذکر شد میتوان نتیجه گرفت که رقم حد اکتر شتاب ۹ / ۰ برابر شتاب
شقل زمین که از شتاب نگار اسو بدست آمده است معرف حد اکتر شتاب زلزله ماناگوا
نیست و در حوالی بانک مرکزی نیکاراگوا و قسمت مرکزی شهر شتاب خرکت بیشتر بوده
است .

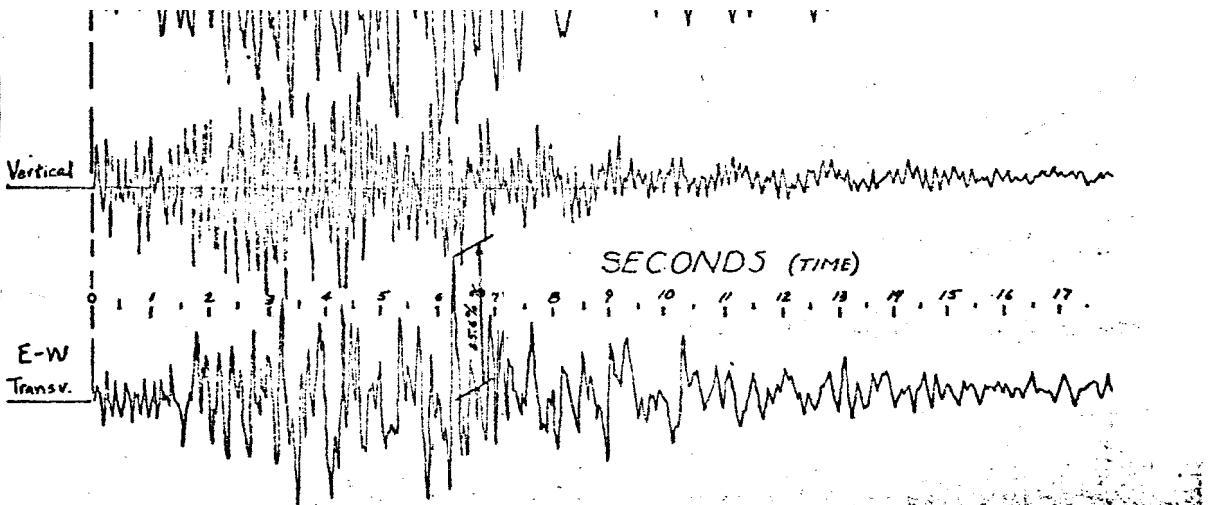

نمود ارشتاپ نگار تصفیه خانه اسو (۵ کیلومتر غرب ماناکوا)

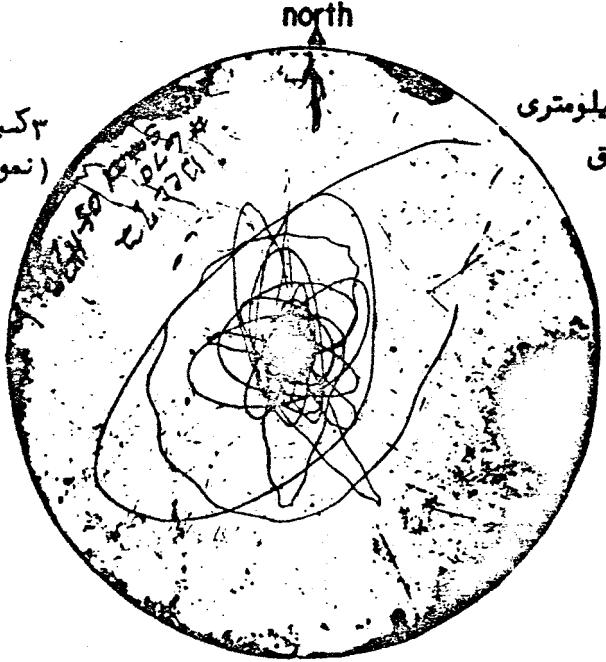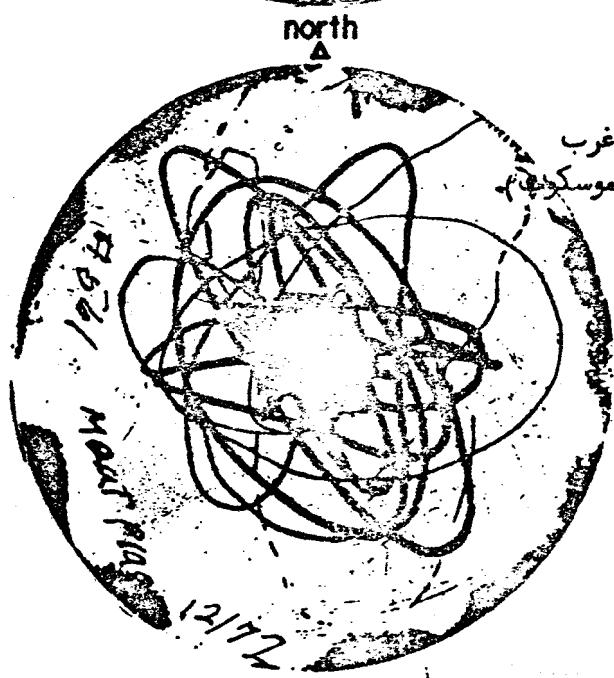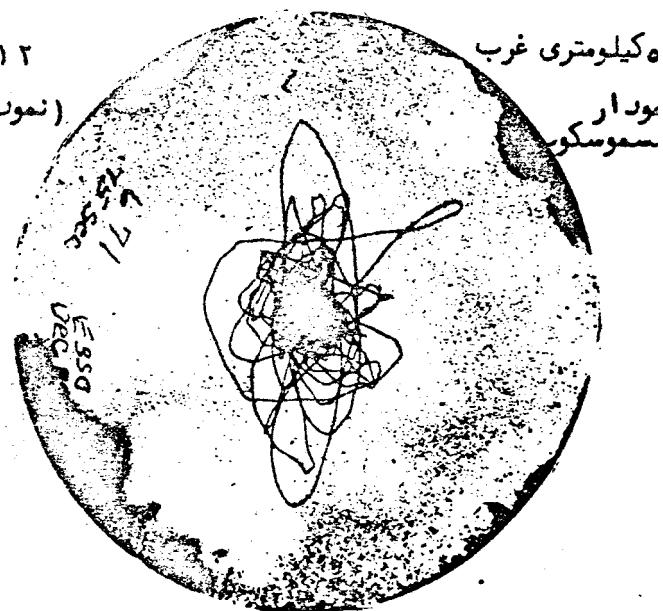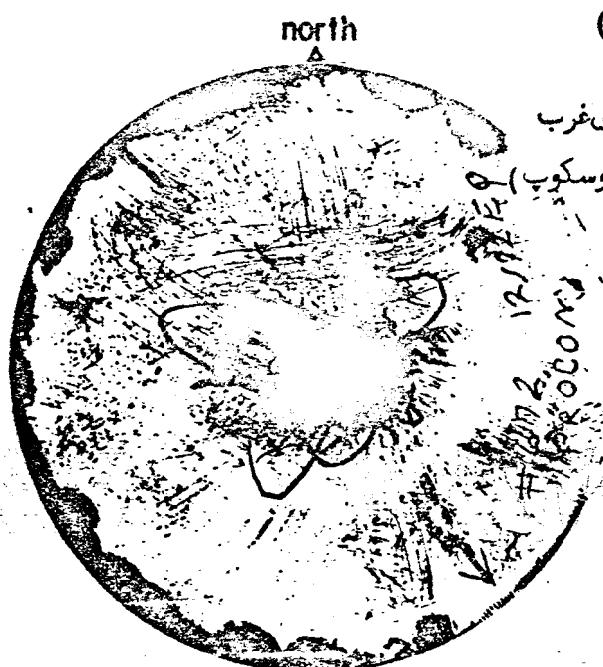

نمود ارشتاپ نگار اسو نمودارهای ساموسکوب ها بر ترتیب از غرب به شرق
ماناکوا

تغییرات زمین

شهرماناگوآ با ارتفاع حدود ۴۰۰ متر از سطح متوسط آب در ریاهای سرروی لایه های ضخیم خاکسترهاي آتشفشاری ولاوهای مواد حاصله از آتشفشار در ساحل جنوبی در ریاچه بزرگ و شور آب ماناگوآ بنا شده است، این شهر در قسمت غربی کشور نیکاراگوآ است که از مناطق فعال اوقیانوس آرام میباشد، در این منطقه تعدادی گسل (Fault) فعال وجود دارد که در نزدیکی و پادرداخ نیکاراگوآ و از جمله شهرماناگوآ است و این گسل هابطور مستقیم یا غیرمستقیم در زلزله ۲۶ دسامبر ۱۹۷۲ مژبد شده است.

بروز زلزله اخیر نیز همراه با پیدا یافتن تعدادی گسل در شهرماناگوآ و حوالی آن بود، دو گسل اصلی تقریباً بموازات هم و بفاصله حدود ۳۰۰ متر از داخل شهر و در محله‌هایی که تکاثف نسبی جمعیت در آن محله‌ای زیاد بوده است عبور نموده وعلاوه بر آن چندین گسل فرعی تقریباً بموازات هم پدیدار گردید که در ناحیه جنوب شرقی شهر قرار دارد. حد اکثر تغییر مکان افقی در این گسلها ۵ سانتیمتر و حد اکثر تغییر مکان قائم ۵ سانتیمتر گزارش شده است.

در ریاهای از نقاط منطقه لفڑش‌هایی (land - slide) پدیده شده این لفڑش‌های نیزه نوبه خود موجب خسارتی به ساختهای ای سطح خیابانها گردیده اند. در اطراف در ریاچه کوچک tiscapa (که با قیمانده آثار آتشفشاری هاست و بصورت گودال بزرگ عمیق در جنوب شهرماناگوآ قرار دارد) لفڑش‌های زیاری در شیب دیواره در ریاچه بوجود آمده است و موجب خراب شدن تعدادی از ساختهای که در اطراف این در ریاچه بنا شده گردیده است، همچنین گزارش را داشته است که سطح آب این در ریاچه همزمان با وقوع زلزله حدود ۹ سانتیمترها شین آمده است.

شهرنشست های بزرگ (Slump) از زمین ایجاد شده است که میتوان این نشست را ناشی از خراب شدن گالری های زیرزمینی متعلق بد و را نپرسن قدیمی که این منطقه را شغال کرده است را نست.



تفییر مکان افقی ۵ سانتیمتر در جدول حاشیه خیابان

(این عکس از گزارش Earthquake Engineering Research Institute, U.S.A گرفته شده است)

ESCALA DE MOSAIKO 1:20 000
IGN
ESCALA DE FOTOGRAFIA 1:10 000
IGN
PALLAS POR PILAFER Y BRUNN
USGS

MANAGUA, NICARAGUA
29 DE DICIEMBRE DE 1972

در طول سه قرن گذشته در منطقه ماناگوا آواره‌های زلزله حادث شده است. در

سالهای ۱۶۴۸، ۱۶۵۱، ۱۶۶۳، ۱۸۴۴، ۱۸۸۱، ۱۸۸۵، ۱۹۰۲، ۱۹۰۴ و ۱۹۰۷

و بالآخره در سالهای ۱۹۱۸، ۱۹۲۶، ۱۹۳۱ و ۱۹۶۸ میلادی در این منطقه

زلزله‌های کم و بیش شدیدی روی داده است و پاره‌ای از این زلزله هاتلفات و خرابی

زیاد بهار آورد است و بعضی با پیدا یافتن گسلهای (Faults) همراه بوده است.

در زلزله ۳ مارس ۱۹۳۱ ماناگوا حدود ۱۱۰۰ نفر کشته شدند و بیش از ۱ میلیون

دلار خسارت مالی وارد آمد (در آن تاریخ جمعیت ماناگوا حدود $\frac{1}{4}$ جمعیت فعلی و

قریب ۲۰۰۰ نفر بود) در اثر این زلزله گسلی در ناحیهٔ غربی شهری دارگشت

که امتداد آن تقریباً بموازات گسلهای است که در زلزله اخیر نمایان شده است.

در چهارم زانویه سال ۱۹۶۸ در منطقه ماناگوا زلزله‌ای با بزرگی ۶/۴ روی داشت

که گرچه این زلزله از نظر بزرگی در مقایسه با زلزله‌های مخرب از نوع زلزله کوچک بود

لکن در منطقه‌ای بعرض ۲ کیلومتر و طول ۰.۱ کیلومتر خساراتی بساختمانهای سنتی

محلی وارد آورد.

بطورکلی قسمت غربی کشور نیکاراگوا در داخل کمریند زلزله‌ای و فعل و انفعالات

آتش‌شانی حاشیه اوقیانوس آرام می‌باشد و شهر ماناگوا در نزد یکی گروه کوه‌های

آتش‌شانی که در امتداد رشته آتش‌شانی‌های آمریکای مرکزی است واقع شده است

است، تعدادی از این کوه‌ها فعال بوده و در گذشته آتش‌شانی‌های

داشته‌اند. آخرین آتش‌شانی در سال ۱۹۶۸ در نتیجه فعالیت آتش‌شان

که در حدود ۰.۲ کیلومتری شمال غربی ماناگوا است روی دارد.

نوع ساختمانهای منطقه

خسارات واردہ از زلزله ماناگوآ در منطقه محدود و فشرده‌ای متوجه گردیده است، که از نظر آنکه این منطقه را رای ساختمانهای متنوع می‌باشد قابل توجه است. ساختمانهای مسکونی این شهر برای مقابله با زلزله مناسب نیست و عموماً خشت و گلی می‌باشد، گرچه پس از وقوع زلزله شدید سال ۱۹۳۱ در روشن ساختمانی سنتی خشت و گلی تغییراتی داده شد و تحت تأثیر کشور اسپانیا نوع جدیدی از ساختمان خشت و گلی که در داخل دیوارهای آن تیزکهای چوبی به کار می‌برد بنا نام "torquezal" متد اول گردید لکن این ساختمانها نیز عامل عدمه تلفات زلزله اخیر بوده‌اند.

ساختمانهای آجری و ساختمانهای ساخته شده با بلوك بتونی نیز در گوش و کنار شهر دیده می‌شوند که زلزله آنها آسیب وارد کرده است و تعداد زیادی کاملاً خراب شده‌اند.

گذشته از ساختمانهای مسکونی و متعارف در شهر ماناگوا ساختمانهای مرتفع بتون آرمه ببعد از زیادی ساخته شده است که تعدادی از آنها را راثر زلزله بکلی خراب، تعدادی آسیب دیده و پاره‌ای بخوبی مقاومت کردند. ساختمانهای بتون آرمه با دیوار پرسن (Shear Wall) توانسته اند تا حدود زیادی قابلیت خود را برابر باشد از دیوارهای نشان دهنده.

تعداد محدودی ساختمان کوچک و یک طبقه با اسکلت فلزی دیده شد که زلزله آسیبی بآنها وارد نساخته است. اصولاً استفاده از اسکلت فولادی در شهر ماناگوا کمتر عمل آمد است و تنها ساختمان مهم با اسکلت فولادی – ساختمان IBM است که هر طبقه می‌باشد و گذشته از آن در تعداد محدودی از

سطح اب زیرزمینی در شهرمانا واحد و ۲۰ متر از سطح زمین میباشد و نوع زمین همانطوریکه قبل "بیان شد ازلا وها و خاکسترها آتشفشاری تشکیل یافته است .

بن سازی ساختمانهای مهم عموماً از نوع شالوده گستردہ میباشد و پیشنهاد کلی هیچگونه قرینه ای برآورده ندارد ماحظه نگرددیده است .

کشورنیکاراگوا قد آئین نامه ساخته ای و آئین نامه ایمنی ساختمانهای را بر این اساس طرح ساخته ای میهم شهرباناگوا اغلب بر اساس آئین نامه ساخته ای کشور آمریکا (uniform building code) و توسط مهندسان محاسب غیر محلی انجام گرفته است و با این ترتیب تعداد زیادی ساختمان در شهرماناگوا یافت میشود که در طرح آنها تیروی زلزله مد نظر بوده است (در طرح این ساختمانها اکثر زون سوم مندرج در (uniform building code) بعنوان زون زلزله خیزی اختیار شده است) .

با وجود یکه تعداد زیادی از ساختمانهای برای مقابله در برآوردن تیروی زلزله طرح شده اند معالویت بپاره ای از آنها صدمات زیاد وارد گشته است ، فریاره از مناطق نظیر اطراف دریاچه Tiscapa بعلت وضع خاص محلی و پدیده ای شدن گسل (Fault) رنگ دیگر ساختمان و لفڑش زمین در همان محل ساختمانها خراب گردیده اند .


بطور کلی خسارات وارد به ساختمانهای مهم وجود دید بیشتر ناشی از تعصی اجرابوده است و در ساختمانهای بتن آرمه خصوصاً بد بودن جنس بتن عامل عده ای برای خرابیها میباشد ، شن و ماسه مصرفی عموماً از سنگ ها و

تغالطاً تشنگانی است و بینی که در ساختمانها بکاررفته عموماً از نظر مقاومت ضعیف می‌باشد، در پاره‌ای ساختمانها جزئیات بداجرایی موجب خسارات شدیدی بساختمان شده بطور مثال میتوان عبور کانالهای تهویه را از داخل تیربتن آرمه ویا عبور لوله ناودان از داخل ستون بتن آرمه را ذکر کرد در ساختمانهای مانگوآخسارت وارد است به دیوارهای ساخته شده با آجر مجوف اعم از دیوارهای داخلی و دیوارهای خارجی فوق العاده زیاد است. بدی اجراء ریاره ای از ساختمانهای بتن آرمه به نحوی است که گاه در جنبه میک ساختمان خشت و گلی که از خرابی کامل درامان مانده است ساختمان بتن آرمه بزرگی خراب شده است.


در این نظریه تعدادی از ساختمانها اعم از آنها که در اثر زلزله شدید آسیب دیده و پا آنها که کشش خسارت دیده آند مورد بررسی قرار میگیرد.




فرتاً در جنب ساختمان ۶ طبقه بتن آرمه که کاملاً خراب شده است ساختمانهای خشت و گلی دیده میشود که گرچه شدید آسیب دیده لکن از خرابی کامل محفوظ مانده است

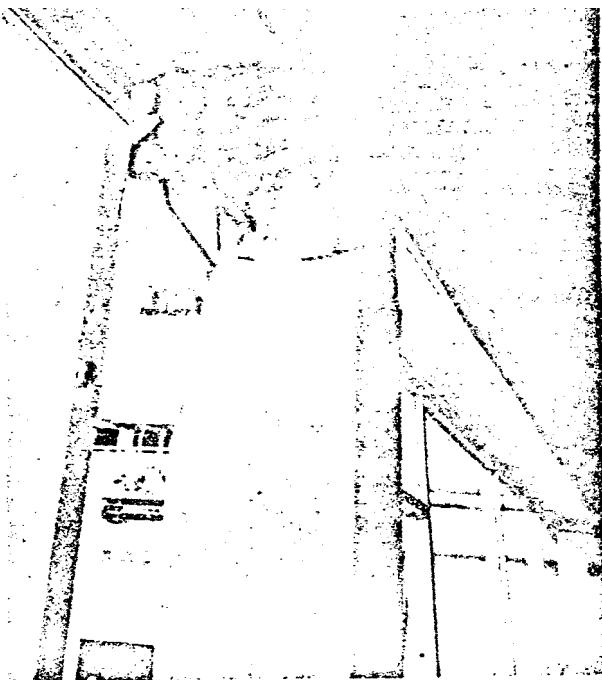

عیوب لوله فاضلاب از داخل ستون
بتن آرمه

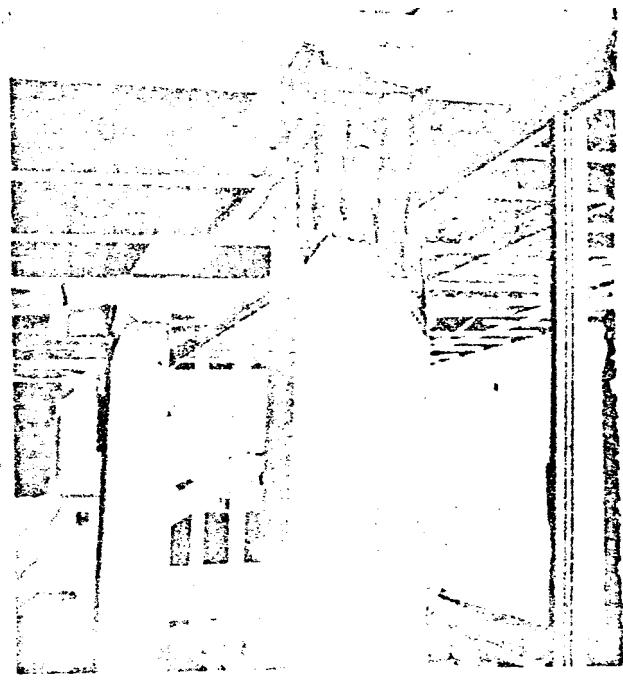


خسارت به ستونهای بتن آرمه در محل تلاقی باتیرها

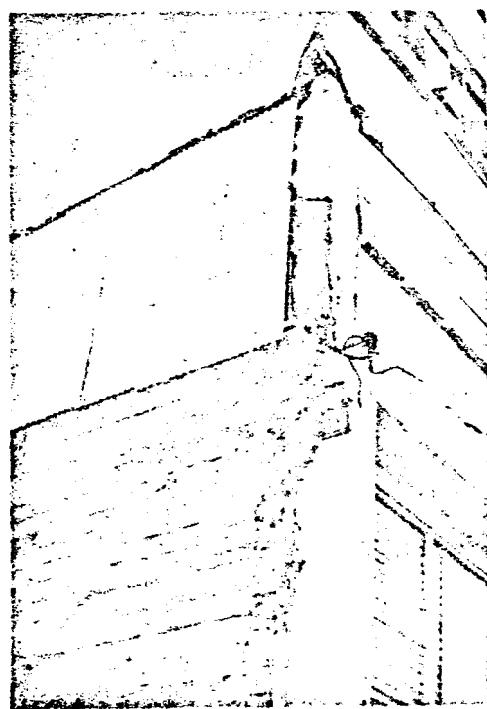


ساختمان فیلیپس

ساختمان بتن آرمه طبقه که در طبقه سوم،
ستون گوش ساختمان در بالا و یا این خرد شده
و قسمتی از پایه خارجی نیز خراب شده است و
به جای آن ورق آهن کوبیده اند

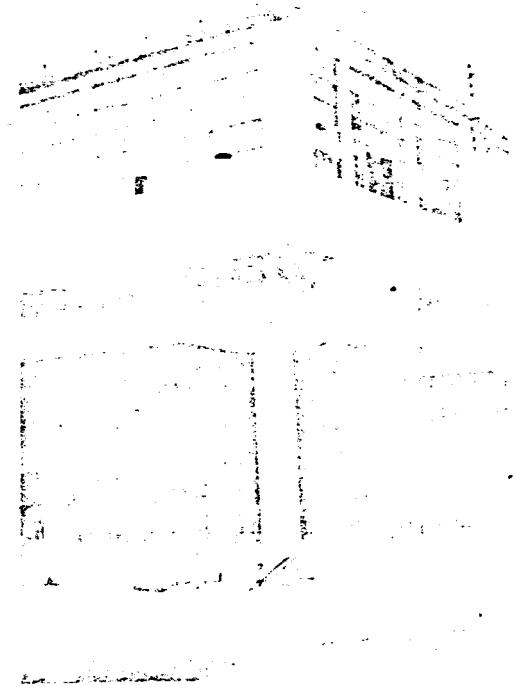

- سمان و طبقه بتن آرمه باتیرهایی که در ارای
نهیچه است (ترک درستون در محل تلاقی با
تیرناشی از بدی اجرای کار و حدم بیوزند کافی است)

نقشه شهر ماناگوا و موقع ساختمانهای مدد

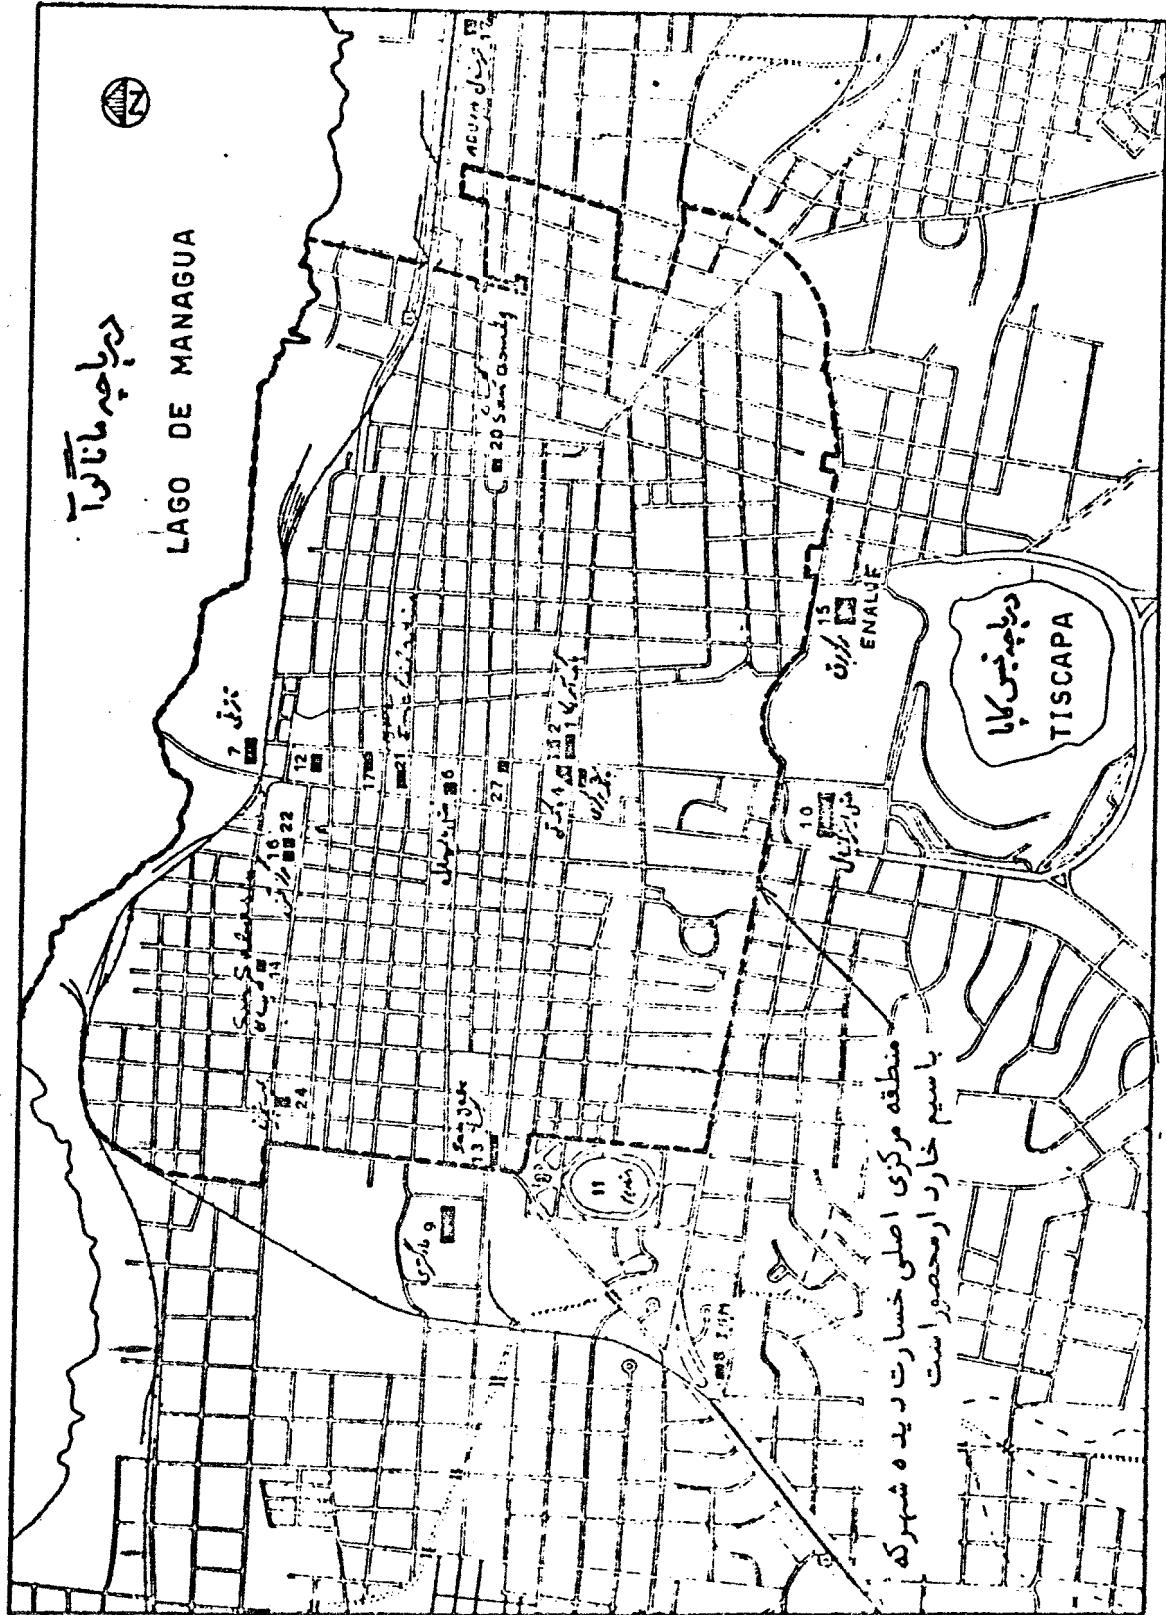

منطقه مرکزی اصلی خسارت دیده شهرک
با نام خاردار و معصوم است

ساختمان بانک آمریکا (بانک خصوصی است که با سرمایه مشترک سرمایه داران نیکاراگوا و سرمایه داران کالیفرنیا تأسیس شد) مهمترین ساختمان منطقه زلزله زده و حتی بلند ترین ساختمان موجود در کشورهای آمریکای مرکزی است، این ساختمان درشدیدترین نقطه منطقه زلزله زده قرار گرفته و بخوبی از خطر خرابی در امان مانده است، ساختمان مستقیماً "بر روی گسل (Fault)" نمیباشد ولی یک گسل اصلی در فاصله یکصد مترا آن عبور نموده است.

ساختمان بانک آمریکا از بتن آرم (باریوارهای برشی Shear Walls) ساخته شده است، طرح این ساختمان بر مبنای آئین نامه کشور آمریکا (uniform Building code) توسط یک مهندس محاسب اهل کشور San Jose انجام گردیده است. ساختمان در ۹ طبقه میباشد که دو طبقه آن زیرزمین و ۷ طبقه بالای زمین است. طرح ستونهای اطراف ساختمان بصورت جلیبی است و مقطع آنهادرد و امتداد ساختمان را ایمنان درینرسی یکسان میباشد. ساختمان به طور کلی در دو امتداد بصورت سیمتریک بوده و در قسمت وسط دیوارهای برشی برای هسته مرکزی تعییه گردیده است، بین دو قسمت دیوار برشی در هر امتداد شاه تیرهای بتن آرم با ارتفاع ۹ سانتیمتر قرار دارد و شده و با این ترتیب چهار دیوار برشی که در هر امتداد قرار دارد بوسیله چهار شاه تیر قوی بیکدیگر متصل شده است. بعزمظور عبور کانالهای تهویه سوراخهای بمقطعه ۶۰ سانتیمتر در ۳۰ سانتیمتر وسط شاه تیرهای فوق تعییه گردیده است و در داخل بتن آنهایی گرد اضافی پیش بینی بصورت مورب در چهار گوش هر کدام از این سوراخها قرار دارد و شده است. ساختمان بانک آمریکا بهترین امتحان را در زلزله مانگوآر اداره و لی درآورد وجود

سوراخهای تهویه در داخل شاه تیوخطر عظیم این ساختمان را تهدید نمود و بطور کلی عده خسارتی که باین ساختمان وارد شد ناشی از وجود این سوراخها بود با پنهانی که در کلیه طبقات درست در همین نقطه شاه تیرها آسیب دیده اند و اگرزلزله شد یا تبرید همین نقاط ضعف باعث میگردید که کلیه سقفهای ساختمان فرود آید و ساختمان بطور کامل خراب شود و شاید در این حالت تشخیص اینکه علت اساسی خرابی ساختمان چیست کارآسانی نبود، این قبیل اشتباهات نشان میدهد که تا چه حد پاره ای نکات ساده و پیش‌پا افتاده میتوانند در مقام تیک ساختمان اشر گذارده ساختمان اساسی جالبی را در آستانه خرابی کامل قرار دهد.

بطور کلی در اثر تلاش برخی ناشی از زلزله کلیه "شاه تیرها" کلیه طبقات در محل سوراخ تهویه خسارت دیده و بنابراین اطراف این سوراخها خرد شده است، تهیه دهنده این خسارت در شاه تیرها خارجی بلیش ارشاه تیرها در این خارجی و برای شاه تیرها نیکه میباشد، خسارت وارد به شاه تیرها در طبقات فوقانی بیش از طبقات تحتانی است و حتی در شاه تیر مربوط به بام که قادر سوراخ تهویه میباشد شکافهای موربی ایجاد شد و تیغه آجری (با آجر مجبوب) نه در روی این شاه تیر قرار داشت خراب شد، (وقوع حریق در این قسمت ساختمان این خرابی را تشدید کرده است) با خرد شدن بنابراین اطراف سوراخهای تهویه تعدادی از صفحات آکوستیک پوشش مستوف دارهای مربوط به با افتاده و خسارت وارد به شاه تیرها مشهود شد.


در اثر زلزله کلیه آسانسورهای این ساختمان بعلت خارج شدن وزنهای تعدادی از محل ریل مربوط خسارت دید و از حالت بهره برداری خارج شد و این امر نشان میدهد که با وقوع زلزله حتی در حالتی که ساختمان حدوده زیادی هم ندیده

"خصوصاً" چگونه در این قبیل موارد، وقوع حریق متعاقب زلزله جان ساکنین را در معرض خطر قرار حواهد دارد. در این ساختمان هیچ‌چگونه آسیبی نشد.


زلزله بدستگاه مولد برق ساختمان که باشد برای موارد اضطراری مورد استفاده قرار گیرد خسارته وارد نکرد و این درستگاه پس از زلزله قابل بهره برداری بود. این درستگاه بخوبی درین کف تثبیت و بیچ شده است.

به دیوارهای برشی این ساختمان صدمه‌ای وارد نگردید و تنها پاره‌ای ترکهای خیلی جزئی در پاره‌ای قسمت‌های دیده شده است.

بطورکلی ساختمان بتن آرم بانک آمریکا در زلزله مانگوآ متحان خوبی دارد و قادریت استفاده از دیوارهای برشی را در ساختمان نشان دارد.

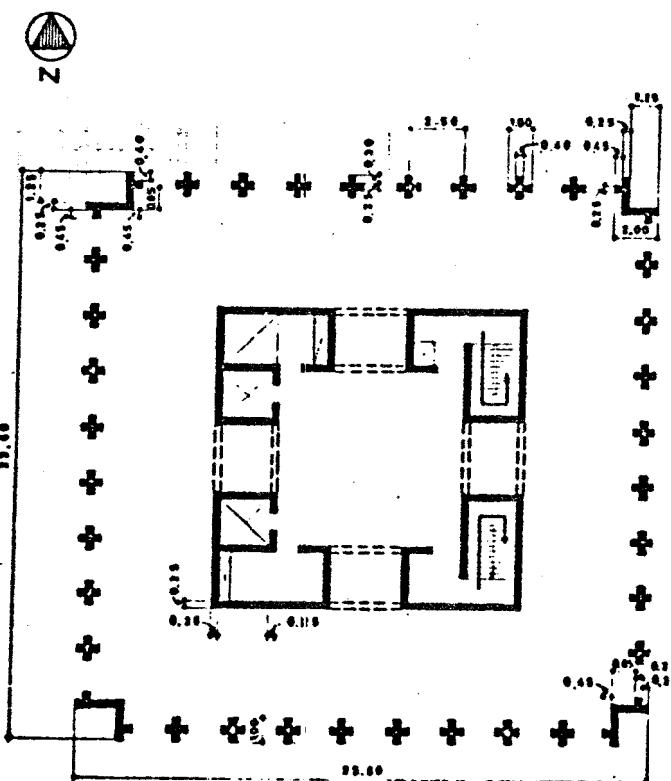


پلان ساختمان ۹ طبقه بانک آمریکا

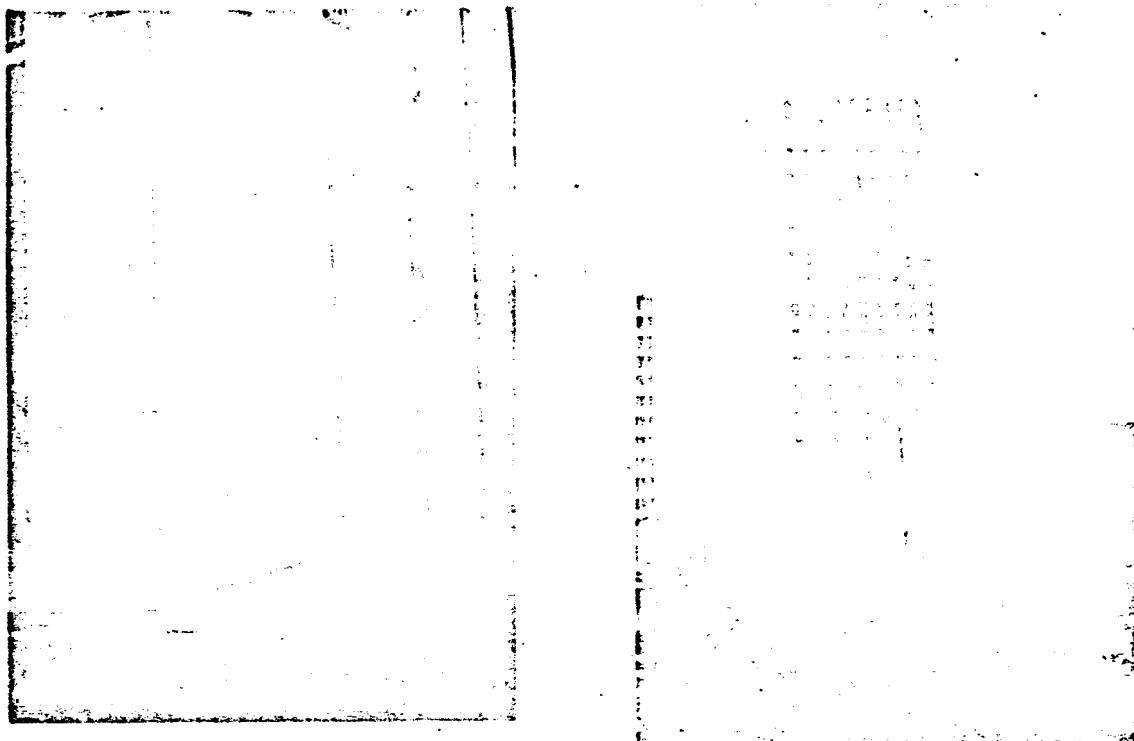

ستونهای صلیبی بانک آمریکا

نمای ساختمان بانک آمریکا

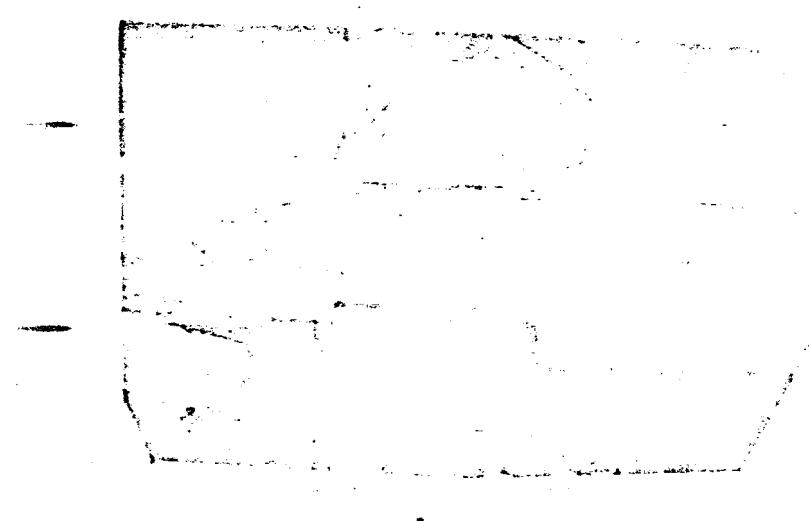

بانک آمریکا - خسارت به محل سوراخ ته‌ویه در داخل تیر

ب سه رمه سه طبقه ای است که با سیستم قاب ساخته شده است و قادر به پاره شدن نیست، جدارهای طبقه هم کف ساختمان شیشه ای و در خانه از حد ساختمان قرار گرفته است. کف های ساختمان از نوع صفحه تیرک های پر فاصله و آجر مجوف ساخته شده است.


فاصله محور تا محور ستونها در این ساختمان در بیک امتداد ۵/۲ متر و دارای امتداد دیگر ۴ متر میباشد و ابعاد ظاهری تیرها بینظر کافی میرسد، ابعاد مقطع ستونها در طبقه هم کف ۴ سانتیمتر در ۴ سانتیمتر است.

در اثر زلزله قسمت های از این ساختمان بکل خراب شده است و قسمت هایی که بگشته اند آسیب رنده است «عدد خرابی در ستونها ایجاد شده و این آسیب در نقاط بالا و پائین ستونها میباشد، ملاحظه محل در نقاط شکاف خوردگی ستونها نشان میدهد که فاصله تنگ های راه را در محل زیاد است.



ساخته ای سه طبقه بتن آرمیه جنب بانک آمریکا

(این قسمت بکلی خراب شده است)

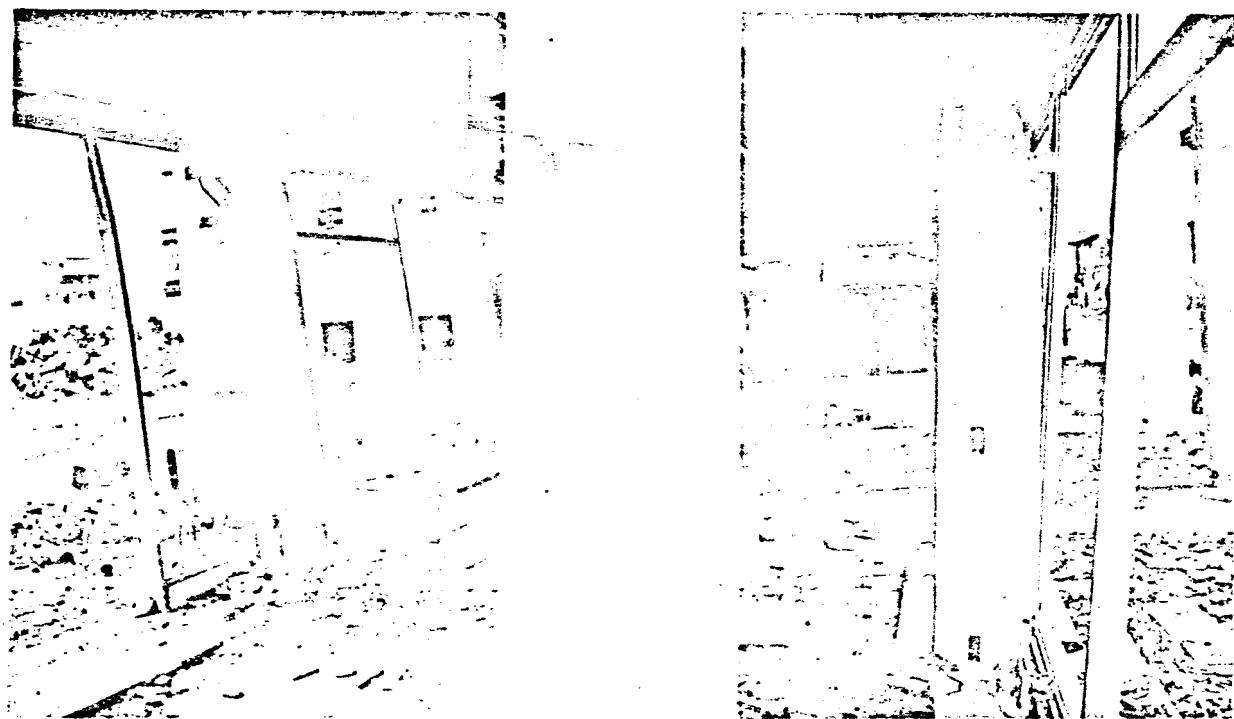

خرابی در بلا و پائین ستونها

ساختمان بانک مرکزی نیکاراگوآ پس از ساختمان بانک آمریکا مرتفع ترین
ساختمان منطقه زلزله زده است، این ساختمان ۱۶ طبقه بتن آرم (بازیزمن)
د و مقابل ساختمان بانک آمریکا درشدیدترین نقطه منطقه زلزله زده قرار گرفته
است. در زیرزمین این ساختمان یک دستگاه شتاب نگار
(seismoscope) و یک دستگاه شتاب نما (Strong Motion accelerograph)
و در طبقات بالای ساختمان دو عدد شتاب نما نصب گردیده است لکن از
هیچ کدام از این دستگاهها نموداری که مفید باشد بدست نیامد، دستگاه
شتاب نگار زیرزمین بعملت ضعف باطری در موقع وقوع زلزله بکار نیافتد و است
صفحه زیر شتاب نما ها در طبقات فوقانی بخارج از دستگاه پرت شده واشر
مفیدی بر روی صفحه رسم نشده است.

بانک مرکزی نیکاراگوا از یک ساختمان بلند و یک سالن بزرگ یک طبقه تشکیل
یافته است، تالار بانک که در جنوب ساختمان اصلی ساخته شده و بآن مرتبط
بوده است در اثر زلزله بکلی ویران شد، این ساختمان بصورت دایره ای بر روی
ستونهای بتن آرم و یک تیر حلقه بتن آرم ساخته شده است، فاصله بین ستونها
بوسیله دیوارهای آجری با آجر مجوف پرسده و پوشش سقف با خرپای باده ای
بزرگ انجام شده، در نتیجه زلزله تمام سقف فرود آمد و همچنین تیروستونهای
بتن آرم خراب شده است.

بلان ساختمان اصلی بانک مرکزی نیکاراگوا بصورت یک مربع مستطیل کشیده
بطول ۸۴ مترو عرض ۵۱ متر است، دامتداد طولی ۲۳۰ سنتون که فاصله محور تا محور
آنها ۱/۵۰ متر است قرار گرفته و ساختمان با سیستم قاب دژجهت عرضی ساخته

شده است تیرهای این قاب به چهار قسمت مساوی تقسیم گردیده و در دو قسمت ابتدا و انتهای عرض تیرها بیک باره پهن ترمیباشد از طبقه چهارم به بالاتر داد ستونهای ساختمان اضافه شده و ستونهای داخلی بر روی تیرهای طبقه چهارم قراردارد شده است .

رطلع شرق ساختمان (درامتداد عرض) تعداد ۱۴ ستون قراردارد که فاصله محور تا محور آنها ۵ / ۰ متر است و بین این ستونهای پنجه قرار گرفته و در رطلع غربی تمام فاصله بین دو گوش ساختمان باد دیوار آجری در کلیه طبقات پوشیده است . بطوریکه در پلان ساختمان دیده میشود در پل طرف ساختمان دیوارهای برشی (Shear Walls) بطور غیر قرینه و با توزیع غیر مناسب در اطراف آسانسورها و قفسه پله ساخته شده است ، توزیع این دیوارهای برشی که با یک نظر معلوم میشود که خروج از محور شدیدی خصوصاً درامتداد عرض در طرح این ساختمان موجود است .

ساختمان بانک مرکزی نیکاراگوا با ضرب زلزله نسبتی " بزرگ (۲۱ درصد شتاب ثقل زمین) طرح در سال ۱۹۶۲ ساخته شده است ، محاسبات بتن آرمه این ساختمان بر طبق آئین نامه سال ۱۹۵۶ بتن آرمه کشور آمریکا (ACI) انجام گرفته و در محاسبات چنین فرض شده است که تمام بار جانبه بوسیله قاب ها جذب شود . زلزله ۲۳ دسامبر ۱۹۷۳ با این ساختمان خساراتی وارد کرد وعلاوه بر آنکه تالار بزرگ جنب ساختمان مرتفع بکلی ویران شد این ساختمان نیز صدمه هائی دید لکن از خرابی کامل درامان ماند .

وجود دیوارهای برشی غیر متناسب باعث گردید که اثر ناشی از پیچش (Torsion) در این ساختمان خساراتی وارد سازد ، در نزدیکی دیوارهای برشی اطراف آسانسورها و قفسه پله ترکهایی در بال بتن آرمه کفها ایجاد گردید که عرض آنها گاه

منطقه ایجاد شد . با توجه باینکه دیوارهای برشی دارای رزدیده زیادی میباشد
و این دیوارها بطورغیرمکنواخت درپلان ساختمان توزیع شده اند مرکزی رزدیده
عناصر مختلف ساختمان با مرکز اثربروی جانبی فاصله زیادی داشته است و پروژه
شکافهای را طراف دیوارهای برشی حکایت از وجود پیچش (torsion) شدیدی در
ساختمان میکند خصوصاً اینکه خارج از محوربودن نیروی جانبی درجهت عرضی
ساختمان که شرقی غربی است بیشتر است و با توجه به پر شدن صفحات زمینه
سیموسکوپ ها بطرف شرق و توضیحاتی که قیلاً درمورد نمود ارشتاب نگار تصفیه
اسوداره شد شتاب حرکت درجهت شرقی غربی بیشتر بوده است .

درهیچیک از ستونهای ساختمان خرابی شدیدی در اثرزلزله ببارانیامد و
تنها در تعدادی از آنها خراشها و ریختگی های درین ملاحظه نداشت .
بطورکلی در تیرهای ساختمان نیز خسارتخانه نگردیده است و تنها در
یک مورد در طبقه هشتم ساختمان در محل تلاقی تیرهاستون گوشه جنوب شرقی
شکافی در این محل در قسمت زیرین تیربروز کرده است .

فاصله بین کف طبقات وزیر پنجره ها در رکله طبقات باد دیوار آجری (ساخته
شده با آجر مجوف) پرشده است و در اثرزلزله اغلب این دیوارها خراب گردیدند .
در رفع غربی ساختمان نیز که فاصله بین دو ستون در گوش ساختمان باد دیوار آجری
از نوع آجر مجوف پرشده است این دیوارها خسارت دیده اند و در رکله طبقات در
 محل کف ها شکاف خورده اند .


علاوه بر خسارات فوق به اطاقت روی بام این ساختمان شدیداً "صدمه وارد
آمد و دیوارهای آن خرد گردید . در این اطاقت منبع آب روی ساختمان درجا ی


خود لفزش شد یدی پیدا کرد و حتی لوله متصل به منبع شکسته است، همچنین موتورزنر اتورد سنتگاه آسانسور لفزش داشته است. آسانسورهای ساختمان نیز خساراتی وارد آمده است.

بطورکلی خسارت وارد به ساختمان بانک مرکزی نیکاراگوا (ساختمان حساب شده با قاب‌های بتن آرم) خصوصاً در مقایسه با ساختمان مقابل آن (ساختمان بانک آمریکا - ساختمان بتن آرم بادیوار پرشی) خیلی زیاد بود و پرتری طرح ساختمان بانک آمریکا را بخوبی روشن می‌سازد.


نکته قابل توجه در نحوه عمل ساختمان مرتفع بانک مرکزی نیکاراگوا اثری است که بعلت قابل توجه بودن رامنه نوسان این ساختمان به تیرهای بتن آرم پشت بند ساختمان وارد آمده است، در ارتفاع حدود ۱۰ متر از کف زیرزمین این ساختمان در تیرپتن آرم پایه عایق ۳ سانتیمتر در ۳ سانتیمتر از ستونهای خارجی طرف غرب ساختمان خارج شده و این تیرها از بالای سطح شیب دار (که محل عبور اتومبیلهاست) عبور کرده و به شالورهای دیوار مقابل بسته شده است، گرچه هدف از قراردادن این تیرها معلوم نشد ولی خرد شدن هر دو آنها در محل تلاقی با ستونها معرف حرکت قابل توجه ساختمان می‌باشد. آماتورهای موجود در این تیرها عدد آهن گرد آج دار ب قطر ۶ میلیمتر بود و در فاصله ۵ سانتیمتر که تیر خورد شده است اثری از رکابی در آن دیده نشد.

پلان طبقات زیرین ساختمان بانک مرکزی نیکاراگوا (۳ طبقه چهارم)

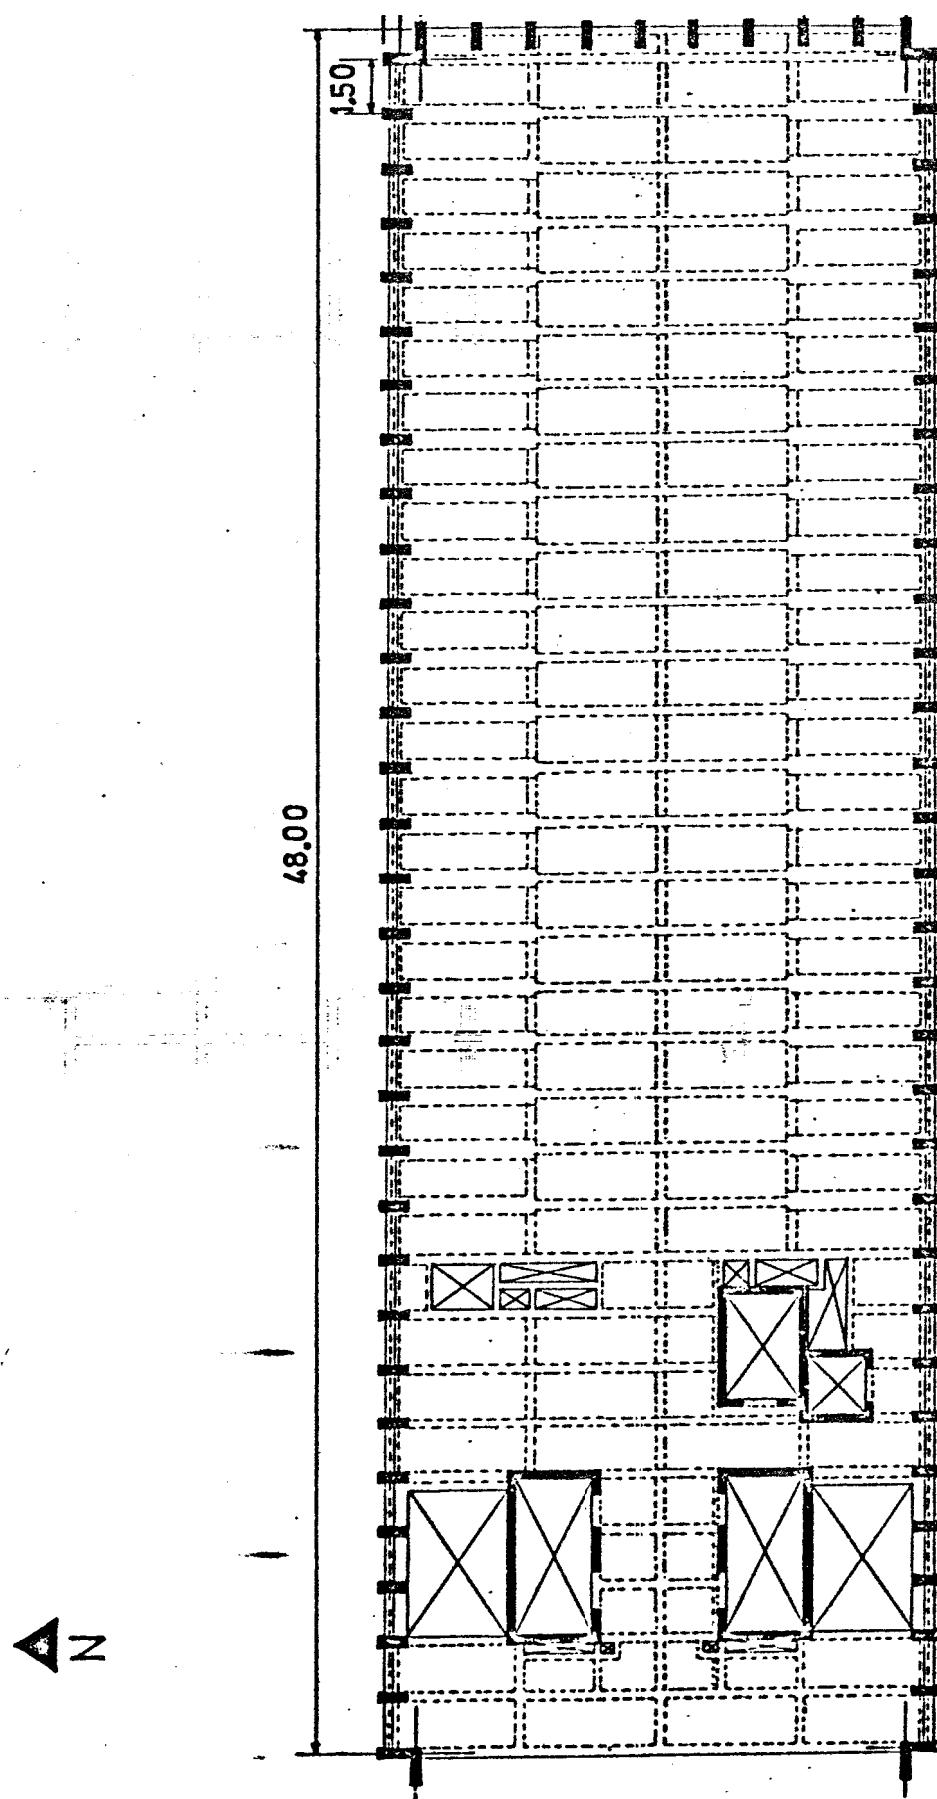


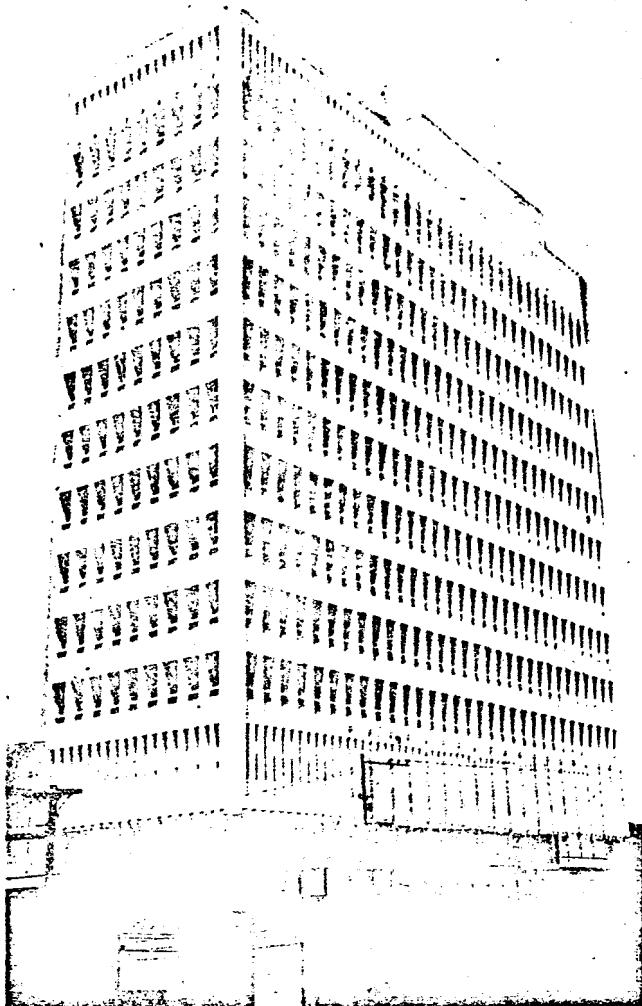

بانک مرکزی نیکاراگوا قبل از زلزله

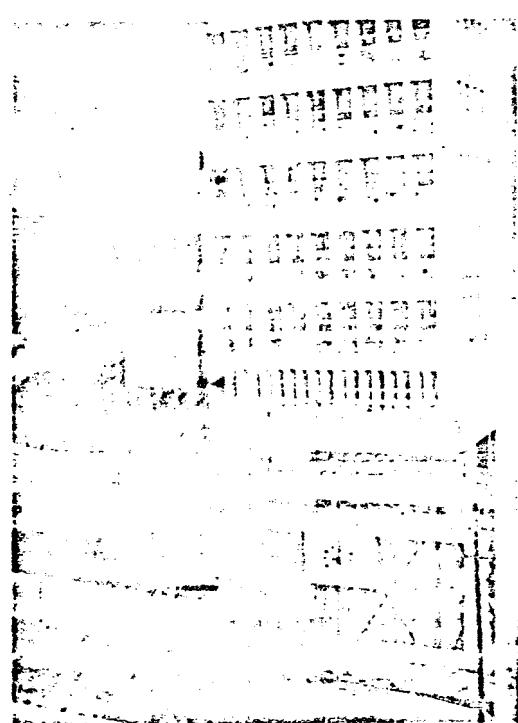


خسارت به دیوارهای زیرپنجره ها
(در این عکس سالن بزرگ بانک که سقف آن
بکلی فرو رفته است دیده میشود)

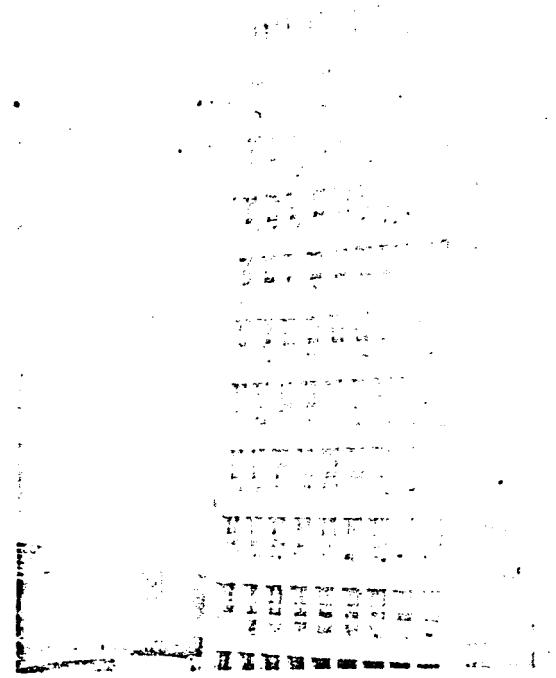

خرابی در دیوارهای مجوف زیرپنجره ها
در بانک مرکزی نیکاراگوا



خسارت به دیوارهای خارجی در تماش غربی

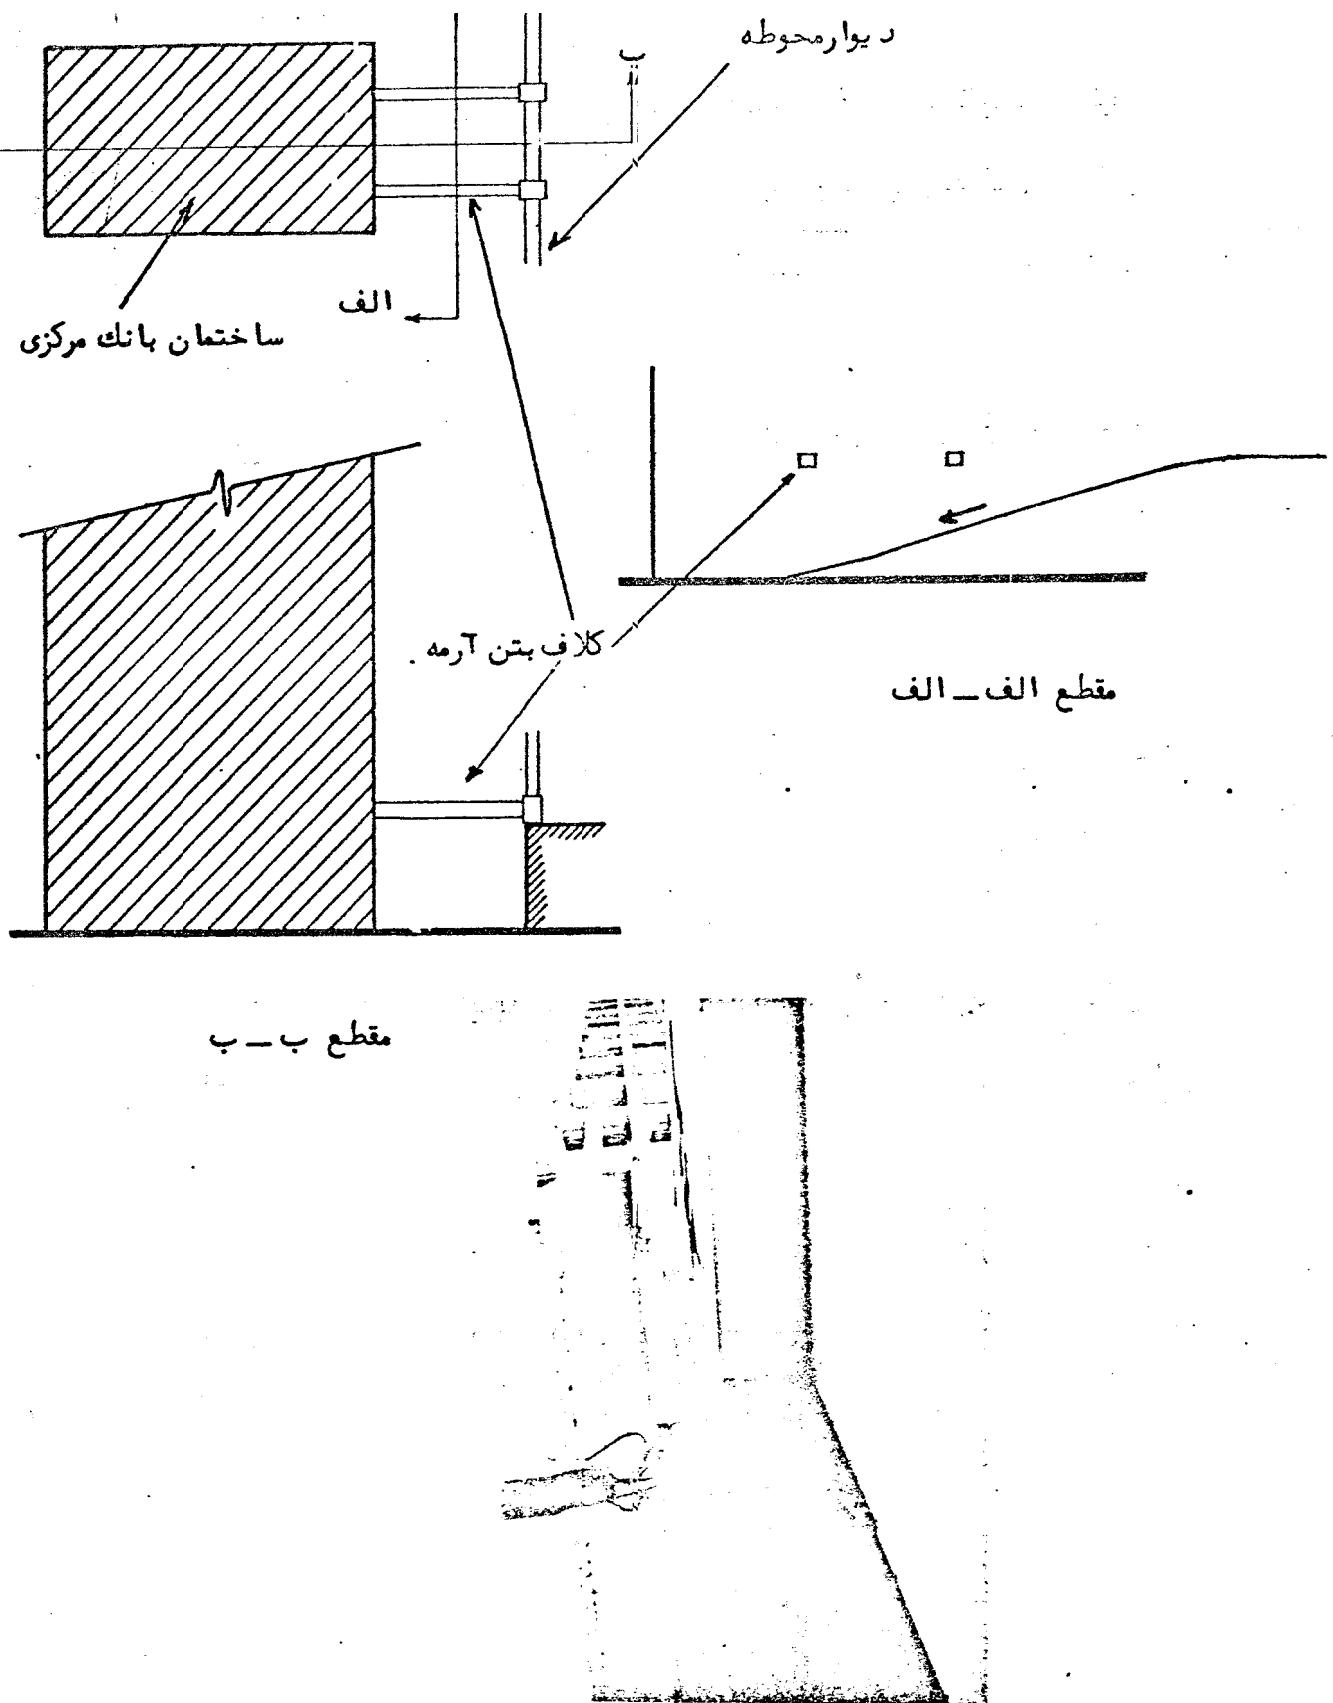



بانک مرکزی نیکاراگوا (اتصال ستونهای ساختمان
اصلی به دیوار محوطه با کلاف بتن آرم)

ساختمان یک طبقه بانک ملی در نزدیکی ساختمان بانک آمریکا و بانک مرکزی نیکاراگوا قرار گرفته است، این ساختمان در سال ۱۹۳۸ (یعنی چند سال پس از زلزله شدید سال ۱۹۲۱ (ماناگوا) بنا شده در سال ۱۹۷۰ (نیزیک ساختمان دو طبقه دیگر به این بانک اضافه شده است.

ساختمان اصلی یک طبقه بانک ملی با ستونهای قطریتن آرم و سقف بلند گنبدی بتن آرم ساخته شده و در فاصله ستونهای دیوارهای بتن آرم قرار گرفته است و بطور کلی طرح ساختمان از نظر مقاومت در برابر زلزله خوب میباشد. اجرای این ساختمان بخوبی صورت گرفته است و نوع بتن مصرفی از نظر مقاومت بانواع بتن صایر ساختمانها قابل مقایسه نیست. هنگام بازدید نگارنده از این ساختمان ملاحظه کرد از زلزله مشغول نموده بزرگ از این ستونها میباشند و نوع نمونه هاشان مدادگه بتن این ستونها بمراتب بهتر از بتن ساختمانهای جدید است.

این ساختمان در برابر زلزله بخوبی مقاومت کرده است و خسارت وارد بر آن از پاره‌ای از ترکهای جزئی در دیوارها و ریخته شدن سفال‌های روی بام آن تجاوز نمیکند.

ساختمان دو طبقه جدید از قابلهای بتن آرم و دیوارهای با آجر مجوف ساخته شده است و گرچه زلزله موجب خراب شدن این ساختمان نگردیده لکن خسارات زیادی به ساختمان وخصوصاً به دیوارهای بین ستونها وارد کرده است.

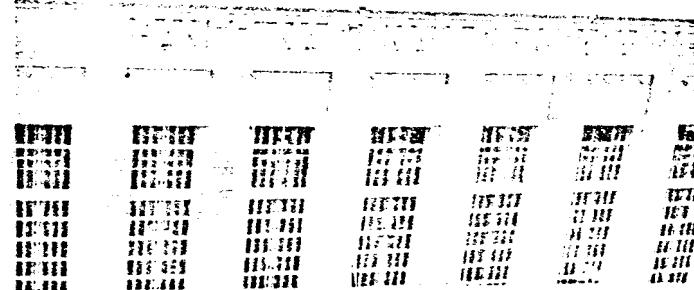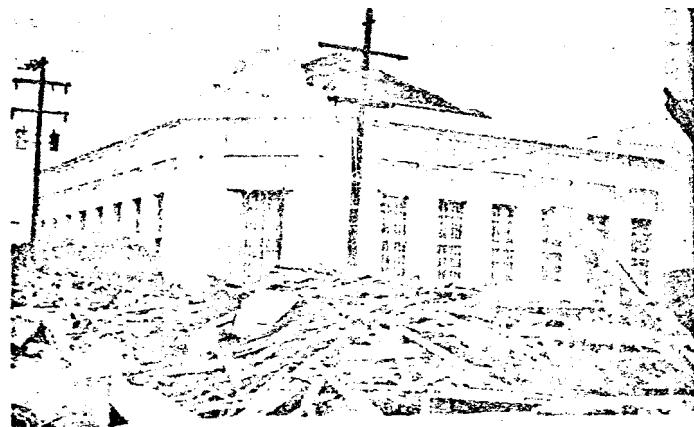

قسمت قدیمی ساختمان بانک ملی نیکاراگوا، سقف بتن آرمه گنبدی
(خسارت وارد ه باین ساختمان از یاره ترکهای جزئی در دیوارها و
ریخته شدن سفال های روی سقف گنبدی تجاوز نمیکند)

ازد و میلیون نفر جمعیت نیکاراگوآ تعداد یکصد و چهل هزار نفر کارکنان دولت در این سازمان بیمه هستند و باین جهت این سازمان ساختمانهای متعددی در مناطق مختلف کشور بنا کرده است . در شهر ما ناگوآ نیز تعدادی ساختمان متعلق با این سازمان وجود دارد که عموماً " خراب شده و یا شدیداً " خسارت دیده اند ولی پاره ای از این ساختمانها خسارت کمتری دیده است .

ساختمان مرکزیمه های اجتماعی از ساختمانهای مهمی است که در منطقه ای از ماناگوآ که زلزله در آن منطقه شد یدبوده است قرار گرفته و با وجود یکه زلزله خساراتی باعث ساختمان وارد کرده است از خرابی کامل محفوظ مانده است .

این ساختمان خیلی لوکس و درجه طبقه (بازیزمن) ازین آرمه با سیستم قاب ساخته شده است و یوارهای خارجی ساختمان شیشه ای و یوارهای جدا کنند داخلی اغلب از خته میباشد .

فاصله ستونهای ساختمان در یک امتداد ۷ متر و رامتداد یکه / ۷ متر میباشد و رویه معرفته ساختمان خیلی انعطاف پذیر (flexible) است طبقه زیزمن و طیسه هم کف ساختمان در سطح وسیع تری قرار گرفته و بعد از آن ساختمان در سطح کفتری ساخته شده است و در حقیقت نمای ساختمان بشکل یک T وارونه میباشد . ساختمان در روی با مرداری اطاقی بوده که قسمتهای مکانیکی مربوط با سانسورهای رآن قرار داشته است .

کف های این ساختمان با استفاده از بلوکهای توخالی بتی شطرنجی ازین آرمه ساخته شده و تشکیل کف های رژی پدی را داده است .


بررسی داری و ریزی سرمهن . سمن میروسوون و در ارعایت میری دو درینی ازستونهای طبقه دهم ملاحظه شد اصولاً "زلزله خسارت عمده‌ای به اسلکت این ساختمان وارد نکرده است ولی تیفه‌های آجری ساختمان (خصوصاً در طبقات بالا) خسارت زیادی دیده‌اند، همچنین تعداد زیادی از شیشه‌های ساختمان شکسته است.

بزرگترین صدمه‌ای که بین ساختمان وارد شده است خراب شدن اطاق روی بام است که محل قرارگرفتن تجهیزات مربوط با آسانسور و تعدادی تابلو برق بوده و تمام این تجهیزات در زیر دال بتن آرمه سنگین سقف باقی مانده است. سقف این اطاق بر روی چهار عدد ستون که دریک امتداد بفاصله ۷ متر و دارای دیگر بفاصله ۵/۷ متر از هم قرار دارند از دال بتن آرمه سنگینی ساخته شده است. این دال همچنین در چهار طرف بصورت طره ازستونها خارج شده و همان طره هادر یک امتداد ۲ متر و دارای دیگر ۱ متر است.


ابعاد مقطع ستونها ۴ سانتیمتر در ۴ سانتیمتر است و هر کدام دارای ۴ عدد آرماتور آج داری قطر ۳ میلیمتر می‌باشد، فاصله رکابیهای ستونها از هم حدود ۵ سانتیمتر بوده و بین دارای کافی وزیار رئایی در ستونها قرار داده شده است لکن بعد هسته داخلی ستون از ۲ سانتیمتر تجاوز نمی‌کند و در نتیجه مقاومت ستونها برای جذب فرم خمی چندان زیاد نمی‌باشد.

همانطوری که گفته شد علاوه بر این ساختمان سازمان بیمه‌های اجتماعی دارای ساختمانها و مراکز رمانی دیگری در شهرمان نیز که آنها آسیب فراوان رسیده است از جمله ساختمان ۶ طبقه بتن آرمه است که بطور کامل خراب شده و در اثر زلزله که روی هم چیده شده است، ملاحظه محلی نشان میدهد که نوع بتن این ساختمان فوق العاده ضعیف است.


ساختمان مرکزیمه های
اجتماعی (قبل از زلزله)

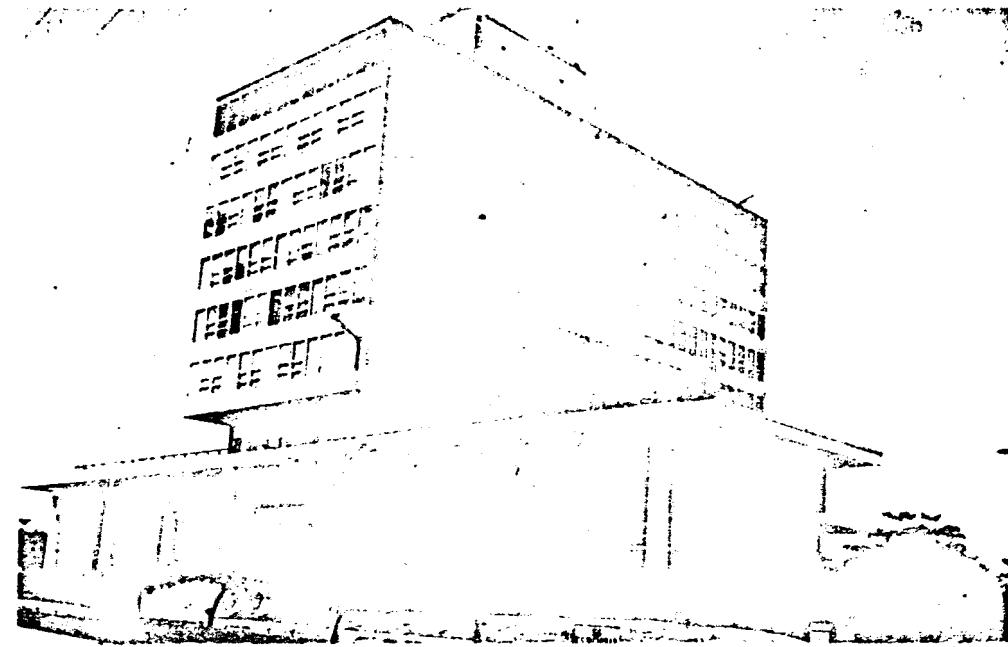


ساختمان مرکزیمه های اجتماعی
بعد از زلزله
(دراین عکس خراب شدن اطاق
روی بام و خرد شدن جدار
شیشه ای ساختمان ملاحظه میشود)

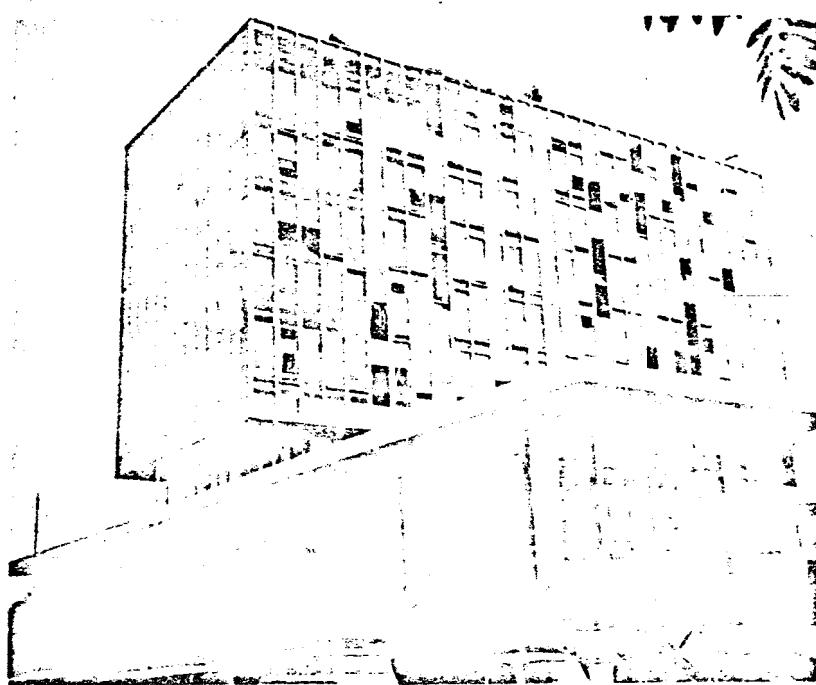

ساختمان مرکزیمه های اجتماعی
خسارت به دیوارهای داخلی
(دراین عکس ساعت دیواری آینه
ساختمان که در اثر زلزله از کارافتاده
و ساعت حدوث زلزله را نشان میدهد
دیده میشود)

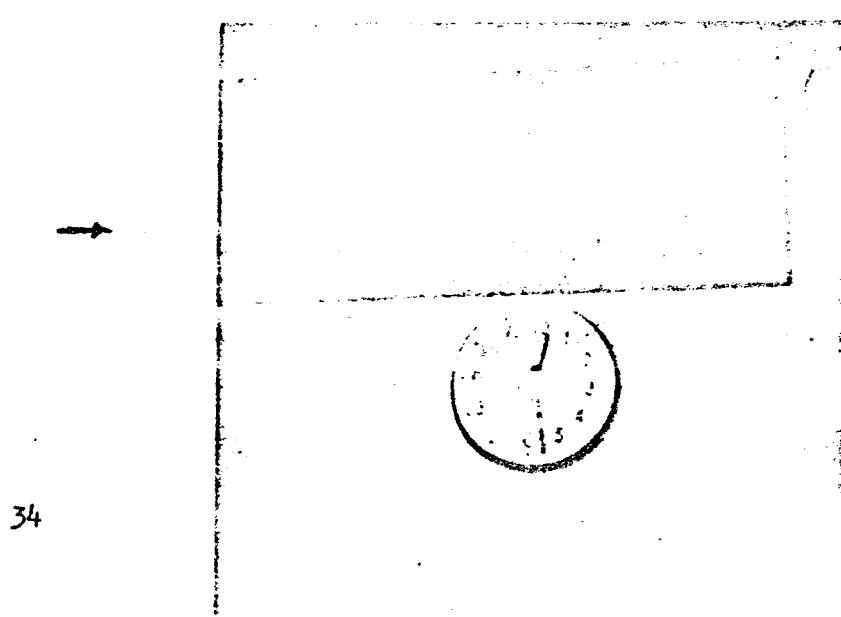

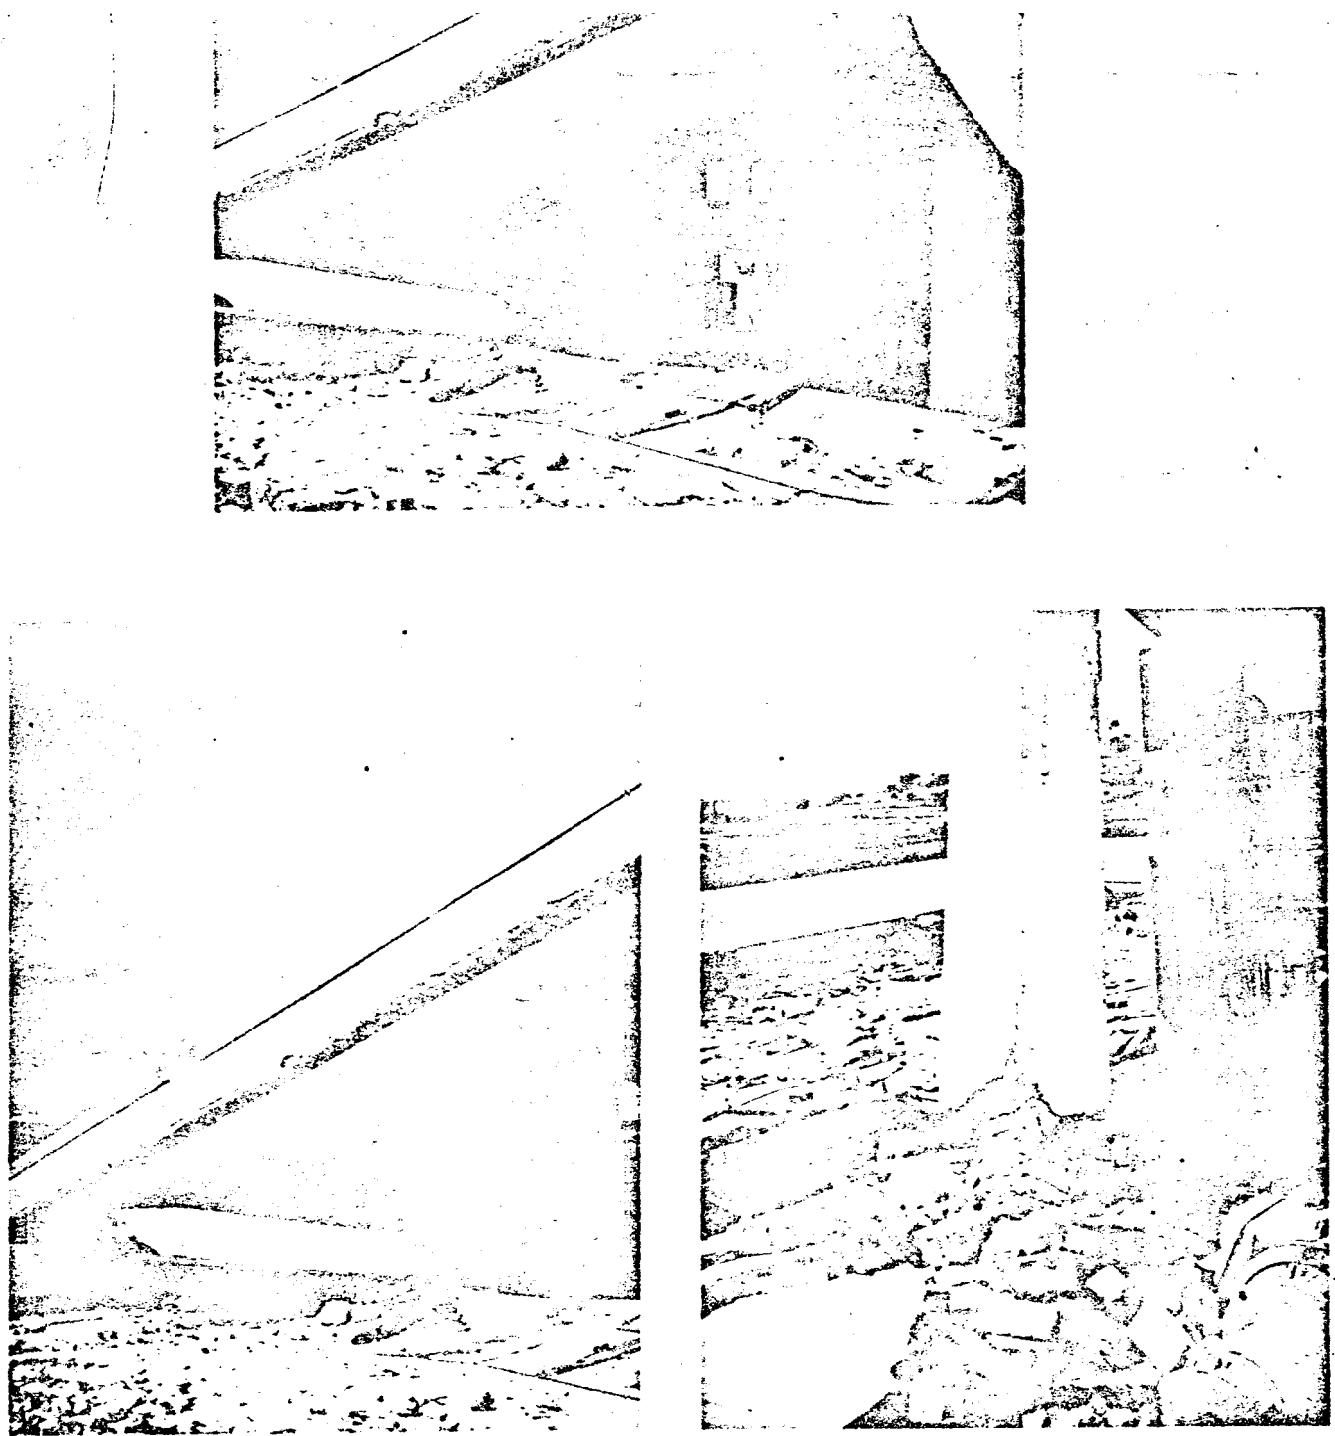


ساختمان مرکزیمه‌های اجتماعی
(خرابی اطاق روی بام)


این هتل از دو ساختمان مجاور هم که اولی در ۸ طبقه (یک طبقه زیرزمین است) و دومی ۱۱ طبقه (سه طبقه زیرزمین است) میباشد. این دو ساختمان بطور مستقل وجود دارند.

این دو ساختمان با یک شکاف از هم جدا شده اند و در اثر وقوع زلزله این شکاف باز شده و خصوصاً در طبقات بالا فاصله دو ساختمان از هم خیلی زیاد شده است، در اثر وقوع زلزله حد ماتی که قسمت عمده آن خسارت به تیفه های آجری است بین دو ساختمان وارد گردید و خصوصاً بعلت وقوع حریق در طبقه زیرزمین این خسارات تشید گردید. در زیرزمین ساختمان ۱۱ طبقه یکی از ستونها خسارت زیادی دیده است در این ساختمان بتن قسمتی از ستون خرد شده و آرماتورها کمانه کرده است.

تیفه های این ساختمانها با آجر مجوف بوده و زلزله خسارت زیادی به آنها خصوصاً در طبقات بالا وارد آورده است.

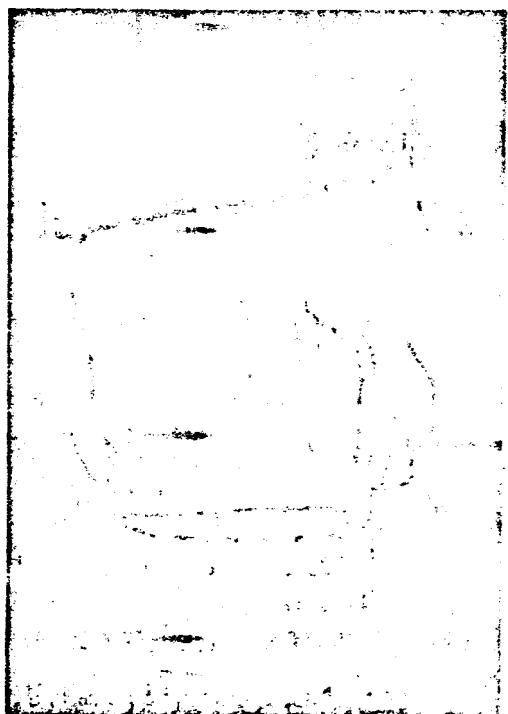

خسارت به ستون بتن آرم (کمانه کردن آرماتورها)


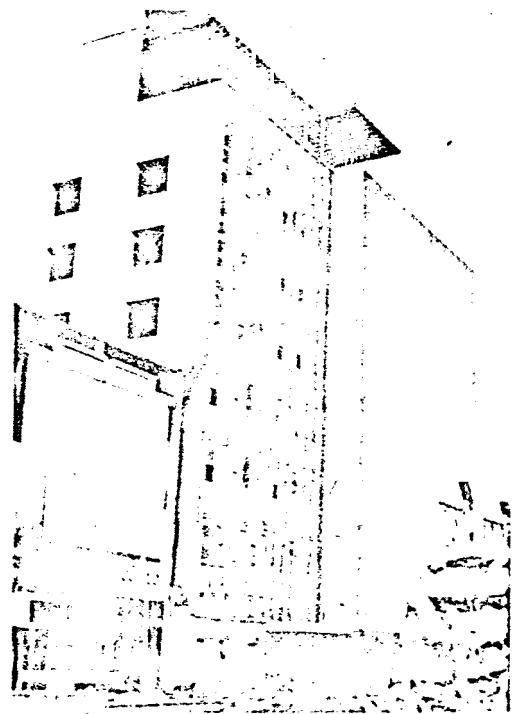


ساختمانهای هتل بالمورال

درینزد یکی دریاچه ماناگوآ قرار گرفته و سالن بزرگ تأثیر شهر می‌باشد.

ساختمان با قاب و دیوارهای برشی داخلی بتن آرمه ساخته شده و دیوارهای خارجی از آجر مجوف می‌باشد. راهانه سالن حدود ۴۰ متر و ارتفاع سالن حدود ۱۸ متر است. ساختمان دارای سه بالکن می‌باشد و بطور کلی ساختمان معظم و جالبی است. از تغییر مکان زیاد وسائل مکانیکی سنگینی که در روی سقف قرار داشته معلوم می‌شود که زلزله در این ساختمان بسیار شدید بوده است، این وسائل سنگین در یک امتداد باندازه ۱۳۰ سانتیمتر و رامتداد دیگر میزان ۲۷۰ سانتیمتر تغییر مکان داده اند.

در اثر زلزله تنها اندود روی پاره‌ای از دیوارهای ترک برداشته و خسارتی به ساختمان وارد نشده است، بطور کلی ساختمانهای باد دیوار بتن آرمه برشی در زلزله ماناگوآ بهترین امتحان را داده است و ساختمان تأثیرملی از ساختمانهایی است که این مدعای اثبات می‌کند.

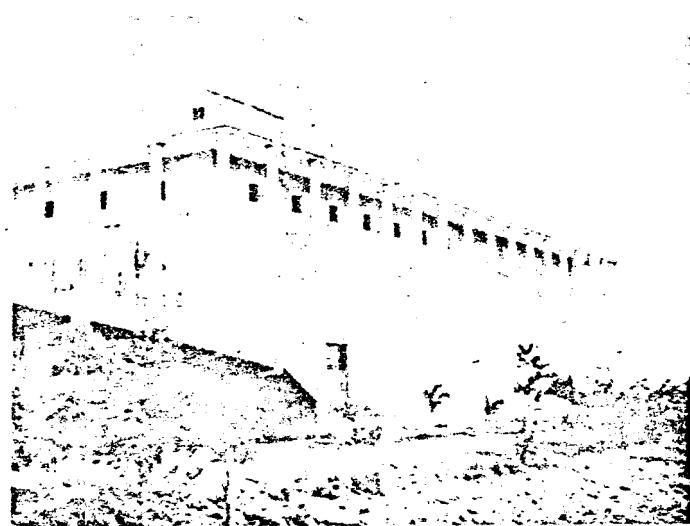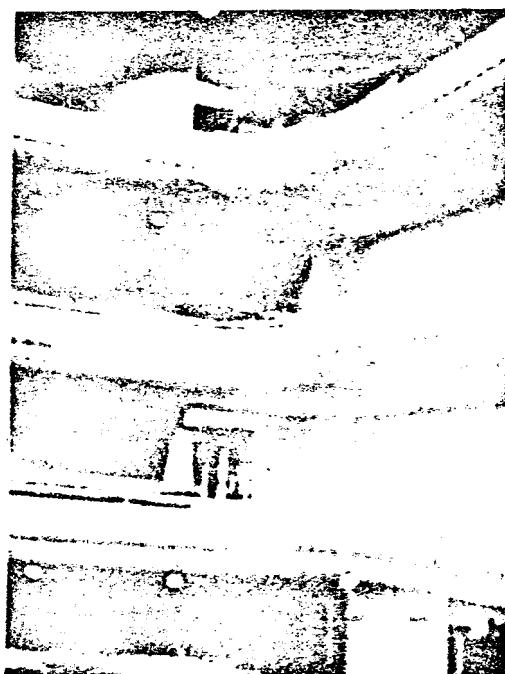

ساختمان تأثیرملی (نمای خارجی)

ساختمان تأثیرملی (از داخل)

پلان سالن و بالکن ها

در دو طرف تئاتر ملی در پل ماشین رو بزرگ چندین رده نه ساخته شده است که هر دو همه آن ۱۵ متر میباشد، این پلهای زینت آرمه و هر کدام تنها برروی یک ردیف ستون ساخته شده است و کف پل بصورت دو طرہ در دو طرف میباشد.

در راه زلزله فاصلهای بین کوله و کف پل ایجاد شده و همچنین ترکهای موئی در پیاره ای از پایه ها بوجود آمده است.


ساختمان تئاتر ملی و پل ورودی آن

فاصلهای کوله و کف پل
در پل ورودی ساختمان

این ساختمان در هفت طبقه (بازیزدین) و با اسکلت فلزی ساخته شده است .
ستونها از آهن بانیم خ # است و فاصله محورها آنها در هر دو امتداد ۶ متر میباشد ،
کفهای ساختمان سبک بوده و از آهن ورق (بصورت ناوданی کشیده که لبمه آن بارتفاع
(سانسیتمراست) برای پوشش کف استفاده شده است ، این صفحات در روی تیرهای
فلزی سقف نصب شده و ناوروی صفحه با بتون پرگردیده و باین ترتیب تشکیل سقف سبکی
رامیده دنحوی که هنگام عبور از روی کف هالرزشن ایجاد میشود .

دیوارهای خارجی ساختمان از طبقه دوم به بالا از صفحات بوج دارفلزی ساخته
شده و دیوارسازی قسمت زیرین با بلوك پیش ساخته بتنی انجام گردیده است .
پذیر استفاده از اسکلت و جدا رهای فلزی موجب گردیده که ساختمان فعلی انعطاف
(Flexible) باشد و این امر را زد یار مقاومت ساختمان در برابر زلزله بسیار
مؤثر بوده است ، در اثر زلزله دیوارهای طبقه زیرین که باصالح بنائی شکننده غیر مسلح
(بلوك بتنی) ساخته شده خرد گردیده و در دیوارهای داخلی طبقات نیز ترک های
ایجاد شده است .


"اساساً" وجود دیوار رفاقتیه بین ستونها با انعطاف پذیری ساختمان سازگار
نیست و موجب کم شدن پرید طبیعی ساختمان و در نتیجه ازدیاد اثر نیروی واردہ از زلزله
بساختمان میگردد و هرگاه این دیوارها نتوانند بصورت دیواربرشی کار کرده و برندۀ قسمتی
از بارگانی ساختمان گردند اثر منفی در مقاومت ساختمان در برابر زلزله خواهند
داشت . در این قبیل موارد باید سعی کرد که حتی العقد ورد دیوارهایی که رول دیوار
برشی را ندارند در خارج از ستونها اقرار گیرند .

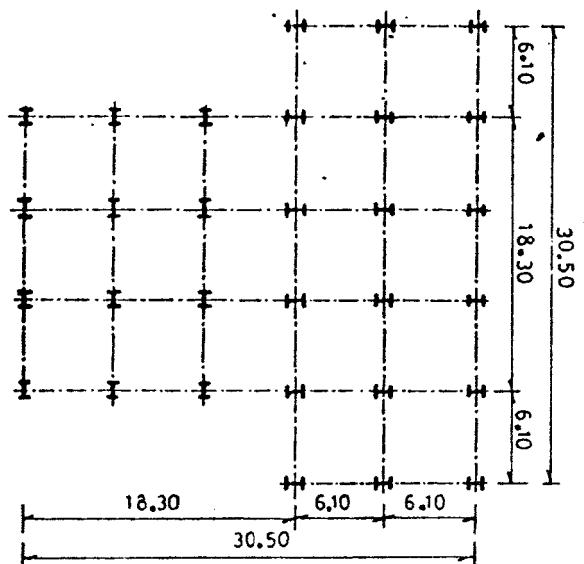

دیوارهای خارجی در طبقه اول بلوك
بتنی و طبقات دیگر صفحات موج رارفلزی است

پلان تیپ طبقات

ساختمان I.B.M.

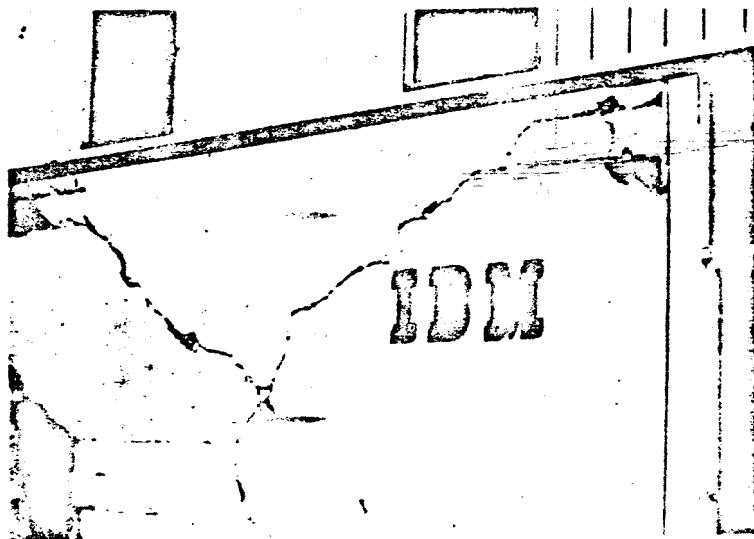


ترک دارد دیوار بتنی
این عکس کملاً فاصله پس از
زلزله برآشته شد از گزارش
Earthquake Engineering
Research Institute, U.S.A.

گرفته شده است)

پوشش طبقات ساختمان با استفاده
از صفحات ناودانی نازک بسر روی
شاه تیر


(این عکس نیز از گزارش
Earthquake Engineering Research
Institute, U.S.A.
گرفته شده است.)

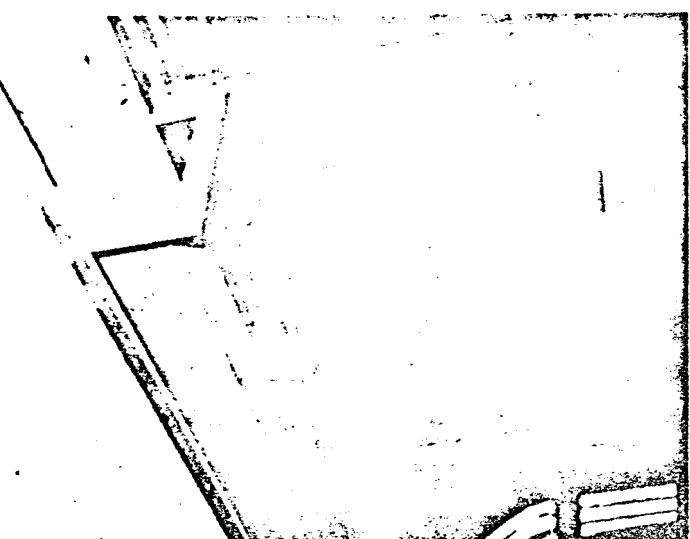


ساختمان بتن آرمه مدرن وزیبائی است که در سال ۱۹۶۲ ساخته شده است. این ساختمان که لایه (با زیرزمین) میباشد در اثر زلزله خساراتی دیده است. قسمتی از این ساختمان با قاب بتن آرمه و درسه طبقه بناسد و قسمتی دیگر که مرتفع تراست باد پواربرشی بتن آرمه ساخته شده است، خسارت وارد نموده بیشتر پهنه قسمت اول است و قسمتی که بار پواربتن آرمه ساخته شده خسارت چندانی نداشته است.

در قسمتی که ساختمان با قاب بتن آرمه ساخته شده خسارت در محل بالا و پائین ستون طبقه سوم ایجاد شده وین ستونهای راین نقاط ریخته شده است و علاوه بر آن بد پوارهای خارجی که از آجر مجوف ساخته شده هم زیادی وارد شده است. همچنین سینگ‌های نمای روی ستونهای پیاره ای از قسمت‌ها کنده شده و ریخته است.

زلزله به قفسه پله ساختمان خسارت زیادی وارد کرده است و این نکته لازم بپیش‌بینی اینست بیشتر برای این گونه راههای خروجی از طبقات متذکر می‌سازد، چه بساد را خراب شدن پله (برفرض که ساختمان سالم باقی بماند) جان عددی ای از ساکنین یا بعلت حریق و یا بعلت وحشتی که بآنهاست میدهد و خواهان فرا راز ساختمان میباشند بخطر آفتد.

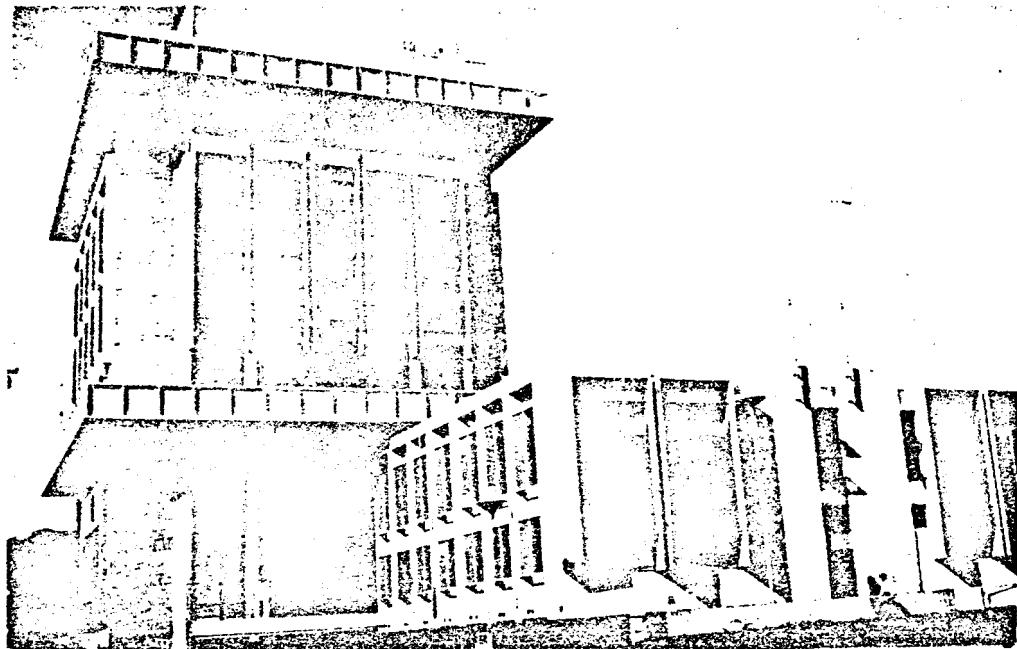


ساختمان دارگستری (قبل از زلزله)

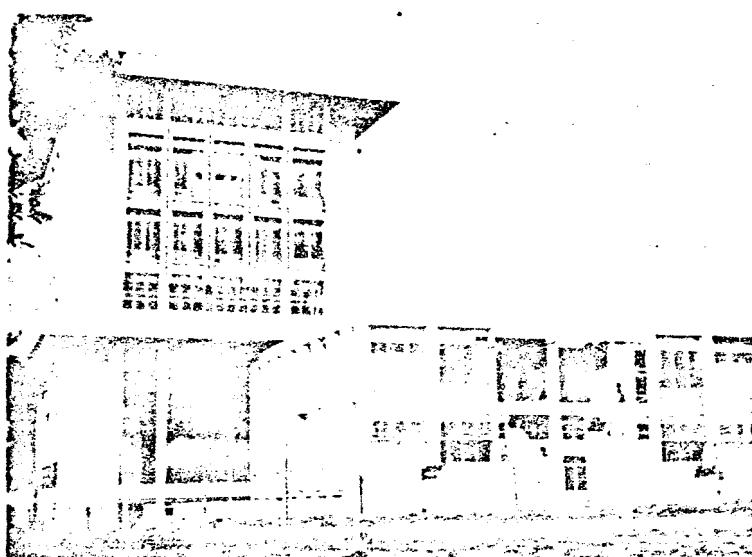


ساختمان دارگستری (بعد از زلزله)

خسارت به ستونهای ساختمان دارگستری
(در قسمتی که با قاب بتن آرمه ساخته
شده است) .

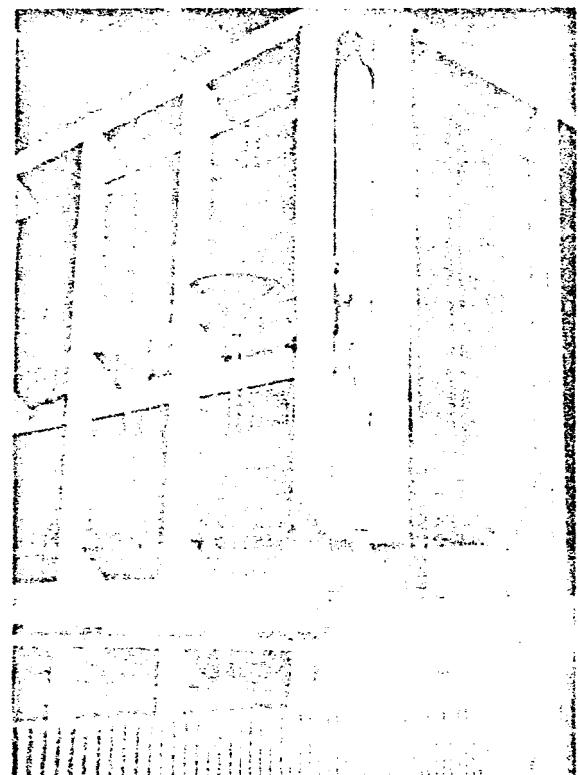


این ساختمان که بصورت هرم ساخته شده است در گوشه جنوبی شهر مساناگوا واقع است ساختمان در ده طبقه (بازیرزمین) و با قاب های بتن آرماتور ساخته شده است در اثر زلزله طبقه آخر که وسائل مکانیکی آسانسورها و پنجره نیز در آن طبقه میباشد آسیب شدیدی دید و ستون زیر سقف خرد شده سقف این قسمت ریخته شد.

دیوارهای ساختمان از بلوک پیش ساخته شده بتنی ساخته شده است و به این دیوارها خساراتی وارد شد و خصوصاً در دیوارهای خارجی بین طبقات دوم و پنجم و در دیوارهای داخلی طبقات بالاتر که شدیدی ایجاد شد.

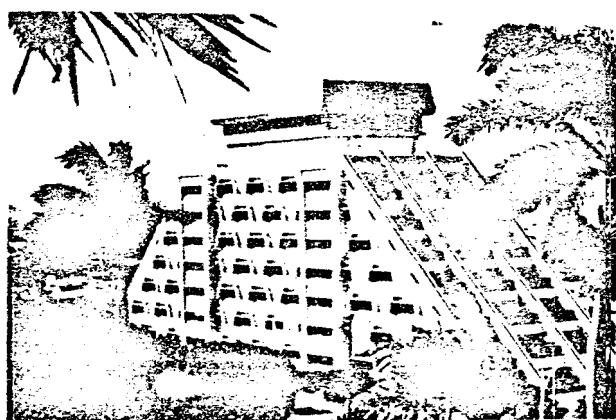

ساختمان هتل اینترکنتینانتال
(قبل از زلزله)

ساختمان هتل اینترکنتینانتال
(۵ ماه بعد از زلزله) →
بطوریکه ملاحظه میشود طبقات بالا را تجدید ساختمان مینمایند، همچنین دیوارهای بابلوب بتنی بین پنجره ها که در اثر زلزله خسارت دیده ترمیم کرد هاند

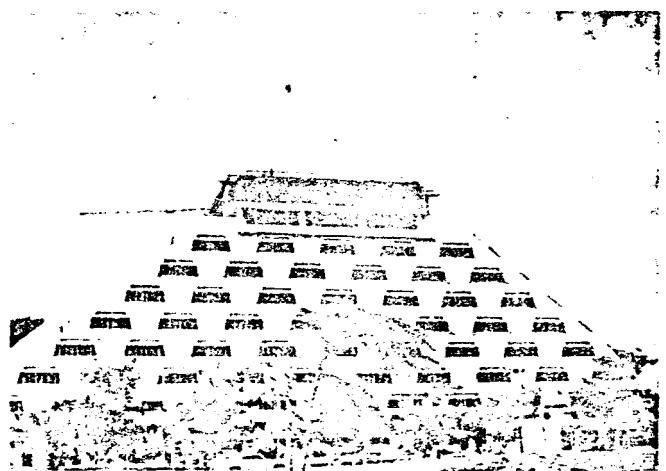

استاد یوم ورزشی ژنرال سموزا
ESTADIO GRAL SOMOZA

به استاد یوم ورزشی شهرماناگوآ خسارت زیاری وارد گردید، این استاد یوم در ناحیه ای از ماناگوآ قرار گرفته که یک گسل (fault) از آن عبور میکند.

در پیرامون استاد یوم تربیيون تماشاچیان قرارداده ویله هار رروی سطح شیب را بین آرمه ساخته شده و باین ترتیب یک طبقه کامل ساختمان باستونهای تیرهای بتن آرمه در زیر تربیيون موجود میباشد. پوشش روی تربیيون نیز با تیر و سطونهای بتن آرمه انجام شده و در قسمت شمالی استاد یوم این پوشش دارای طره ای بد هانه حدود ۲۰ متر میباشد.

برای اجرای طره سایه بان در قسمت شمالی استاد یوم از تیرهای طره ای بتن آرمه و پوشش سبک با آهن گالوانیزه استفاده شده است. پوشش سایر قسمت ها که بد ون طره میباشد را ل و تیر بین آرمه ایست که بر روی ستونهای کوتاه و ظرفی بتن آرمه قرار گرفته است.

اسکلت تربیيون شمالی که دارای طره و سایه بان بزرگ است از ستونهای و تیرهای بتن آرمه قوی تشکیل شده ولی پوشش قسمتهاي دیگر تربیيون بر روی ستونهای بتن آرمه ضعیف قرار دارد، این ستونها بشکل دایره و بقطره ۲ سانتیمتر است که فاصله محور تا محور آنها حدود ۵/۴ متر است، در داخل این ستونها عدد آرماتور بقطر ۰/۱ میلیمتر قرار دارد شده است.

ارتفاع این ستونهای رطرف خارج استاد یوم حدود یک متر و دو رطوفی که بداخل استاد یوم است حدود ۲ متر است. جهت اصلی پوشش دال این قسمت بر روی دو تیر بار تناع ۰/۸ و عرض ۳ سانتیمتر که در ذرخ خارجی و درونه داخلی بر روی ستونها قرار دارد انجام گرفته و در جهت دیگر ستونهای رامتدار شعاعی استاد یوم بوسیله تیرهای

تیریزی سقف بطرز قابل قبولی انجام درفته لکن قراردادن چنین سقفی برروی ستونهای ضعیف نقطه ضعفی برای ساختمان ایجاد کرده است.

خساراتی که زلزله باین استاد یوم وارد کرده است بشرح زیر خلاصه میشود:

یک از برجهای نورافکن از وسط خم گردیده و موجب خراب کردن قسمتی از سقف سبک قسمت طره تریبون شمالی شده است.


قسمتهای زیادی از سقف تریبون که برروی ستونهای گرد قرار گرفته است خسرا ب شده است. علت اصلی خرابی این قسمتهای ضعیف بودن ستونهای است و بنابراین این ستونهای در پالاریائین ستون بکلی خرد گردیده حتی در پاره از قسمتهای که بدون آنکه علت خاصی داشته باشد بجای یک ستون به وستون جدا از هم در کنار هم گذارده شده بتن هر دو ستون در این نقاط خرد گردیده و سقف ساختمان تنها بر روی آرماتورهای ستون باقی مانده است.

بطورکلی خرابی ستونهای خارجی که برروی دیوار قرار گرفته اند و دارای ارتفاع کمتری هستند بیش از خرابی ستونهای داخلی است و این امر نشان میدهد که در ورود خارجی سقف بعلت وجود دیوار نسبتی قوی وجود ستونهای کوتاه حامل بار جانبی زیادتری از نیروی زلزله بوده است.

در زیر تریبون شعالی در محل تلاقی تیرهای شیب دار با ستون و همچنین در سقف این قسمت خرابیهایی در محل تلاقی تیرهای ستون ایجاد گردیده و ملاحظه دقیق نشان میدهد که زیاد بودن فاصله بین رکابیهای را این قسمت و بدی جنس بتن عامل عددی این خرابی است.



اطاق کنترل استاد یوم در اثر زلزله کاملاً خراب شده است.

علاوه بر آنچه گذشت زلزله در دیوارهای خارجی نیز خرابی هایی ایجاد کرده است.


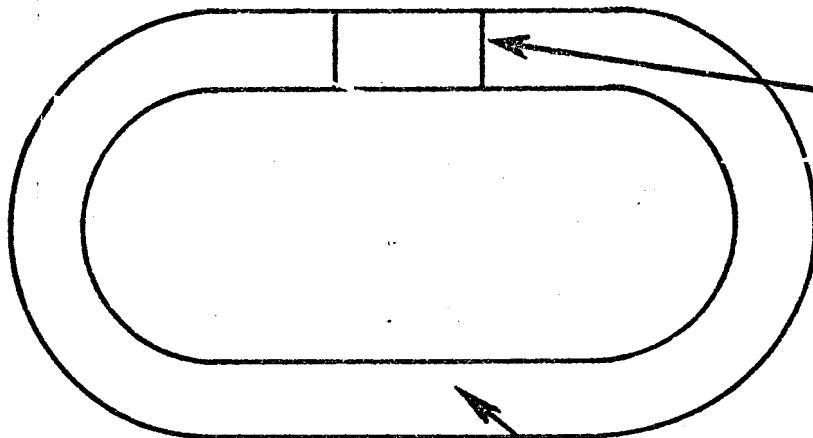


قسمتی از تریبون استاد یوم که
کاملاً پوشیده است و دارای
طره‌ای بد هانه ۲۰ متر می‌باشد


قسمتی از تریبون استاد یوم که به عرض ۵ متر دارای پوشش است

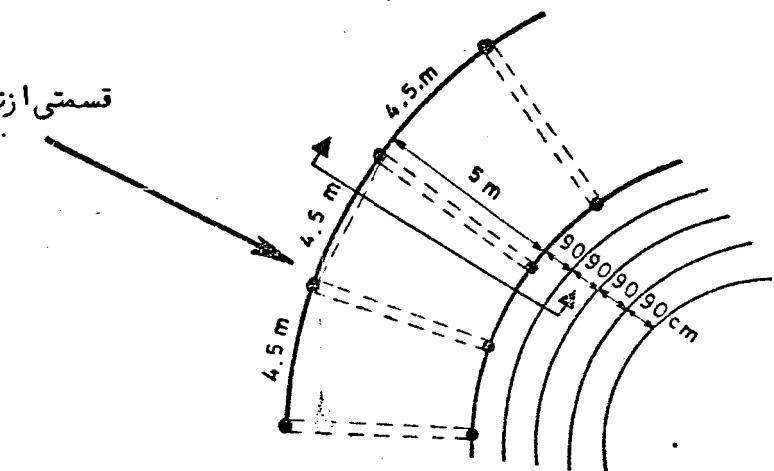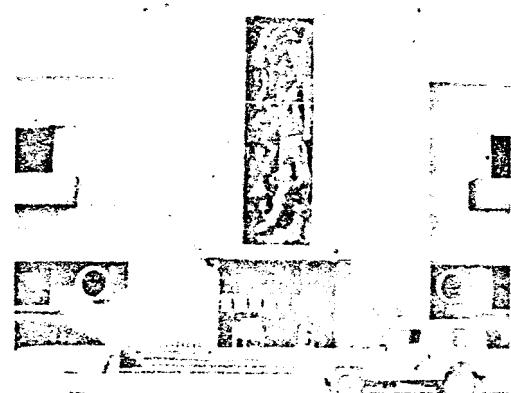

نمای ورودی استاد یوم ماناگرو

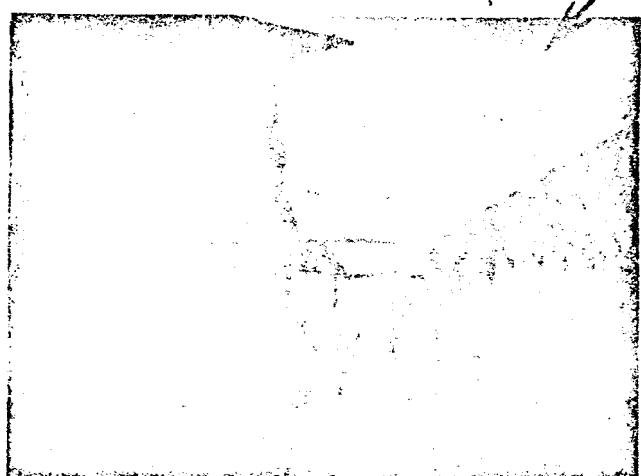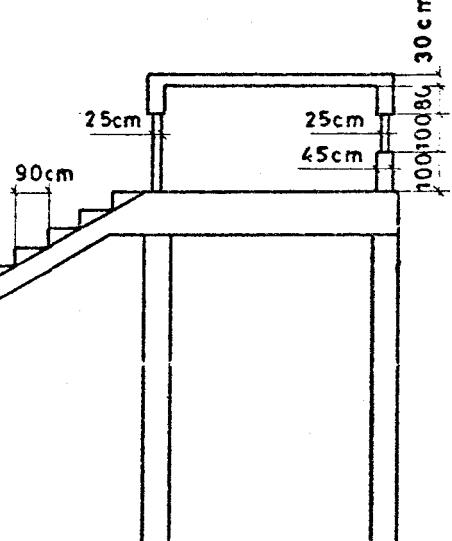


خسارت به ستون بتن آرمه
در محل تلاقی با تیرشیب دار

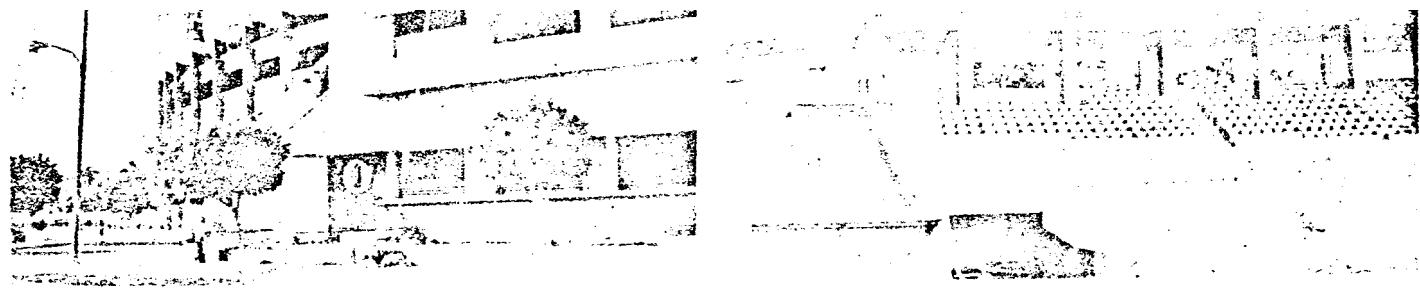


سقوط برج نورافکن استار یوم

جا یگاه مخصوص استار یوم باطره های ۰۲ متری


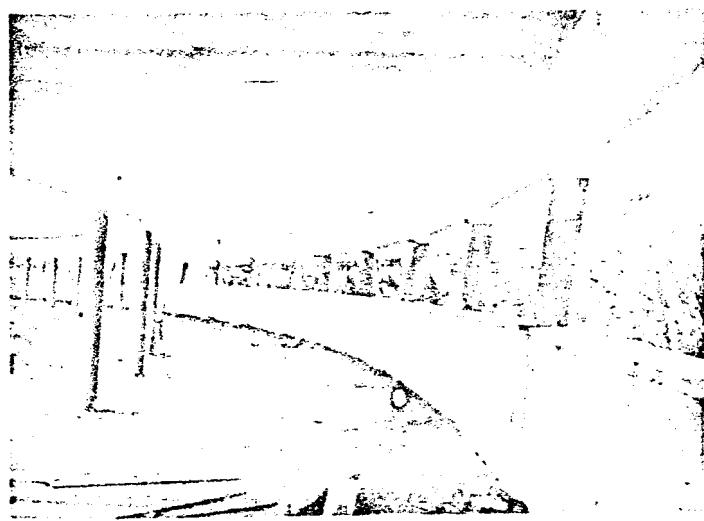


قسمتی از تریبون که بعرض ۵ متر پوشش شده است

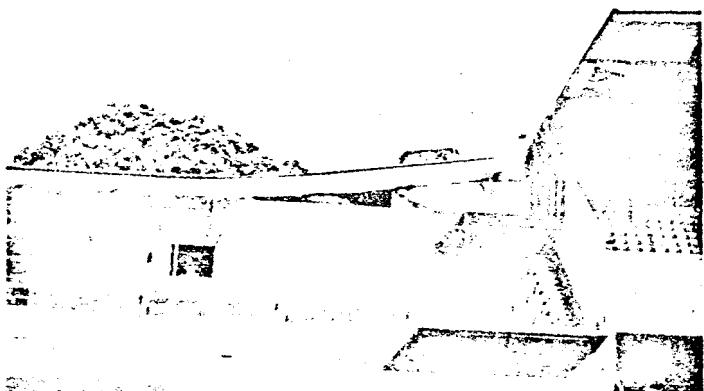

خرابی قسمتهاي از تریبون که بعرض ۵ متر با سقف بتن آرمپوشش شده است



خراپی ستونهای ظریف بتن آرد
که در پوشش سقف قسمتی از تریبون
استاد یوم بکار رفته است

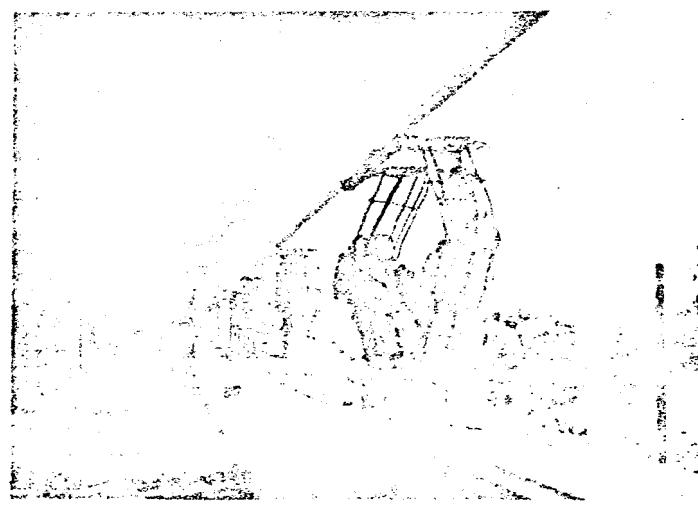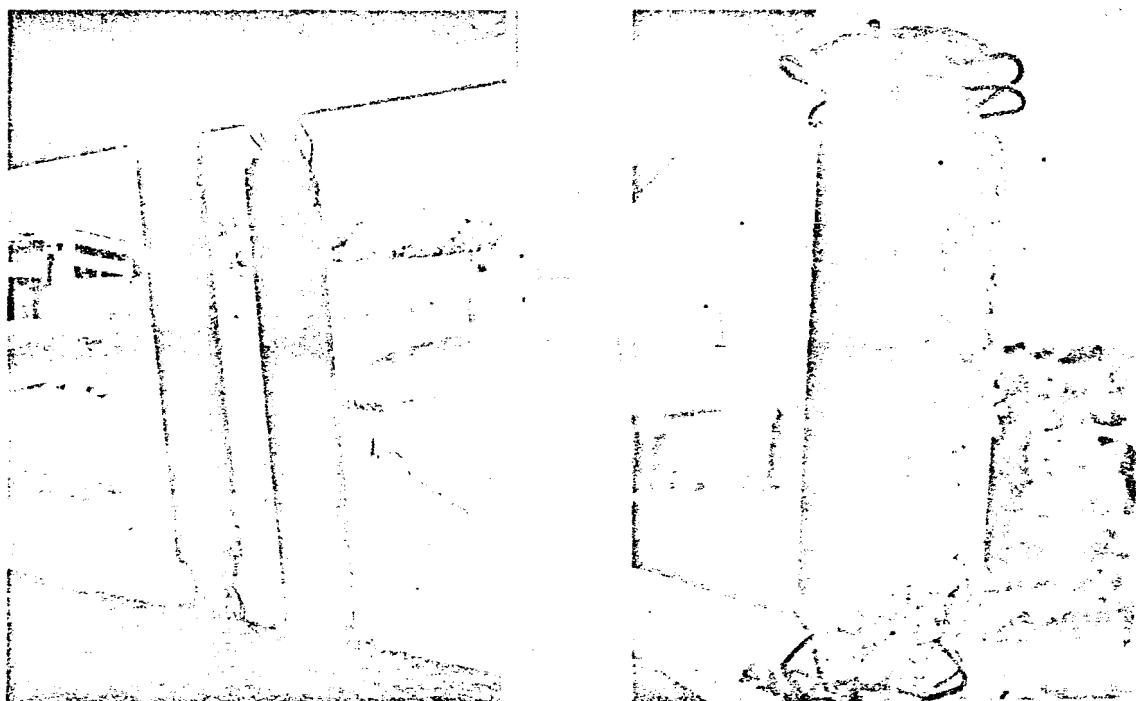

خراپی ستونهای قسمتی شده است

س سین ب سین سینین بدن رم و سوسه های خبری سین نه بر مرمره سین بین

ساختمان فرود آمد و هنررا کشت

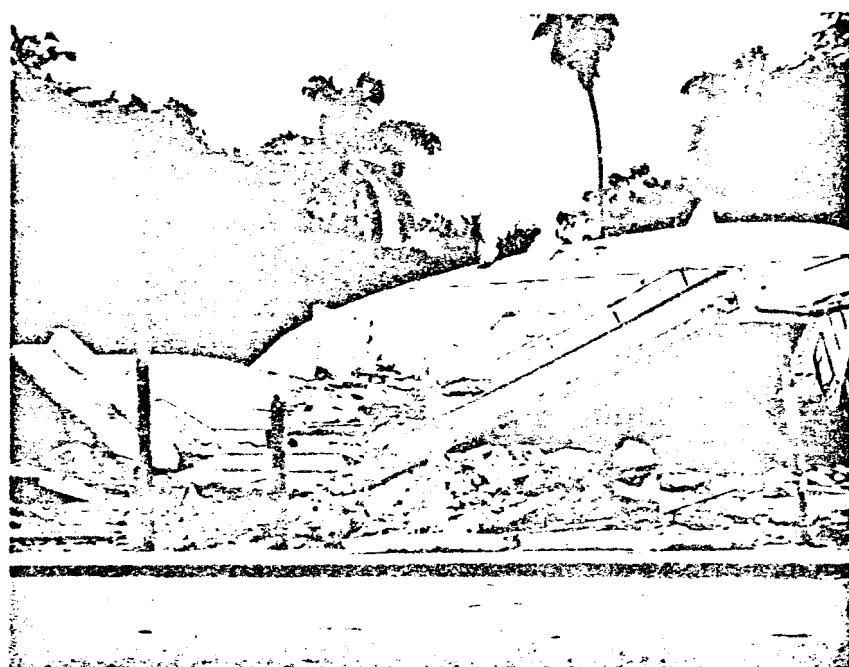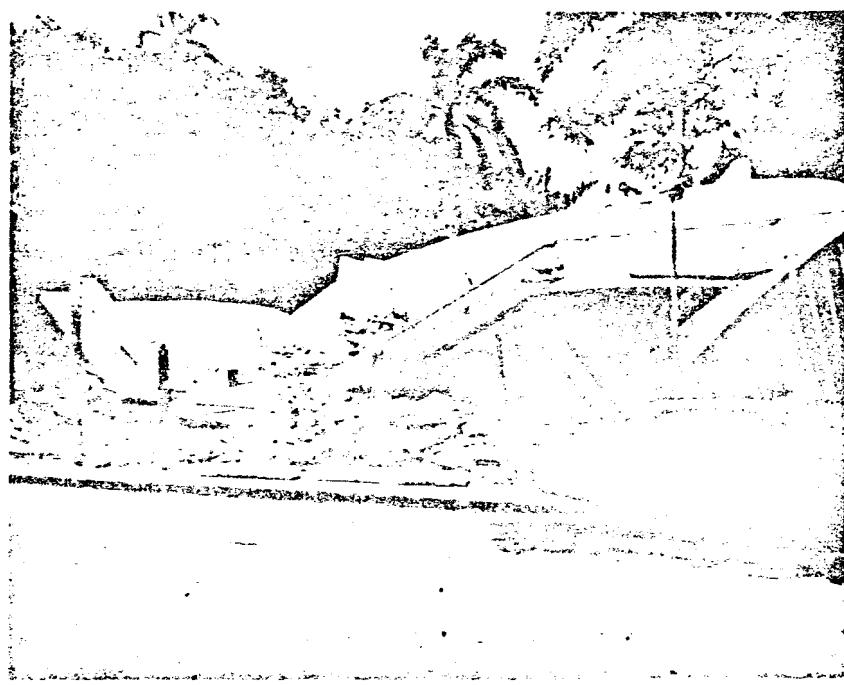

د هانه سالن این کلیسا ۰۶ متر است که با سقف بتن آرمه پوسته نازک موجی (بصورت shell) پوشش شده است ، ساختمان از درود یافستون بتن آرمه با مقطع بابعاد ۵/۲۵ سانتیمتر دره ۳ سانتیمتر ساخته شده و ارتفاع ستونها ۵/۵ متر است ، فاصله محور تا محور ستونها در جهت طولی ۵/۵ متر است و این ستونها در بالا بوسیله تیوهاي بتن آرمه قوي افقي و تیوهاي قوسی قوي بتن آرمه بيكدیگر متصل شده اند ، د هانه ۰۶ متری ساختمان بصورت استوانه اي با خیزحدود ۱/۲۵ متر در روی اين قوسها قرار گرفته و از د وطرف حدود ۵/۱ متر بشکل طره خارج شده است .


جدار ساختمان از دیوارهای با آجر مجوف ساخته شده و این دیوارهای ارای تعداد زیادی پنجره بارتفاع ۵/۴ متر میباشد ، پنجره های در داخل قاب بتن آرمه بمقطع ۵/۱ سانتیمتر دره (سانتیمتر مخصوصاً است ، سرد رسانگین بتن آرمه ورود یه کلیسا نیز کم بصورت طره اي از يك سایه بان باشیب د وطرفه ساخته شده است به يكى از همین قاب ها متصل شده است .

بطورکلی اسکلت این ساختمان روسقف موجی آن در زلزله مقاومت کرده است و خسارت وارد به این کلیسا عبارت از خراب شدن دیوارهای اطراف آن بخصوص دیوارهایی است که دارای بازشوی بیشتری میباشد ، سایه بان ورود یه نیاز از جای کشیده شده است . خسارت وارد به دیوارهای عرضی بیش از دیوارهای طولی است .

در جنب این کلیسا مدرسه Divina Postara قراردارد که با اسکلت بتن آرمه در سه طبقه و دو قسمت ساخته شده است ، قسمت اول در سال ۹۴/۸ و قسمت دوم در سال ۹۵/۹ بصورت توسعه ساختمان قدیمی و با قراردادن در زانقطع با قسمت اول بنای شده ،

در ساختمان جدید حدود ۸۰ متر میباشد . خسارت اصلی در این قسمت به دیوارها وارد گردیده است .

بطورکلی آنچه در آثار خرابیهای قسمت اول این ساختمان بچشم میخورد عده‌نم
چسبندگی کافی فولاد و بتن میباشد و حتی این عدم چسبندگی در فولادهای آج را مضری
ساختمان نیز ملاحظه میشود بطوریکه اثری از زرات باقیمانده بتن در روی فولاد دیده
نمیشود .

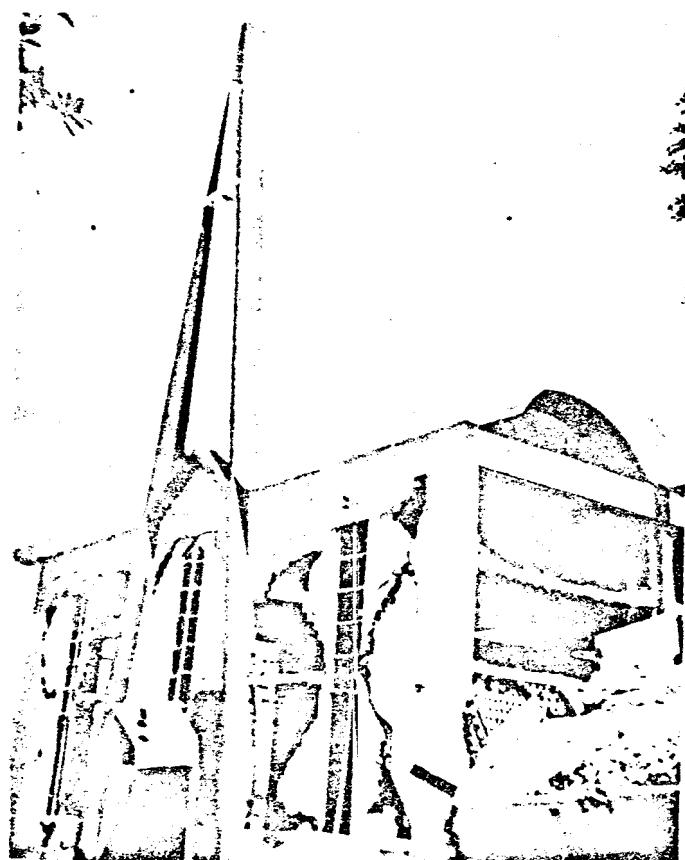

خسارت به دیوارهای ساخته شده با آجر مجوف و سرد رورودی


San Jose کلیسا

کلیسای پریگ San Sebastian و مدرسه متعلق با آن (مدرسه Calazan) که حدود هزار دانشآموز را آن تحصیل میکردند، در نقطه‌ای قرار گرفته است که خسارات واردہ با آن نقطه شدید است، کلیسا از قاب بتن آرمی و با سقف خاص "کنگره" مانند ساخته شده و ساختمان مدرسه سه طبقه دارای سه طبقه واژقاب بتن آرمی میباشد (قسمتی از ساختمان مدرسه در طبقه اول است).




در اسکلت کلیسا خرابی ملاحظه نشد ولی شکاف‌های زیادی در پارهای ازدیوارها ایجاد شده است.

در اثر زلزله قسمت چهار طبقه مدرسه که در سال ۱۹۵۶ ساخته شده بکلی خراب گردیده است و قسمت سه طبقه آن که در سال ۱۹۶۴ ساخته شده بکمال خراب نشده ولی صدماتی با آن وارد شده است. در این ساختمان نکته قابل ذکر شکاف محل بسته تلاقي تیر و ستون میباشد، به سی و سه سانتیمتر (ویدهایه حدود ۳۰ سانتیمتر) درجهت طولی تیر بارتفاع حدود ۵ سانتیمتر متصل شده است و شکاف ستون در محل تلاقي ستون به تیر عرضی در زیر تیر حاصل شده است و نشان میدهد که سقف بطوریک پارچه حرکت کرده و موج شکستن ستون در محاذات تیر پرگشته است.



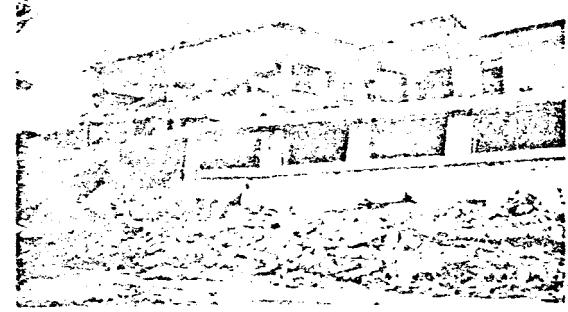

خرابی قسمت قدیمی مدرسه 30X50
(Divina Postora)

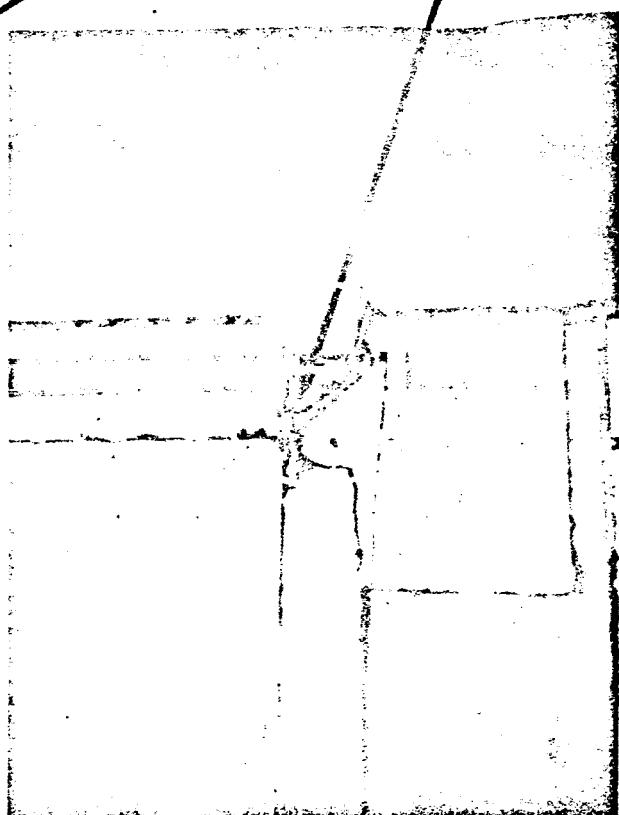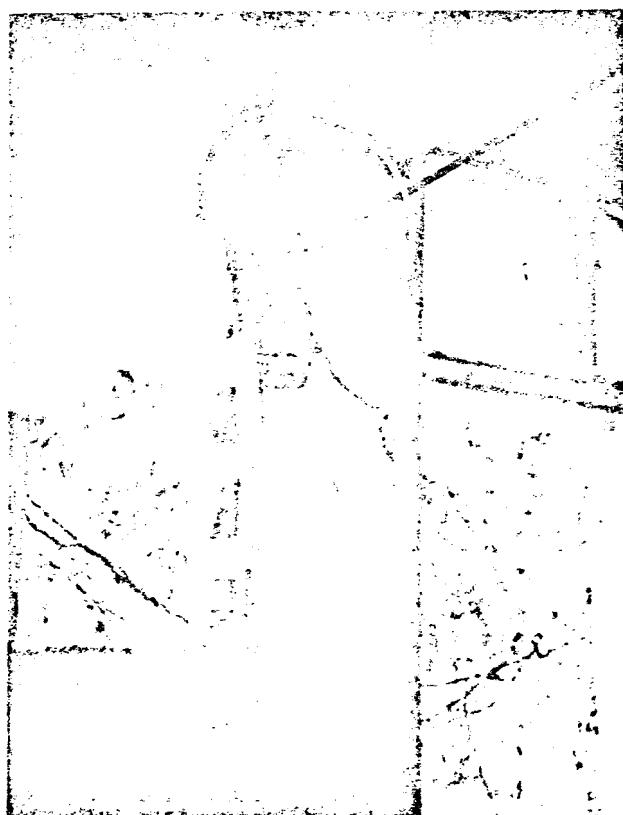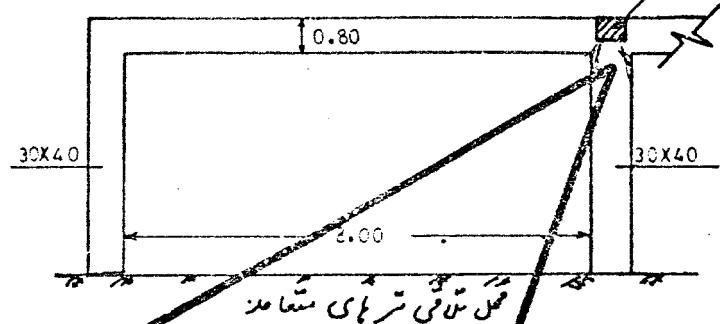

خسارات واردہ به ستونهای بتن آرمہ در قسمت جدید مدرسه (San Sebastian)
(عدم کفايت تنگها در محل تلاقی ستون با تیر بخوبی مشاهده میشود)

ساختمان ENALUF شامل ۶ طبقه با اضافه یک طبقه زیرزمین از ساختمانهای قابل توجه شهرمانا گوآ است، این ساختمان با قاب بتن آرمه و دیوارهای برشی بتن آرمه ساخته شده است و دیوارهای برشی بصورت دو هسته دریلان ساختمان بنحو خیلی منطقی توزیع شده اند.

در طبقه هم کف بجزد دیوارهای برشی متعلق به دو هسته دیوار دیگری قرارداده نشده و این طبقه کاملاً باز میباشد، ابعاد مقطع ستونهای این طبقه بتدريج اضافه شده و ستونها بصورت قوس نیم دایره در هر دو انداد ساختمان بيكده بگرمتصل ميگردند. در سایر طبقات قابها بصورت ستون مریع و تیرهای افقی میباشند و اطاقهای بوسیله پالنهای تخته ای از هم جدا شده اند، جدار خارجی ساختمان در این طبقات کلاً از شیشه است و بطور کلی عناصر مقاوم ساختمان در برابر زلزله منحصر به قاب و دو هسته مرکزی است و در حقیقت اثر عنصر فرعی از قبیل تیغه ها و غیره که عموماً در رواکنش ساختمانهای در برابر زلزله تأثیردارند در این ساختمان به صفر ترزل کرده است.

پوشش تیپ سقفهای این ساختمان با استفاده از تیرکهای پرفابریکه (قرارداده شده بین تیرهای بتن آرمه قابها) و بلوکهای بتُن بشکل قوس دایر مانجام شده است و روی بلوکهای بتُن ریزی کرده است.


خسارت واردہ در این ساختمان عبارت است از ایجاد پاره ای ترکهای دیوارها و پایه دوستونهای طبقه هم کف و ریخته شدن قسمتی از آن دو ها.

در اثر بروز زلزله خساراتی به دیوارهای برشی و همچنین به ستونهای طبقه هم کف (که ابعاد مقطع آنها مختلف است) وارد شده، در چند محل بتن دیوارهای برشی ریخته و حتی منجر به کمانه کردن آرماتورهای قائم شده است، این عیوب خصوصاً در محل تلاقی دو دیوار متعاون و پارکناره محل بازشوییش آمد است و همچنین در پاره ای




قوس‌ها باستون (که تغییر مقطع ستون شد ید تراست) و همچنین در پای راهن قوس و گاهی در رو سطح قوس ترکهای بوجود آمده است.


در طبقات بالا در محل تلاقی تیرهای اصلی با دیوارهای پتن آرم مقدار قابل توجهی ازین زیرتیر ریخته است و این امر ممکن است ناشی از وجود عزم معکوس قابل توجه زلزله در این نقاط باشد.

بطورکلی دیوارهای برشی در ساختمان ENALUF قابلیت خود را برای مقاومت در برابر زلزله نشان دارد اند و این ساختمان از نمونه های جالب کویتی رفتار ساختمان باد دیوار برشی در برابر زلزله است و از مجموع ملاحظات میتوان گفت که این نوع ساختمانها در زلزله مانگوآمتحان خوبی داره اند.

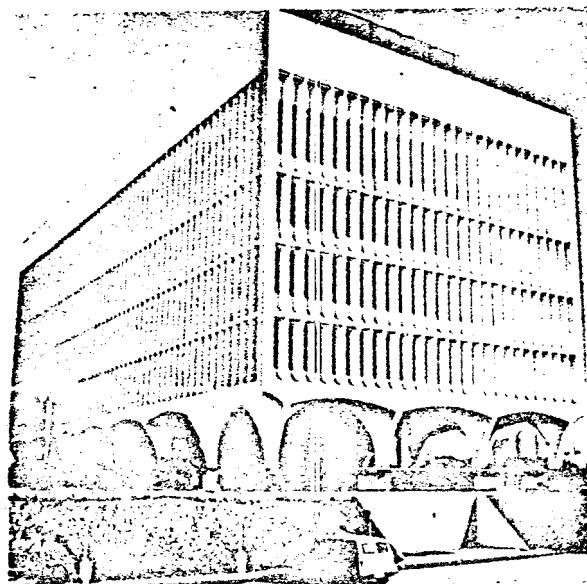


ساختمان ENALUF قبل از زلزله

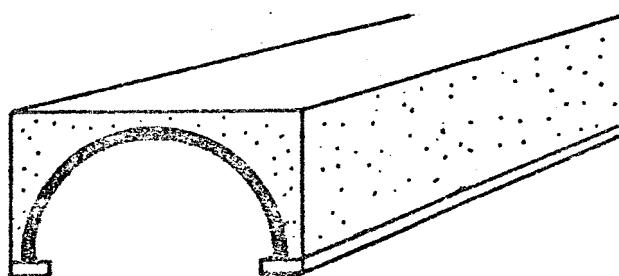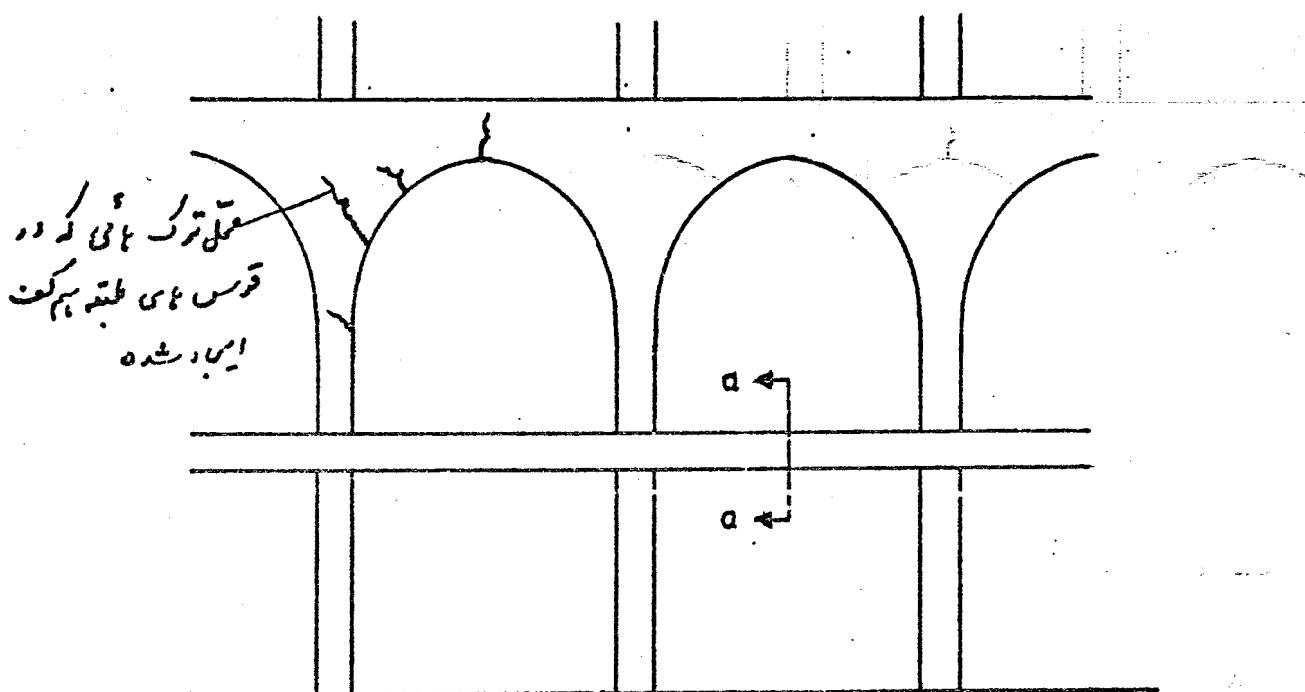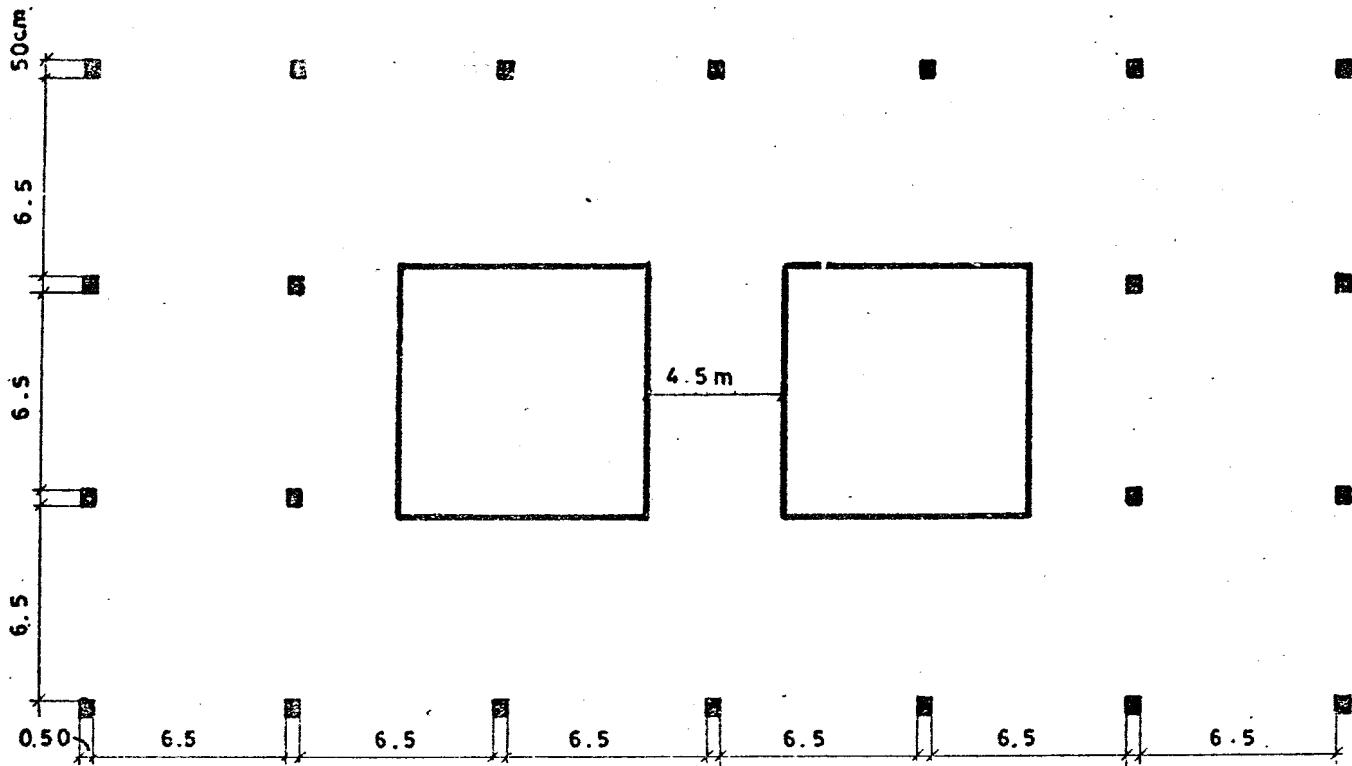

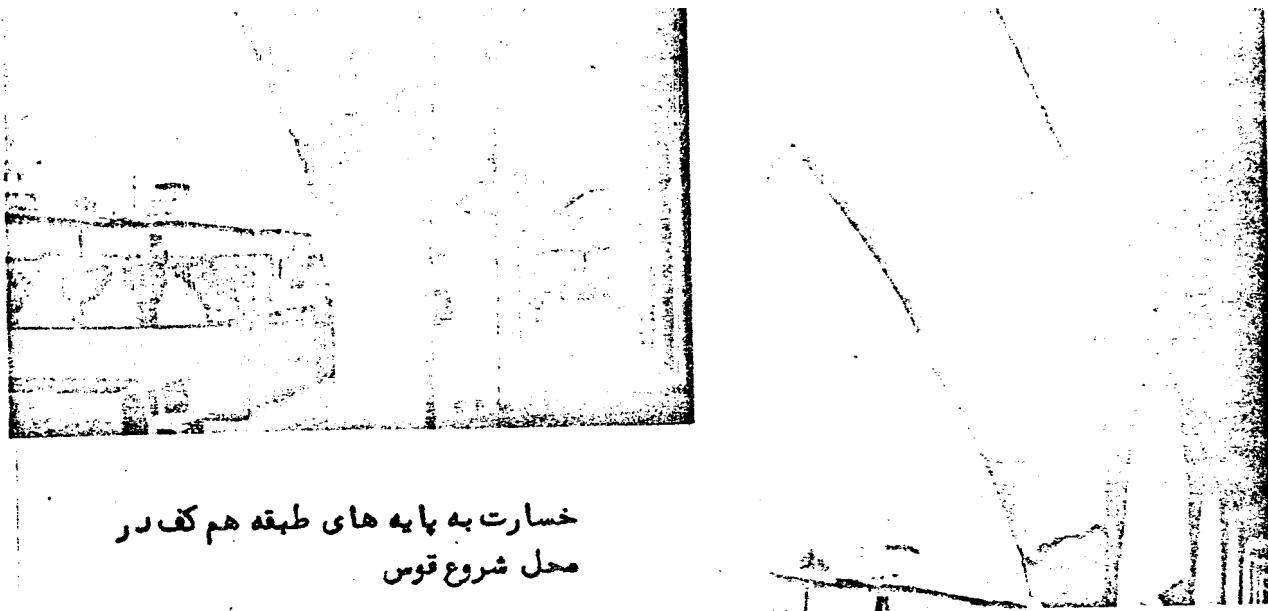

خسارت به پایه های طبقه هم کف در
 محل شروع قوس

خسارت در محل شروع قوس و در تارک قوس

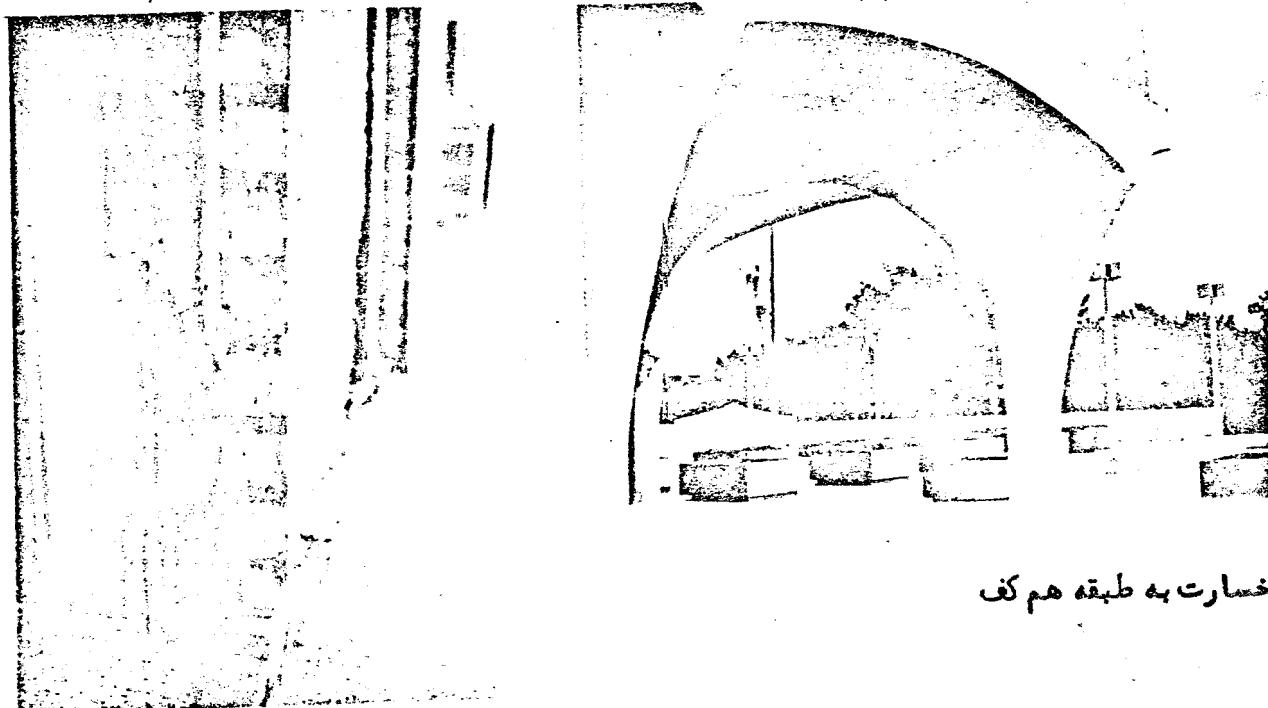

خسارت به طبقه هم کف

خسارت به دیواربرشی بتن آرمی

(ENALUF) ساختمان مرکز هرقده

این ساختمان با قاب‌های بتن آرم‌ه که دارای یک رهانه ۵ متری است در ۷ طبقه بناسنده است، تیرهای اصلی بتن پیش‌تییده (Prestressed) می‌باشد و فاصله قاب‌ها از هم حدود ۴ متر است (رهانه اول و آخر هر یک ۳ متر است).

ساختمان جمعاً از ۶ قاب اصلی تشکیل شده است و درجهٔ طولی نیزستونه‌ها به میلهٔ تیربتن آرم‌ه بسته شده‌اند، ابعاد مقطع ستونها با استثنای چهارستون چهار گوشه در تمام طبقات یکسان و برابر ۰.۸ سانتی‌متر در ۰.۵ سانتی‌متر است، ابعاد ستون‌ها ی چهارگوش ساختمان در طبقه هم کف ابتداء ۰.۰۰۲ سانتی‌متر در ۰.۰۵ سانتی‌متر است و بعد در تمام ارتفاع ساختمان ثابت است. تیرهای ساختمان بارتفاع ۰.۹ سانتی‌متر و عرض ۰.۵ سانتی‌متر می‌باشد.

قفه پله و محل آسانسور ساختمان در خارج از قاب‌ها ای فوق در یک گوشه ساختمان بطور مجزاً قرار دارد و تعدادی از دیوارهای اطراف پله و آسانسور بتن آرم و بقیه آجری با آجر مجوف می‌باشدند.

ارتفاع طبقه هم کف حدود ۵ متر می‌باشد و این طبقه در خارج از حدود یک ستون‌های شمالی حدود ۵/۳ متر از امین یافته و بوسیله دیوار ساخته شده با بلوك بتنی بسته شده‌است و در حقیقت در این طبقه خارج از حد ساختمان می‌باشد، در این طبقه همچنین یک نیم طبقه پیش‌بینی شده است که حد شمالی آن دیوار ساخته شده با بلوك بتنی است و حد جنوبی آن بصورت طره‌باند از حدود ۲ متر از ستونهای شمالی ساختمان بجلوآمد است و در و طرف ساختمان نیز این نیم طبقه بر روی چهار تیراصلی که در محورهای ۱۹ و ۲۵ و ۶ قرار گرفته است و تا حدود ۲/۳ از رهانه این تیرهای انشغال کرد و بقیه رهانه تیرهای آفاق است.

کف میباشد .

در بالا در روست دیوار شمالی طبقه هم کف کلاف بتن آرمه قرارداده شده است
و همچنین این دیوار با آرماتورهای قائم که از داخل بلوک های بتونی عبور داد مشد فاند
مسلح گردیده است .

ساختمان در طبقه هم کف و نیم طبقه آن بجز دیوارهای مربوط به قفسه پله و
دیواری ببلوک بتونی فوق که در خارج از ستونهای شمالی قرارداده شده است دیوار میباشد
همچنین طبقات دیگر ساختمان نیز بصورت سالن به دهانه ۵ متر و فاقد دیوار یا تیفه
داخلی است ، پنجره های طبقات در دامنه طولی ساختمان بین ستونها قرار
گرفته و فاصله کف پنجره ها تا کف های ساختمان بار دیوار آجری با آجر مجوف (بارتفاع
حدود یک متر) پر شده است . دیوارهای عرضی خارجی نیز با آجر مجوف است
(با استثنای بدنه ای که متصل به برج قفسه پله و آسانسور است و قسمتی از دیوارهای
آن بتن آرمه و قسمتی با آجر مجوف است)

بطورکلی این ساختمان بار دامنه قابل توجه خود و بانداشت هیچگونه دیوار و پایه
تیفه داخلی خلی انعطاف پذیر (Flexible) است و حرکت ساختمان به هیچوجه
هم آهنگی با قسمت قفسه پله جنب آن که رژید میباشد ندارد و با این ترتیب آنچه در نظر
اول ضروری بمنظور میرسد لزوم پیش بینی در زان بساط با فاصله کافی بین ساختمان اصلی
و برج پله و آسانسور است و در این قبیل موارد در صورتی که این در زیپش بینی نشده باشد
باید در انتظار وقوع یک حالت پیچش (torsion) شدید در ساختمان بود .

پوشش کفهای طبقات با استفاده از روش تیرکهای پیش ساخته شده و آجرهای
مجوف انجام شده که روی آنها را بتن لایزی کرده اند ، این تیرکهای عموماً درجهت
طولی ساختمان و در فاصله بین قاب های قرار گرفته اند ولی در پوشش مربوط به قسمت

شمالی نیم طبقه تیرکهاد را متداد عرضی قرار گرفته و انتهای آنها بر روی دیوار بنائی که بابلوب بتنی و بطور مسلح ساخته شده گذارده شده است، استفاده از این دیوار در حقیقت ساختمان زلزله ایین قسمت از صورت ساختمان با اسکلت بتن آرمه خالص خارج ساخته است.

گرچه در داخل دیوار بنائی شمالی ساختمان آرماتورهای قائم قرارداده شده و در محل کفهای نیز کلاف افقی پیش بینی شده است لکن از آنجاکه این دیوار حامل باره و گرفت (کف نیم طبقه و سقف آن) است حرکات کفهای در چنین ساختمان انعطاف پذیری قابل توجه است عیناً با این دیوار منتقل می شود و با این ترتیب بروز خسارت ویا خسارت شدن دیوار در موقع حدوث زلزله امری غیرمنتظره نمیباشد کما اینکه در اثر زلزله این دیوار شدیداً خسارت نماید آرماتورهای قائم داخلی دیوار کمانه کرده اند.

در اثر وقوع زلزله ساختمان (TELCOR) شدیداً صدمه وارد گردید، گذشته از خرابیهای که در دیوارهای این ساختمان وارد آمد خسارات قابل توجهی به اسکلت ساختمان وارد گشت که قسمت عده آن ناشی از وجود دیوارهای برشی در گوشه جنوب غربی ساختمان است که خارج از محور شدیدی را برای ساختمان فراهم کرده است و این نکته خصوصاً از شکافهایی که در گرهات (درست در منتهی الیه ساختمان در جنوب قفسه پله) بوجود آمده است روشن می شود.

در طبقه هم کف هر 4 تیرکه حامل نیم طبقه میباشند در محلی که کفهای خاتمه می پذیرد شکاف هر داشته اند و در سایر طبقات نیز تیرهای دروناچیه ای نزدیک تکه گاه شمالی ترکهای خورد اند و هر چه تیرهای بطرف قفسه پله نزدیکتر میباشند این ترکهای مختصر تر است.

در ستونهای ساختمان نیز صدماتی وارد شده است و یعنی چند ستون در طبقات فوقانی خورد شده است، بررسی این ستونهای نشان میدهد که علاوه بر آنکه نوع بتن مصرفی

ضعیف بود و سه در تعبیه تنگ های نیز مراقبت بعمل نیامده و گاه فاصله تنگ های از هم

۰.۶ سانتیمتر میباشد، ملاحظه آهن گذاری ستون خرد شده نشان میدهد که در مقاطع

ستون آرماتورها بصورت دسته ای اجرا شده است و با این ترتیب چسبندگی زیادی بین


بتن و آرماتورها موجود نبوده است و جالب آنکه در اجرای این ستون قاعده خاصی برای

توزيع آرماتورهای رنظرگرفته نشده و نحوه آرماتور گذاری ستون بمقطع ۰.۶ سانتیمتر در

و ۰.۵ سانتیمتر طوری است که نشان میدهد از نظر اجرایی دقت کافی مبذول نشده است

(زیرا نمیتوان قبول کرد که در طرح ساختمان چنین آهن گذاری پیش‌بینی شده باشد)

$\phi 26$

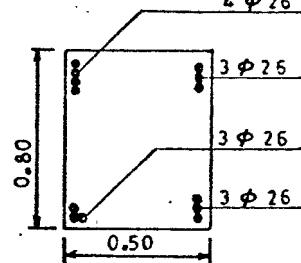


نحوه آرماتور گذاری ستون

بتن آرمه درستونی که


بعلت خرد شدن بتن قابل

رویت بود


دیوار یا بلوك بتني


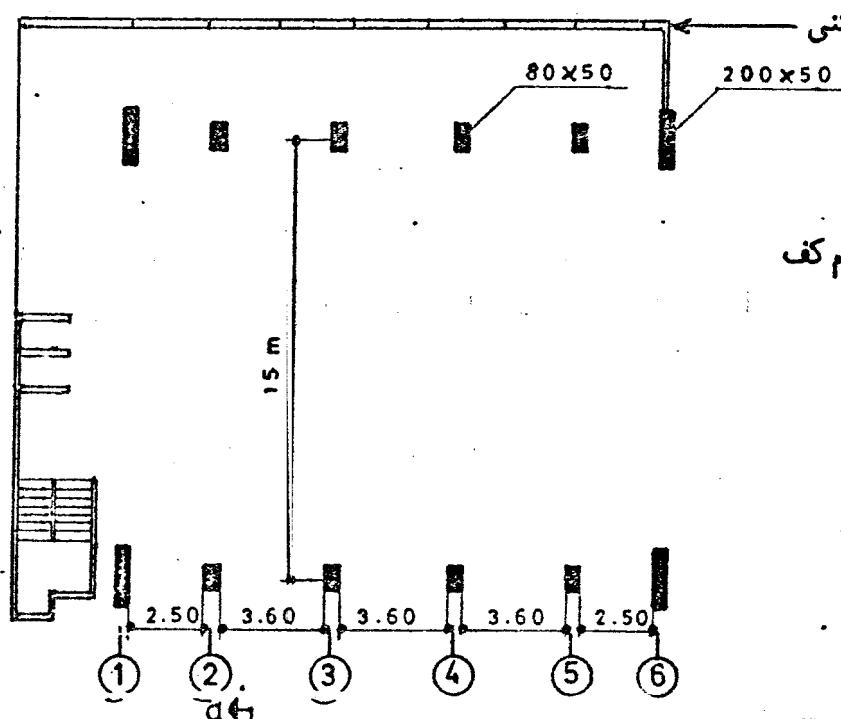


دیوار یا بلوك بتني

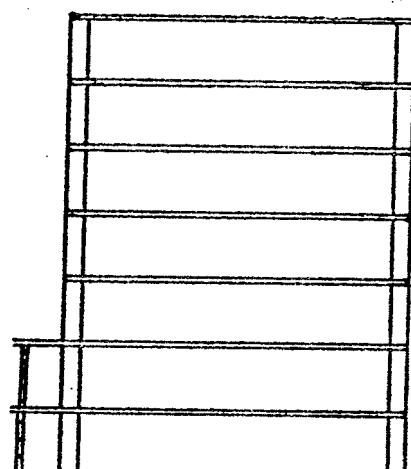

قسمت نیم طبقه ساختمان
مرکز تلفن که قسمتی از
پوشش بروی دیوار می
بلوك بتني قرار دارد شده
است

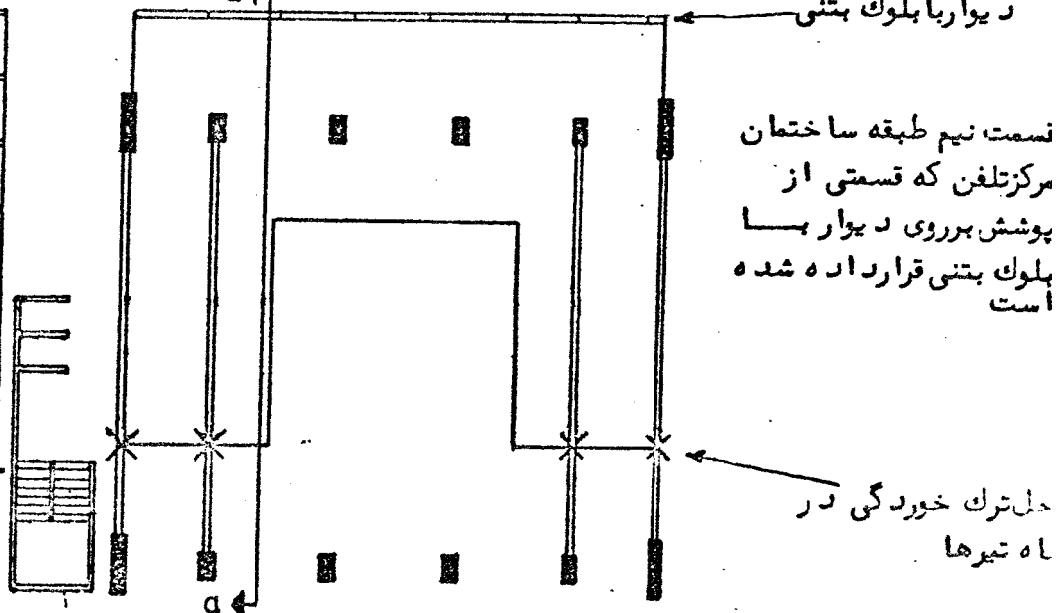

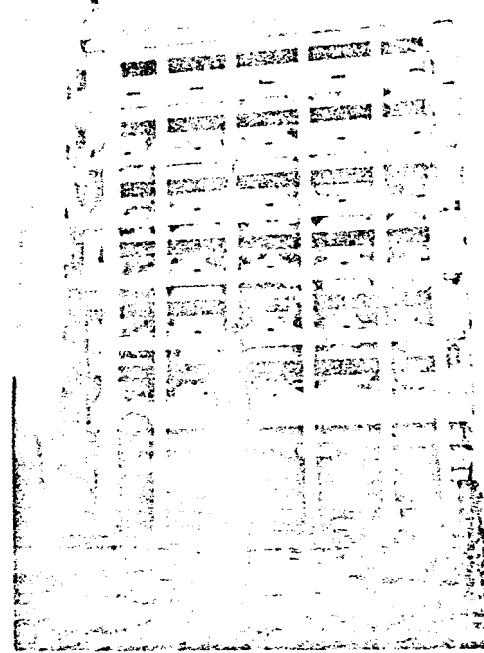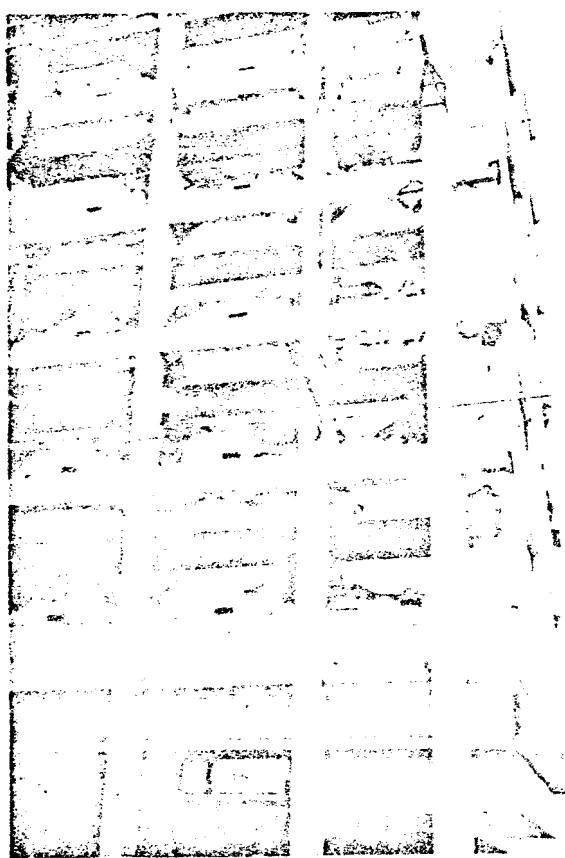

ساختمان مرکز تلفن و خسارات واردہ به
دیوارهای با آجر مجوف زیر پنجره ها
(در این عکس خسارت واردہ به سنتون
طبقه سوم نیز ملاحظه میشود)


خسارت به سنتون طبقه سوم ساختمان مرکز
تلفن (از نزدیک)

ساختمان بزرگی است که بر روی ستونهای بتن آرمه و سقف پوسته نازک بتن آرمه ساخته شده است، ساختمان دریک امتداد دارای ۵ طبقه و در امتداد پنجره ای ۲-۶ هم است و فاصله محور تا محور ستونهای رهبر و امتداد ۶ متر میباشد.

پوشش ساختمان بصورت نیم استوانه هایی در امتداد طولی است و مولد های استوانه در امتداد عرضی ساختمان قرار گرفته اند، ساختمان در این امتداد دارای طره ای بد همه ۶ متر میباشد. در امتداد طولی ساختمان، ستونهای بتن آرمه بوسیله قوسهای بتن آرمه بیکد یگرمتصل شده اند و این قوسها حد مولد های طولی استوانه هر ۶ همه میباشد ولی در جبهه ساختمان علاوه بر این قوس تیراًفقی بتن آرمه بصورت کشنیده گذارده شده است.

در اثر بروز زلزله قسمتی از طره که در گوش ساختمان قرار دارد خراب شده است همچنین نیروی زلزله در جهت طولی ساختمان به سقف فشار آورد و قوسهای روی ستونها را در محل ستونها حرکت داده است. ولی هیچگونه حرکتی در جهت عرضی ساختمان که در امتداد مولد های استوانه است ملاحظه نشد.

در کنار این ساختمان قسمتی اداری ترمینال که ساختمان بتن آرمه سه طبقه ای است ساخته شده است و در اثر زلزله این ساختمان کاملاً فرود آمد است.

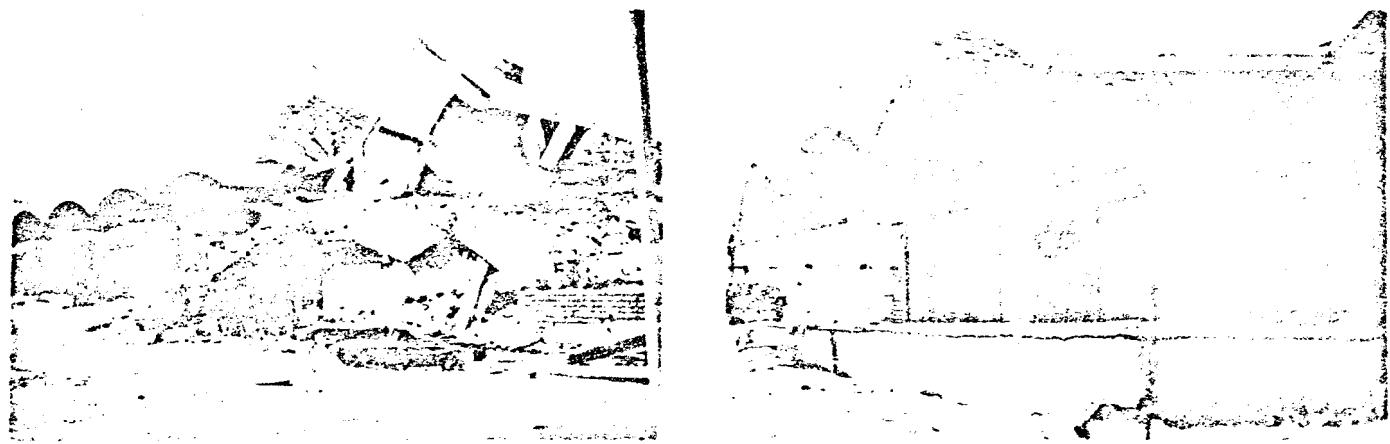

در این عکس خرابیهای قسمت اداری

طره ۶ متری ترمینال Aduvana


ساختمان بتن آرمه د وطبقه سینگر قاب های عرضی یک دهنه (ب، دهنه ۶ متر) که در یک طرف دارای طره ای به دهنه ۲ متر و در طرف دیگر دارای طره ای به دهنه یک متر است ساخته شده است و ساختمان درجهت طولی فاقد قاب میباشد . پوشش های ساختمان با استفاده از تیرکهای پرفابریکه (درجهت طولی ساختمان) و آجر مجوف انجام شده است .

دهانه های مربوط به امتداد طولی ساختمان در طبقه هم کف بدون دیوار چینی و در طبقه دوم دارای دیواری بارتفاع حدود ۰ . ۸ متر است (تازیز پنجره) و دهانه های عرضی ابتدائی و انتهائی در هر دو طبقه آجر چینی شده است ، در این محل دو ساختمان دیگر مانند همین ساختمان و موازات آن با فاصله کافی از این ساختمان ساخته شده است که عیناً همین نقشه اجرا گردیده بافرق اینکه در این دو ساختمان کلیه دهنه های طبقه هم کف در امتداد طولی دارای دیوار آجری بارتفاع حدود ۲ متر میباشد . بطورکلی قاب های عرضی برنده بار در این ساختمانها باندازه کافی قوی میباشند و ساختمان در این امتداد خاصیت تغییر شکل پذیری کمتری را دارد بالعکم در امتداد طولی که ساختمانها فاقد قاب هستند بسیار ضعیف بوده و خصوصاً در ساختمان اول که فاقد دیوار طولی میباشد قابلیت تغییر شکل پذیری زیادی را دارد اما میباشد .

در اثر زلزله این ساختمانها را امتداد طولی تغییر شکل داره اند و ساختمان اول تقریباً یک متراز قائم منحرف شده است و با این جهت در محل تلاقي تیروستون شکاف هایی ایجاد گردیده است (در دو ساختمان دیگر شکاف در محل تلاقي خط بالای دیوارها مستون در محل تلاقي کف باستون است) .


بطورکلی در این قبیل پوشش ها که جهت تیررسنگی در یک امتداد ساختمان میباشد

درامتدار دیگر که موازی با امتداد تیریزی است عامل برنده بارجانبی پیش‌بینی نشده باشد همواره امکان این قبیل خسارات و حتی خراب شدن کامل ساختمان موجود است. علاوه بر خسارتی که درجهت طولی باین ساختمان وارد گردید دیوارهای عرضی طرفین نیز خراب شدند که این امر ناشی از تغییر شکل است که درجهت عمود بر دیوار به این دیوارها وارد گردیده است.

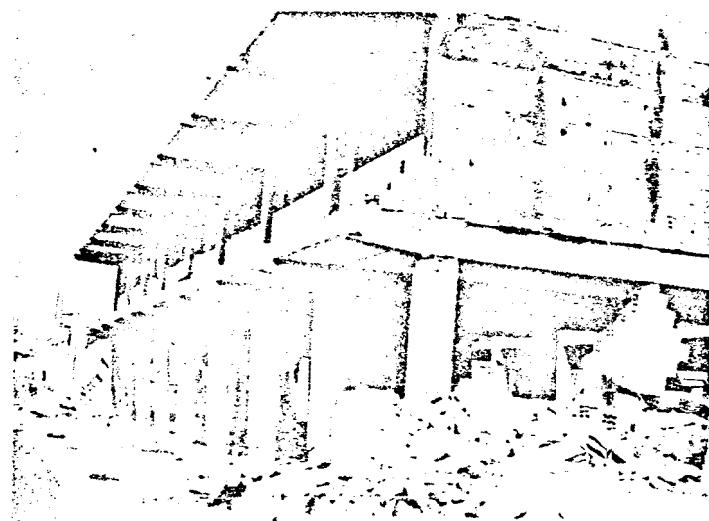

تغییر شکل درجهت طولی
در ساختمان سینگر

ساختمان سینگر که دریک امتدار دارای قابهای قوی و درامتدار دیگر قادر عنصر برنده بارجانبی است

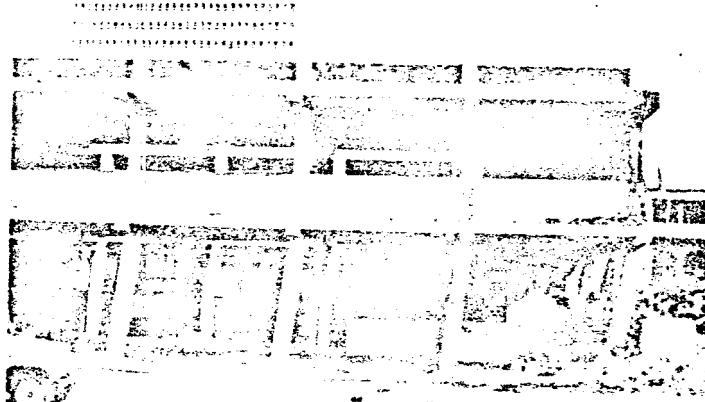

از ساختمانهای جالبی است که زلزله خساراتی با آن وارد ساخته ولی از خرابی محفوظ مانده است. این ساختمان از درود پف ستون بتن آرمه ساخته شده است که فاصله محور تا محور آنهاد را متداد عرضی ۲۶ متر و دارای متداد طولی ۵/۶ متر است. سقف این ساختمان از پوشش پوسته نازک بتن آرمه به شکل نیم استوانه هائی که درخارج ساختمان نیز از هر طرف باندازه ۶ متر حالت طره دارد انجام شده است، دیوار طولی ساختمان در فاصله ۳/۳ متر از محور ستونها و خارج از آن ساخته شده و با این ترتیب ستونها در داخل سالن نمایان بوده و بین آنهاد دیواری قرار نگرفته است. دیوارهای طولی مشبك میباشد.

در زیر طرف ساختمان را متداد طولی ۷ زرد و طرف ساختمان پیور بیان است که در همانه هر یک ۳/۲۵ متر است در سقف ساخته شده است که بصورت طره میباشد.

ستونهای را متداد طولی در ارتفاع ۶ متری با تیر بتن آرمه پهنی بهم متصل شده اند و این تیرها حد خارجی ساختمان اراده میباشد و دیوارهای طولی شبکه ای ساختمان را دربرمیگیرد، علاوه بر آن ستونهای را متداد طولی بوسیله سیرهای قوسی شکل نیز پیکن پرگ متصل شده اند که تکیه گاه نیم استوانه های سقف میباشد.

بطورکی ساختمان در برابر زلزله مقاومت کرده است و تنها یکی از بیان استوانه های طره ای سقف خراب شده است همچنین علامت صلیب ورود یه کلیسا که از بتن آرمه ساخته شده شکسته شده است، به سقف ساختمان در داخل سالن هیچگونه خسارتی وارد نشده و تنها در پاره ای قسمتها سقف استوانه ای در محل قرار گرفتن ہرروی تیرهای قوسی بین ستونهای رجای خود حرکت کرده و فاصله ای ایجاد شده است، این فاصله خصوصاً در دهانه اول که مجاور بیان استوانه طره ای که شکسته شده است بیشتر


است.

مدرسه متعلق باین کلیسا که در تاصله یکصد متري کلیسا بطور مستقل ساخته شده است ساختمان سه طبقه ایست که ازین آرمه ساخته شده و نوع کف های آن نیز پوسته ای نازک بشکل نیم استوانه است و خسارات واردہ باین مدرسه نیز در حدود خراش و ریخته شدن بتن در باره ای ازستونها و ایجاد شکاف هائی در پیوارهای جدا کننده داخلی است.





San Domingo

کلیسا

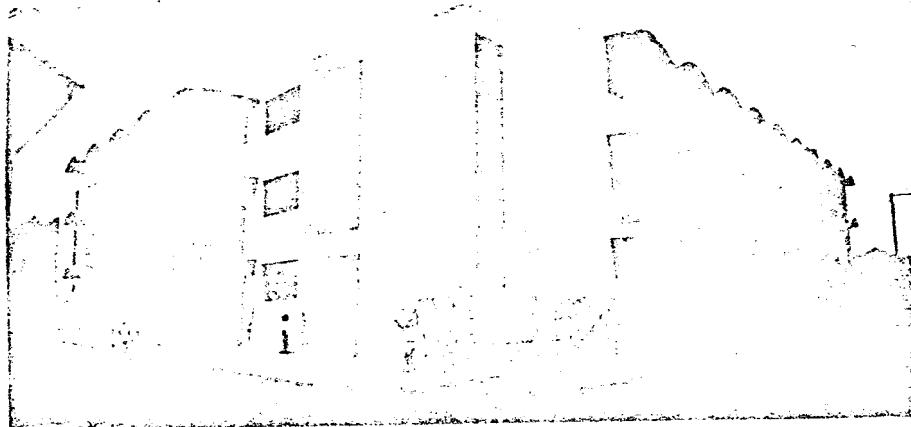

مدرسه متعلق به کلیسا

San Domingo

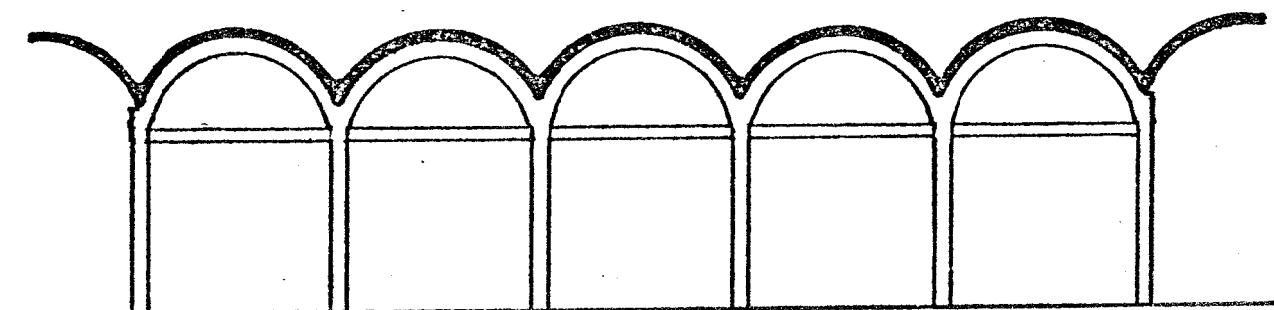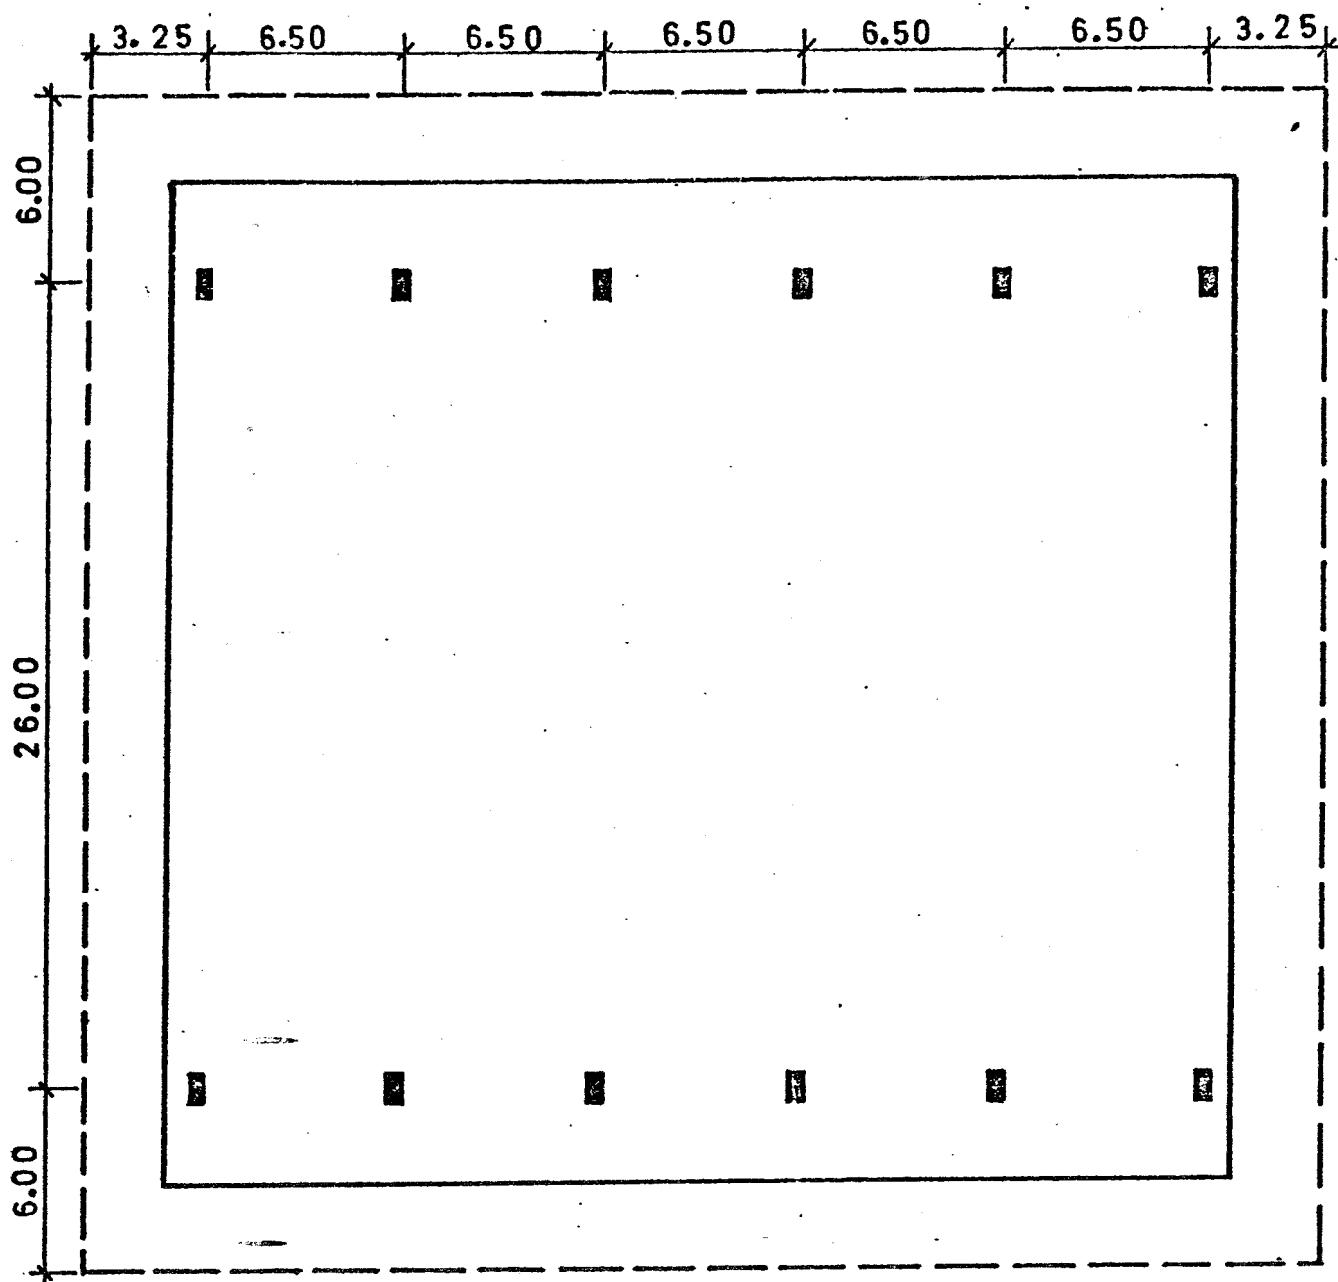

San Domingo

کلیسیا

تغییر مکان سقف استوانه در روی تیرقوسی

شکسته شدن علامت صلیب کلیسای San Domingo
که از بتن آرمه ساخته شده است

کلیسای San Domingo
(تیر طولی پهن بین ستونها)

خسارت به ستونهای
بتن آردی در مدرسه متعلق
به کلیسای San Domingo

ساختمان ۷ طبقه‌ای است که با قابهای بتن آرمه ساخته شده و دارای دیوارهای برشی بتن آرمه است، پلان ساختمان مربع مستطیل بوده و درامتداد طولی دارای دردیف ستون است که فاصله محور تا محور این دردیف ستون از هم ۴۰ متر می‌باشد، ستونهای جهت طولی بفاصله ۵ / ۴ متر از هم قرار گرفته‌اند.

کف‌های ساختمان از دال بتن آرمه ریخته شده در محل ساخته شده و از طبقه هم کف به بالا درجهت عرضی در دو طرف بصورت طره، بد هانه ۱ / ۵ متر خارج شده است و دیوارهای طولی خارجی ساختمان بر روی این طره‌ها قرار گرفته است، این دیوارهای دریک طرف کلاً شیشه‌ای است و در طرف دیگر تا ارتفاع کوتاهی از پلوك بتیه ساخته شده و روی آن پنجره قرار گرفته است.

ساختمان درجهت عرضی دریک طرف دارای دیوار برشی بتن آرمه است و این دیوار از طبقه روی طبقه هم کف به بالا و در منتهی الیه ساختمان ساخته شده است و در طبقه هم کف ادامه نیافته و بجائی آن دیوار برشی در دهانه مجاور دهانه آخر ساخته شده است و در طرف دیگر منتهی الیه ساختمان و همچنین یک دهانه بلا فاصله قبل از آن دیوار آجری در کلیه طبقات ساخته شده است که محل پله ساختمان می‌باشد، در گوشه‌ای از این قسمت آسانسورهای ساختمان قراردارند که دیوارهای اطراف آن بتیه است.


ساختمان در پیشتر طبقات قادر تیغه بندی داخلی و بصورت سالن است و در بعضی از طبقات با تیغه‌های چوبی جدا شده است. در اثر زلزله شیشه‌های جبهه اصلی ساختمان عموماً شکسته و به دیوارهای کوتاه با پلوك بتیه که در زیر پنجره‌های جبهه دیگر ساختمان است خسارت وارد گردیده است.

نکته قابل توجه در این ساختمان اثری است که تغییر محل دیوار برشی عرضی

در امتداد دیوار پرشی طبقات دیگر نیست و دیوار پرشی این طبقه در دهانه مجاور قرار گرفته است و با این ترتیب تلاش زلزله مستقیماً از دیوار فوقانی به پائین منتقل نشده و دال سقف طبقه هم کف واسطه انتقال تلاش دیوار پرشی طبقات بالابه دیواری است که در طبقه همکف قرار گرفته است و در نتیجه در زیر دال سقف این طبقه ترک هائی بوجود آمده است همچنین در این طبقه درستون زیر دیوار پرشی طبقات بالاترک های بخوبی کار نموده است.


مختصری نماید و می شود

بطور کلی این ساختمان در برابر زلزله خوب بایداری کرده است و خسارات وارد نماینده آن چندان قابل توجه نمیباشد.

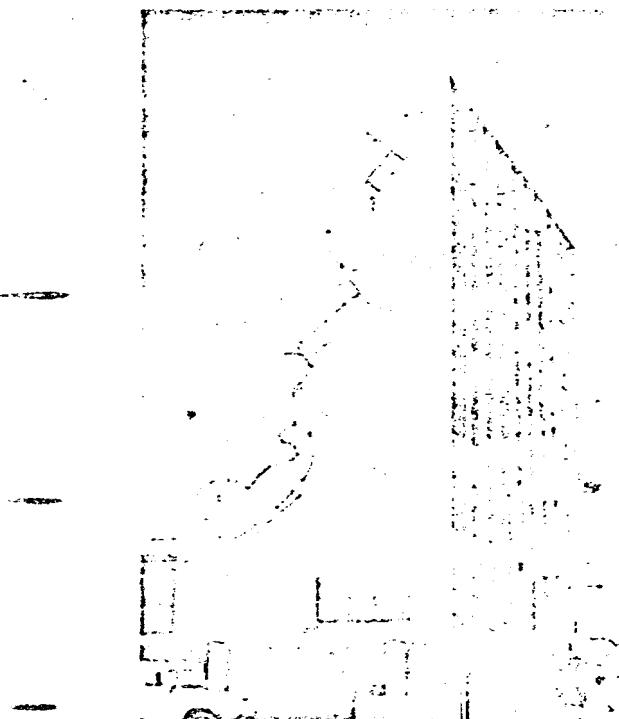


ساختمان Immobiliaria

(دیوار پرشی طبقه همکف در دهانه دوم و دیوار پرشی سایر طبقات در دهانه اول است)

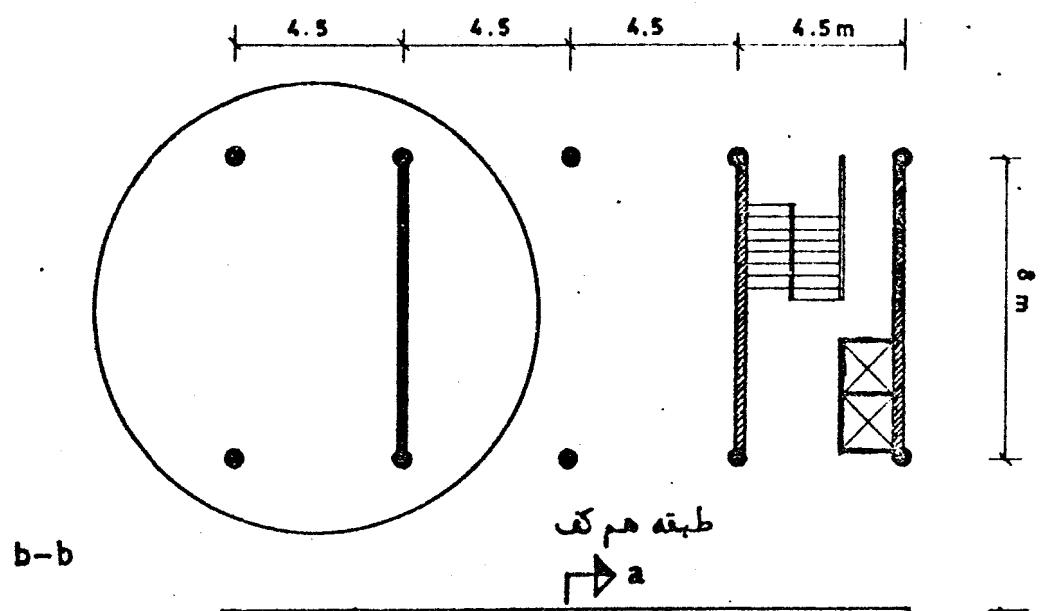


طبقه هم کف

→ a

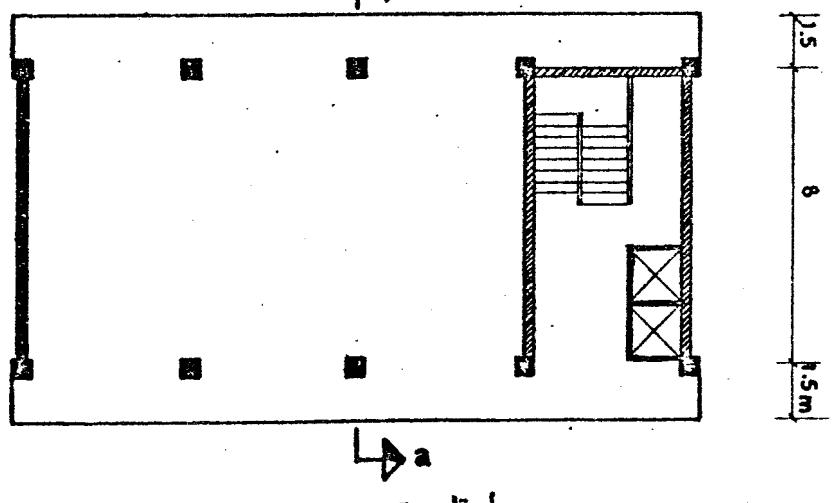

طبقات تهیه

→ a

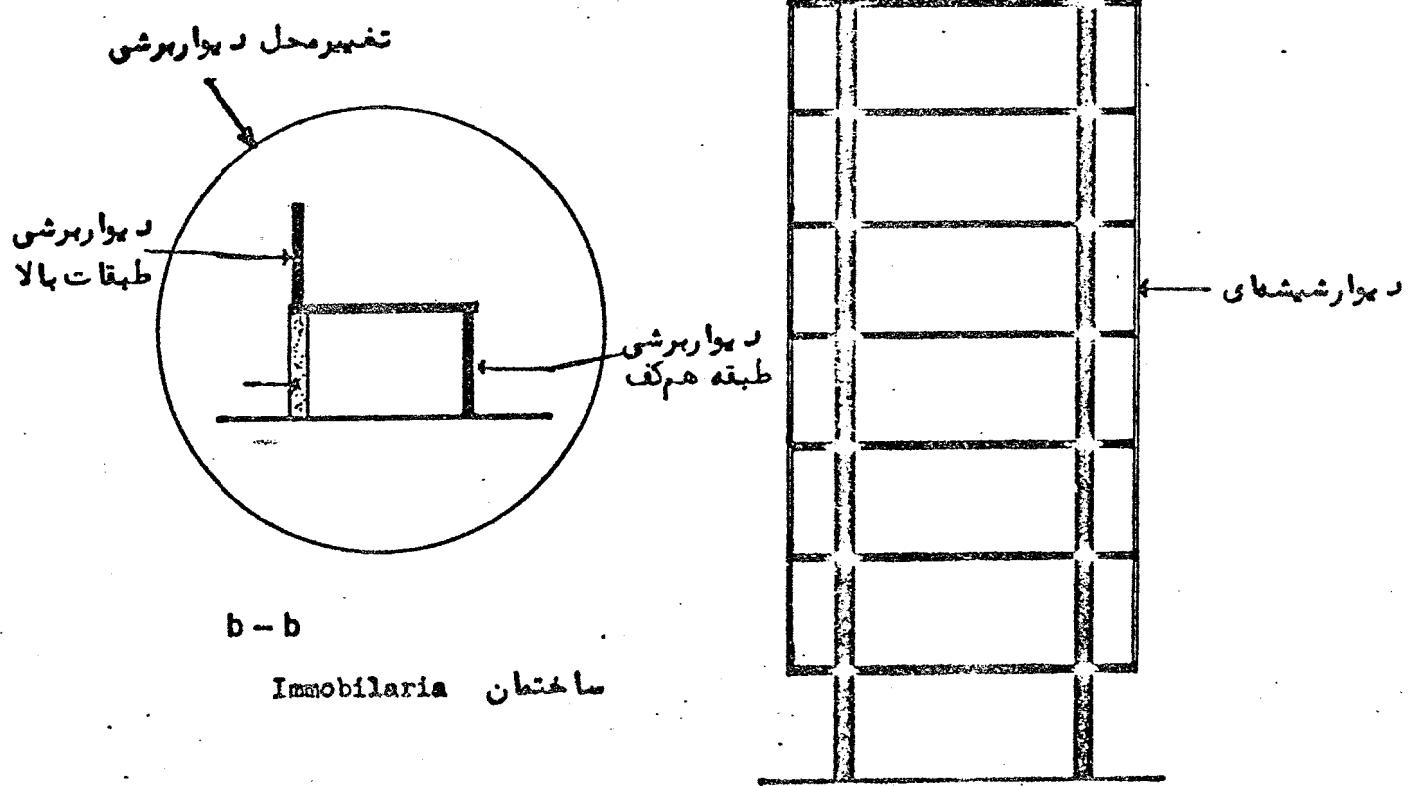


b - b

ساخته ساختمان Immobiliaria


س سهمن بین رمه پیت حبشه چاهه به پدر غاصله د رعیت ساخته ایموبیلریما

قرارگرفته است بارهانه حدود ۳۱ متر با سقف از بتن پرفابریکه پیش تنبیده ساخته شده است، تیرهای بشکل H میباشد و در زیر تیغه های آن صفحات آهن گذارده شده و همچنین در تکیه کاهمانیز صفحه آهن پیش بینی و اتصال بین تیرها و تکیه گاهمانیا جوش تأمین شده است.

دیوارهای ساخته از آجر مجوف میباشد و این دیوارهای عومنا "در اثر زلزله خراب شده اند و خرابی این دیوارهای ناشی از مؤلفه عومنا بر سطح دیوار میباشد. دیوار خارجی محوطه این چاپخانه با بلوك پرفابریکه بتنه و بارتفاع ۴ متر ساخته شده است، دیوار در سه محل دارای کلاف بتن آرم و در فاصله هرسه متدارای پیک عنصر قائم میباشد و با این وصف در اثر زلزله بصورت مخدود بدرآمد است.

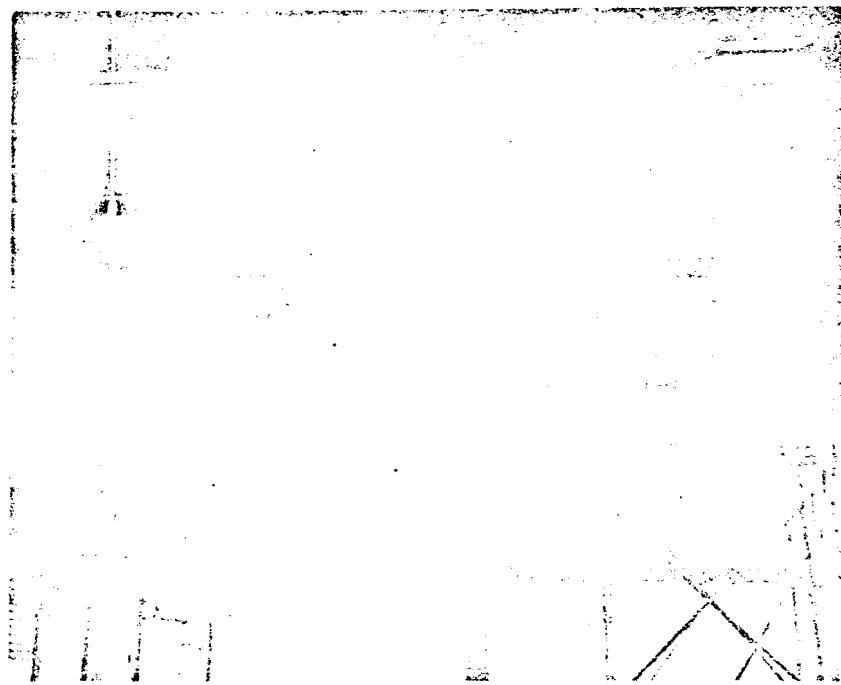

ساخته ایموبیلریما چاپخانه LA PRENSA با سقف بتنه پیش ساخته شده پیش تنبیده

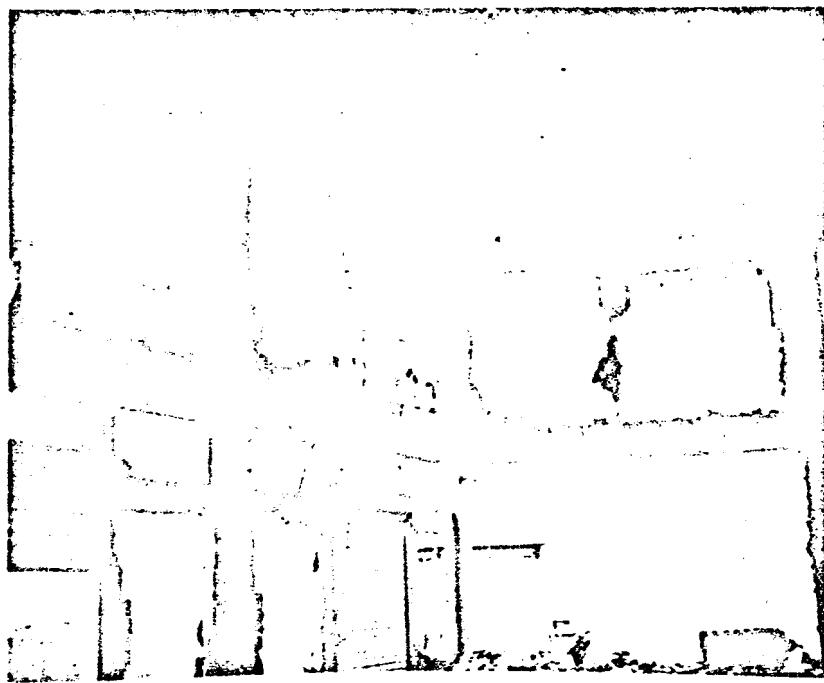

خسارت به دیوارهای اطراف ساختمان چاپخانه IA PRENSA به بطوریکه ملاحظه میشود
با وجود تقویت هایی که در داخل دیوار انجام شده خسارات وارد نشده است



دیوار با بلوك بتون محوطه چاپخانه پشت ساختمان مرکز تلفن با کلافهای بتون آرم قائم و
افقی (بطوریکه ملاحظه میشود نیروی زلزله عمود بر سطح دیوار موجب انحنای در سطح دیوار
شده است)

ساختمان سه طبقه بتن آرمه ای است که دارای پیشآمدگی طره ای (حدود ۳ متر) میباشد. این ساختمان ببروی سه ردیف ستون بتن آرمه که فاصله هر ردیف از ردیف دیگر ۶ متر است ساخته شده است. تعداد ستونها در ردیف جلو عدد دو در ردیف وسط ۳ عدد است که در ستون آن در دو طرف یک ستون در داخل سالن است در ردیف آخر فقط در ستون در طرفین گذارده شده و از یوار آجری قفسه پله برای پوشش طبقات استفاده شده است.



ستونهای ساختمان عموماً ضعیف وابعاد آنها ۰.۳ سانتیمتر در ۰.۳ سانتیمتر است و ستون وسط سالن بقطع دایره و قطر ۰.۳ سانتیمتر میباشد.

طبقه هم که دارای دو طره است که یک طره آن در امتداد سقف نمیباشد و بمحاذات قسمت زیرین تبرقی است. طره ها بطوریکنی سنگین میباشند و حتی در طبقه سوم یوار کاملاً پر رجلوی طره گذارده شده است.

دیوار چینی ساختمان با آجر توپروبا ملات خوب انجام گرفته است.

در اثر زلزله ستونهای بتن آرمه خسارت دیده اند و تن بالا و پائین ستونها خرد شده است. ستون گرد وسط سالن باندازه ۰.۳ سانتیمتر و ستونهای طرفی ردیف جلو باندازه یک مترا ز جالت قائم منحرف شده اند و ساختمان درجهت عرضی کج شده است.


(*) نام قراردادی است که در اینجا یکاربرد دارد

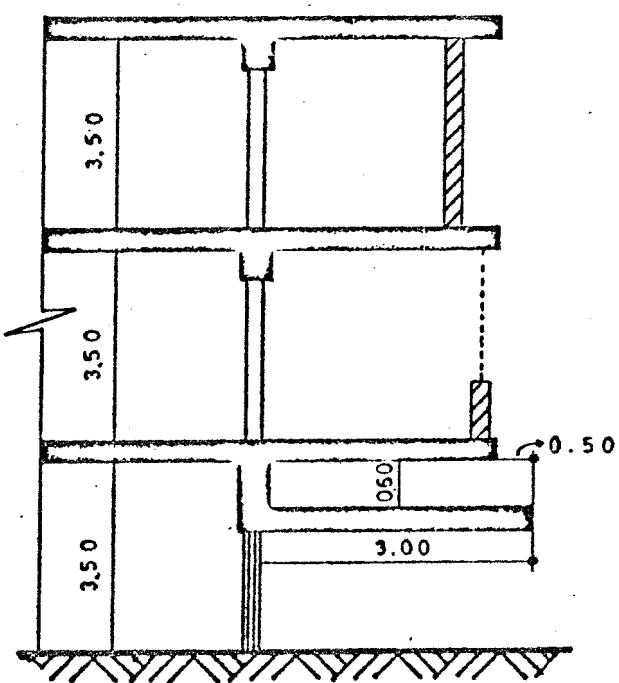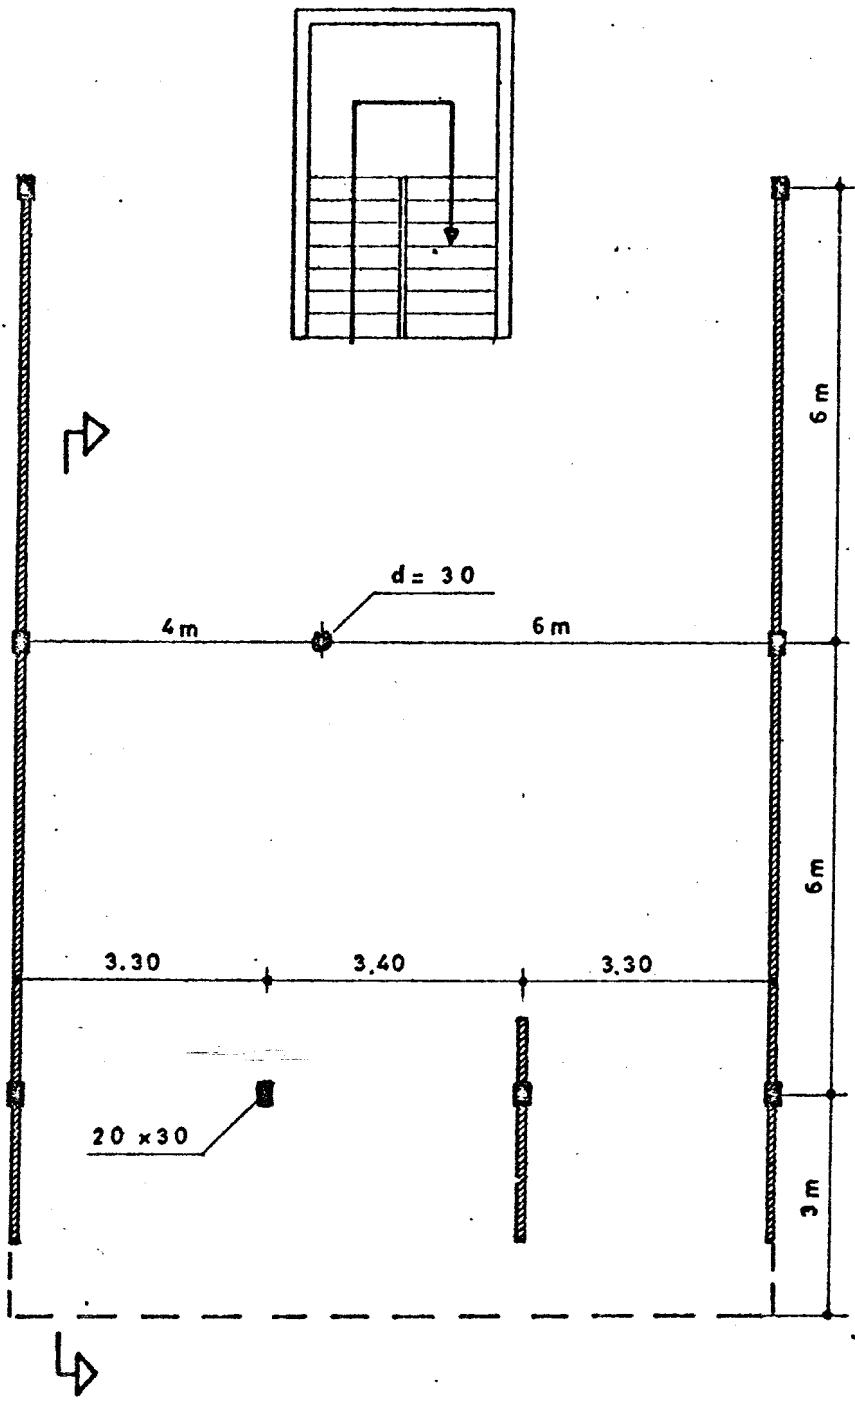


ساختمان د وطبقه‌بین آرمه ایست که پوشش با م آن با خربای فلزی انجام گرفته است
پوشش با م در اثر لرزه خراب نزدیده است ولی سقف طبقه هم کف بارهای های بزرگ و
از شاه تیروتیروDAL بتن آرمه ساخته شده است و خسارتی با م وارد نگردیده است.



ساختمان گراند هتل

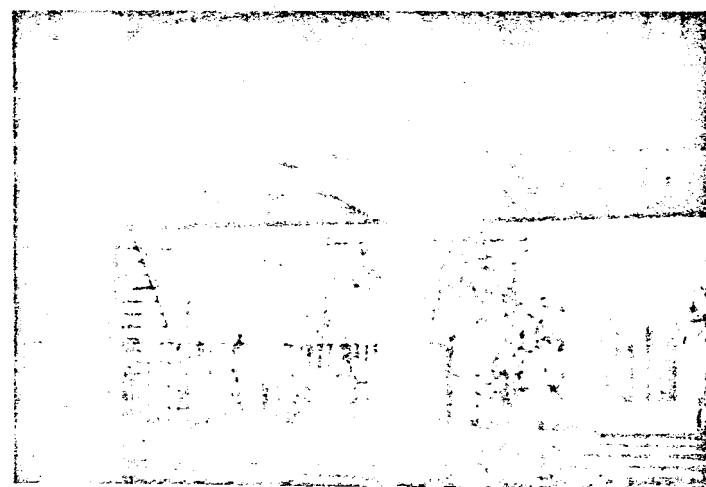

پوشش طبقه هم کف

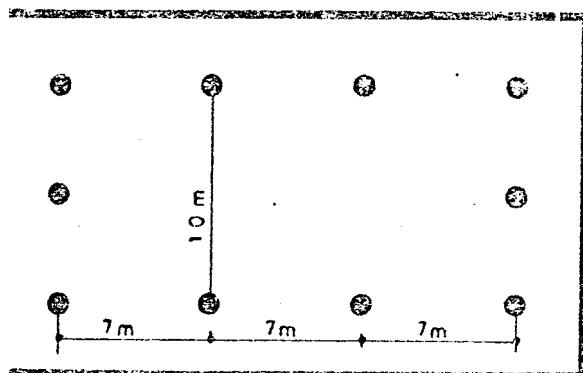

بلان طبقه هم کف


سرپوش بتن آرمه سنگین است که بصورت دال یک پارچه برروی چهارستون بتن آرمه با عرض ۵ سانتیمتر در ۳ سانتیمتر (با عذر آهن گرد ۱۸ آج رار) ساخته شده است، فاصله ستونها ریک امتداد ۵ متر و رامتداد دیگر ۲ متر است. در اثرزلزله سقف این ساختمان بکلی فرود آمده است. مشابه این ساختمان در محل دیگری ساخته شده است که خراب نشده، ملاحظه محلی نشان داد که در داخل هریک از ستونهای بتن آرم ساختمان اخیرستون فلزی قرار داده شده که بخوبی به سقف اتصال داده شده است و وجود همین ستونها ای انعطاف پذیر موجب گردیده است که سقف فرود نیاید.



سقوط دال سنگین



در کنار این ساختمان سرپوش دیگری است که سقف سبک آهن ورق ساخته شده و بر روی لوله های آهنی باارتفاع ۴ متر قرار گرفته است، در اثرزلزله ستونها کج شد و سقف در هم پیچیده شده است

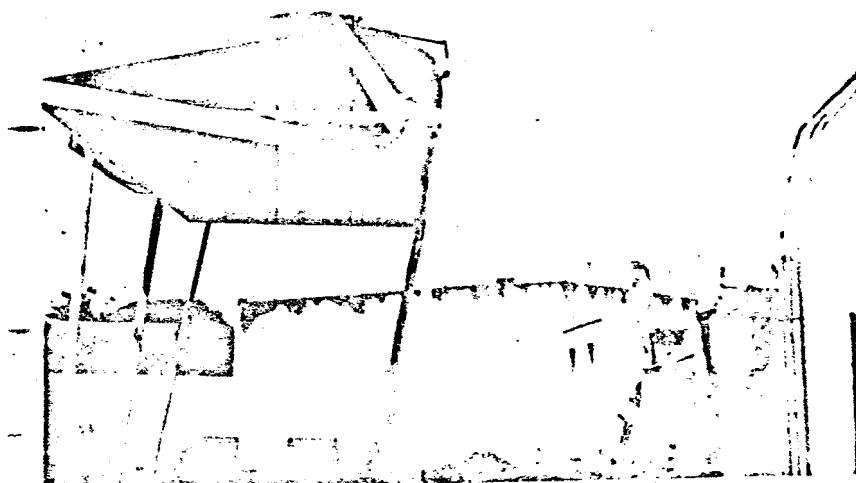

نوع ساختمانهای سنتی کشور نیکلا را گواخت و کلی ویا سنگ و گل است، پس از زلزله شدید سال ۱۹۳۱ شهرمانا گواد راین نوع ساختمانها تغییراتی راهه شد و به تهییت از روشهایی که از کشور اسپانیا بار مفان آمد تقویت‌هایی در طرح این ساختمانها صورت گرفت که تا حدود زیادی ناشی از توجه مقاوم بودن آنها در زلزله است ولی در عمل بعلت بدی اجرا خسارت زیادی در زلزله اخیراًین ساختمانها وارد شد و در حقیقت عامل عدمه تلفات سنگین زلزله مانا گوا وجود راین ساختمانها بوده است.

دراین نوع ساختمانها که بنام *Torquezall* معروف است بفواصل هریک متريک تیم چوبی گرد یا چهارترash بطور قائم قرارداده و به دو طرف این چوبها تخته های افقی که فاصله آنها از هم حدود ۲۵ سانتی‌متر است مینش شده و وسط را با سنگ و گل پرکرده اند، با این ترتیب گچه دیوارها خشت و گل است ولی دارای استخوان بندی چوبی می‌باشد که چنانچه در اجرای آنها وقت شود تا حدود زیادی در زیرابر زلزله مقاوم خواهد بود.


پوشش این ساختمانها عموماً با خرپاهای چوبی وصفحات سفال است و خرپاهای مستقیماً بر روی دیوارهای گلی قرار گرفته اند، اتصال خرپاهای باد دیوارهای نیحوم طلب و ب صورت نگرفته و با این علت اغلب سقفها سقوط کرده است. قسمت عدمه خسارت با این نوع ساختمانها ناشی از سقوط سقفها می‌باشد در حالیکه با استفاده از وجود تیرهای قائم در داخل دیوارها ممکن بود خرپاهای سقف را بطرز قابل قبولی با این تیرها ثبیت کرد.

بطوزنکی هدایات و خسارات وارده با این ساختمانها بینحوي است که در نظر اول هر بیننده ای را معتقد می‌سازد که با اید این قبیل ساختمانهای در منطقه زلزله خیز گلی منسخ گردید لکن توجه به سائل اقتصادی و درآمد مردم و عدم امکان تهییه مسکن برای طبقات کم درآمد موجب می‌گردد که در این باره با راقع بینی بیشتری برخور رسد، نگارنده با


قیاسهایی که در محل بعمل آورده ملاحظه شود که در غالب موارد با پکاربردن دقت اجرایی بهبود ون آنکه هزینه ساختمان بالا رود امکان داشت که از بروز خسارات عده کم موجب تلفات پیگرد رجلوگیری نمود و بنظر میرسد کاربرد این نوع ساختمان برای طبقات کم درآمد در صورتیکه هاکمکد ولت ویکارگماشتن کارگر متخصص کارهای چوبی و اتصال و تثبیت سقفها انجام و با خود پاری مردم واستفاده از کارگران غیرمتخصص دیوارها ساخته شود میتواند بعنوان راه حل مسکن ارزان قیمت و تا حدودی مقاوم در برابر زلزله تلقی گردد.



نوع ساختمان سنتی
Torquezal

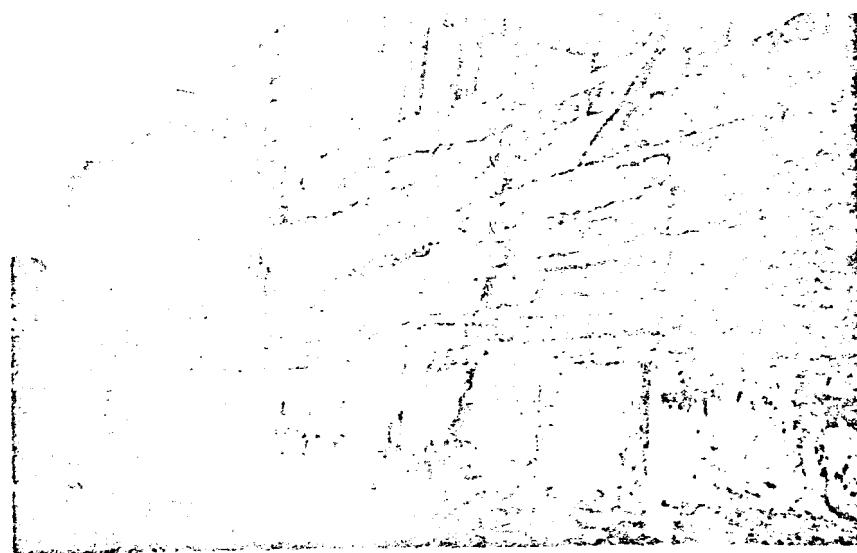

استخوان بندی چپس ساختان Torquezal

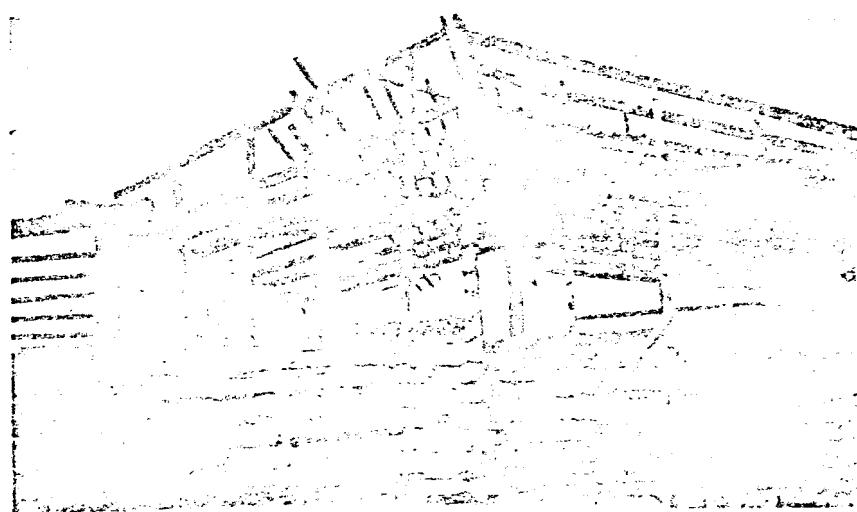


ضعیف بودن سقفها و عدم اتمال صحیح بازیوارها موجب خسارات زیادی در ساختمانهای معروف به Torquezal شده است (بطوریکه در این عکس دیده میشود خربه های داخلی حتی قادر کشش میباشد)




دریاره از موارد پوشش ساختمانهای معروف به Torquezal باشیب یک طرفه انجام گرفته است

ساختمانهای متفرقه


عکس زیر سالن باد هنه ۰ ۲۰ متر با خرپا و ستونهای فلزی را شان میدهد که در اثر آتش سوزی متلاعنه زلزله خسارت دیده و قسمتی از آن خراب شده است

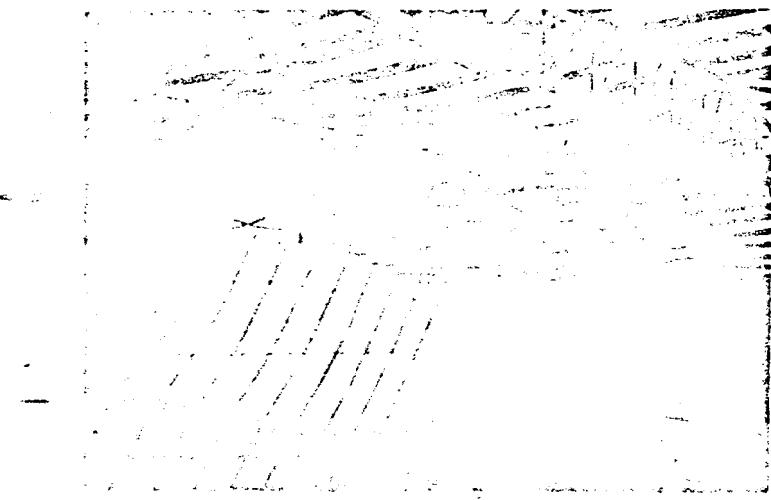

در عکس های زیر تعمیرگاه یک طبقه شورلت ملاحظه می شود که با پایه های فلزی است و گرچه خسارتی به جدار اطراف رسیده است لکن ساختمان خراب نشده است

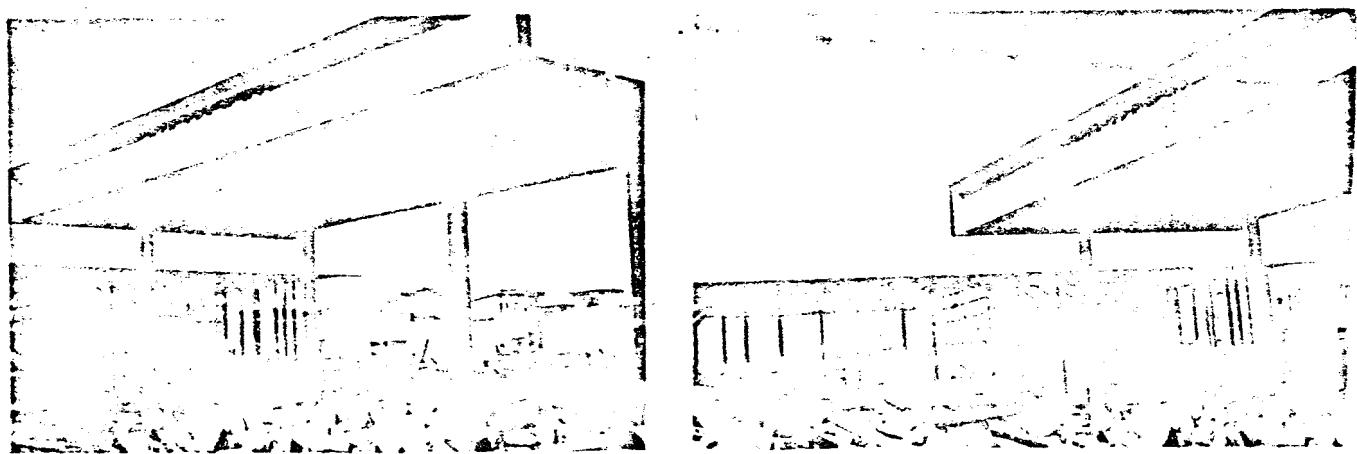

در عکس زیر ساختمان بتن آرمه بانک لندن ملاحظه می شود که در مرکز شهر و محلی که خسارات شدید بوده واقع شده و آسیب ندیده است (ساختمان با زیرزمین دارای ۵ طبقه و یک نیم طبقه میباشد)

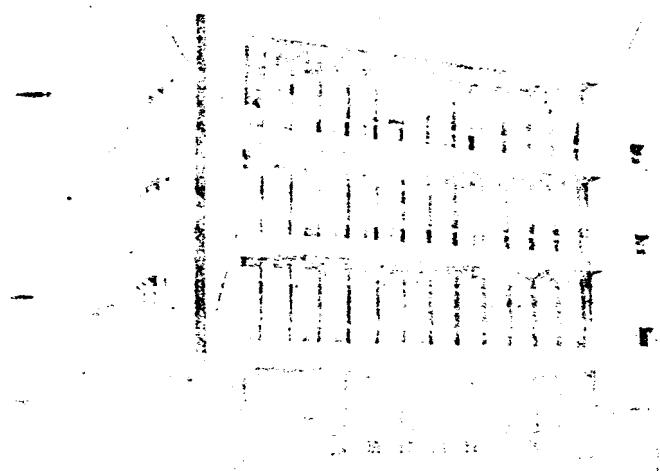

ساختمان یک طبقه که باستون بتن آرم و نمای قوسی
ساخته شده است (قسمتی از ساختمان بطور کامل فرود
آمده و به قسمتی دیگر شدیداً آسیب زارده است)

برج کلیسای EGLECIA REDATORO (بطوریکه ملاحظه میشود این برج در چند محل در کمرود ریلا
شکمته است)

ساختمان ۵ طبقه با تاب بتن آرمه (لایل ها از
آجر تو خالی ساخته شده است و داخل آنها
با آرماتورهای تقویت شده است ، به جز چند لام بقیه لام ها سالم باقیمانده اند و خسارت
نمیدانند)

ساخته ان سالن بار هانه ۰.۶ متر میباشد که بعلت فقدان خرپار رده ایه آخر و خراب شدن دیوار
آخری جانبی کلیه تیرکهای دهانه آخر ریخته اند

پل ارتباطی ها اقا متگاه ژنرال سموزا
(بهطوریکه ملاحظه میشود که پل در روی
پایه تغییر مکان پیدا کرده است - این
تغییر مکان حدود ۷ سانتیمتر میباشد)

"زلزله‌ماناگوا مشکلات ناشی ازبروز زلزله دریک شهر بزرگ"

زلزله ۳ دسامبر ۱۹۷۲ که در شهر ماناگوا پایتخت نیکاراگوئه دار تلفات و خسارات بسیار و مشکلات زیادی را برای آن کشور فراهم ساخت که فحصت عدد این مشکلات ناشی از متصرکردن اداره و اقتصاد کشور و ریاست خود بود . این پدیده مشکلاتی را که اساساً "زلزله دریک شهر بزرگ" بوجود می‌ورد تصور می‌کند ولزوم آثارگی قبلی را برای مقابله با مشکلات ناشی ازبروز زلزله پاره و زمینسازد .

بطورکش خسارات مالی ناشی ازاین زلزله حد زد به کمیلیارده لارهرا ورگردیده است . بر طبق تجزیه روزنامه اخبار پیشکشی آمریکا در این زلزله بیش از ۵ هزار نفر کشته و بیش از بیست هزار نفر مجموع و تعداد دویست و پنجاه هزار نفر بی خانمان و فراری شدند .

جمعاً ۵۰۰۰۰ خانه خراب شد و به ۴۰۰۰۰ خانه آسیب رسید . اهرچه بار بیمارستان اصلی شهر که جمعاً ۵۰۰۰۰ گنجایش دارد تختخواب را داشت ویران شد . چهارده کارخانه ازین رفت و ۹۰ رصد مغازه و فروشگاهها ویران شد .

آتش‌سوزی‌ها

گذشت از خسارات و تلفات ناشی از زلزله ، وقوع حریق‌هایی که بلافاصله پس از زلزله در نقاط مختلف شهر بروز کرد خرابی‌ها و تلفات زیادی را موجود کرد . در علاوه وجود بیمه‌ای هرچه مخازن و بیمه‌ای بینزین و منابع سوخت ، گازی و یگر عوامل آتش را خطر حسینی را در هنگام بروز زلزله در شهرها تشنه دید می‌کند «شهر ماناگوا نیز این آسیب در امان نماند و همانطوری که انتظار صرفت (و زمزمه زلزله‌های نظیر که تاکنین در شهرهای بزرگ اتفاق افتاده مشاهده شده) آتش‌سوزی‌های بزرگی ایجاد شد و قسمت‌هایی از شهرهای آنکه

کوچکترین وسیله‌ای برای اطفاء حریق را شته باشد چندین روز بیطه‌رداوم در حال سوختن بود.

آماری که میزان تلفات و خسارات مالی ناشی از آتش سوزی‌های شهرماناگوآتفکیک تلفات زلزله و آتش سوزی رانشان در درست نیست ولی موارد مشابه نشان دارد است که معمولاً خسارات و تلفات ناشی از حریق‌های متعاقب زلزله کمتر از خسارات و تلفات ناشی از زلزله نیست، بطور مثال میتوان زلزله سال ۱۹۰۶ سانفرانسیسکو زلزله سال ۱۹۲۳ توکیو را بیار آورد، در زلزله سال ۱۹۰۶ سانفرانسیسکو قسمت اعظم خسارات وارد ناشی از حریق‌های بعدی بود و در زلزله توکیو نابرا آنچه گفته میشود از یکصد وینجا هزار نفر تلفات تنها چند هزار نفر را نزدیک کشته شدند و حدود یکصد و چهل هزار نفر را نزدیک جان میپردند.

غارتنگری

در زلزله ماناگوآبر مصادب تلفات انسانی، خرابی ساخته‌های آتش سوزی، پدیده اجتماعی خاصی علاوه گردید و مشکل جدیدی بر مشکلات موجود اضافه شد و آن غسارت اثاثیه منازل واجناس فروشگاه‌ها و مايلک مردم زلزله زده است. در موقعیه مسربد مصیبت دیده ماناگوآهرا سان از منازل گریخته بخارج شهر روی می‌آورند درسته های غارتگرد اخیل منازل و فروشگاه‌ها هجوم آورده و هستی مردم را غارت می‌کنند، حکومت تا چند روز قار رهبرکترل اوضاع نمی‌باشد تا بالاخره رفته با سخت گیری خاص و بار خالت قوای انتظامی وکشته شدن تعدادی از غارتگران این ماجراهایی را می‌بیند و شاهد هم دیگر چیزی باقی نمی‌مانند که غارتگری ادامه پابد.

از تعداد کسانی که در اثر تیراندازی پلیس کشته شده اند آگاهی در درست نیست و کاهی ارقام اغراق آمیزی ذکر می‌شود و غالب تر آنکه شایع است که پاره‌ای از افراد پلیس مستقیماً در این ماجراست را شته اند.

از رشته های سیم خاردار خیلی نزدیک بهم که بلند اعلیه درهان های اول ایجاد شده محصور است و آمد و رفت در داخل منطقه شدید! کنترل می شود.

هجوم مشکلات

تصور این صحنه ها آسان نیست

پایتخت کشور رکمتر از ده ثانیه زیر ورود می شود. خانه های مسکونی و ساختمانهای بزرگ فرو رده می آید. آب و برق شهر قطع است. رو و گرد و غار و آوارتام شهر را فرامیگیرد. غویار و گریه و ناله از هر طرف بگوش میرسد. آتش از نقاط مختلف شهر زبانه میکشد. مردم به کوچه ها و خیابانهای پیش از خود رفته اند و راه های باسته است. عده ای مشغول پس زدن آوارویها فتن عزیزان خود هستند. تعداد مجرمو حیث و آنانکه اجساد نیم مرده آنها! زیر آواره خارج می شود مرتب در فروزنی است. پزشکی باقی نمانده که بدای مجرمو حیث برسد. شهر فقط دارای چهار بیمارستان است که هر چهار بیمارستان خراب شده. ادارات دولتی، زندانها، سربازخانه ها ویران شده و همه گریخته اند. مراکز آتشنشانی زیر ورشده و وسیله ای برای اطفاء حریق نمانده و اگر هم وسیله ای موجود باشد کارکنان آن متواری شده اند و بالاخره دسته های غارتگر زمام کار را در دست گرفته و در هر قصعت از شهر مشغول غارت باقی مانده اموال مردم هستند . . . این چهره شهری است که روزی مانگو و نامیده می شد.

روزها میگذرد تصرفه آرایش نسبی، حاصل شود و تا حدودی حکومت بر اوضاع مسلط شود.

پس از تقویع زلزله، شهرماناگو آتختلیه و آسیب دید گان بخارج از شهر کوچ دادند و شهراهای کوچکی نظیر شهرهای LeongDirima، San Lorenzo، Masaya، Tipitapa مأمن آوارگان گردید، شهرهای کوچکی که جمعیت پاره ای از آنها از ده هزار نفر تجاوز

تمیکند . شهرهای که در شرائط عادی تمام زندگی ساکنین آنها بستگی به شهرماناگوا پایتخت کشور که بیش از ۲۰ رصد جمعیت کشور را زندگی میکردند داشت . مردم این شهرها باید اینک مهمند اریا پایتخت نشینان باشند و هجوم آوارگان مشکلات ساکنین این شهرها را که بعلت از دست داردن محور اقتصادی خود در حالت ناپایداری بسرمیبردند افزایش داد . . .

اهمیت آمارگی قبلی

بطورکلی تحرک شدید کارهای اداری در پایتخت کشور نیکاراگوآ و استگی اقتصاد کشور به مرکزیابی گردید که در اثر وقوع زلزله کلیه امور کشور فلنج شود و در حقیقت این مشکل تجدید بنای شهرماناگوا بشکل تجدید ساخته ای که کشور نیکاراگوآ در آید . . .

اگر مسائل مختلف را جتساعی و شهربازی شهرهای بزرگی که در مناطق زلزله خیز قرار گرفته اند از دید کاهه آثار ناشیه از زلزله در این شهرها مورد مطالعه قرار گیرد بعد از جدید بسطالهات افزوده خواهد شد و چه بساعده تعیین کنند و محدود کنند و جدیدی برای توسعه این قبیل شهرها بدست آید .

زلزله در رجه اول باعث خرابی ساخته اها و در نتیجه موجب بروز تلفات است ، هما کاربرد اصول فنی و بار نظر گرفتن نیروی دینامیک زلزله و طرح و اجرای صحیح ساخته اها میتوان تا حد و زیادی این خسارات و تلفات را کاهش داد لکن حد اکتشافی که در این راه شود بفرض که صد درصد نتیجه بخش باشد بساخته اها جدید و بقیعتهای در حال گسترش شهر محمد و میشود و احتمالاً ممکنست با پیک برنامه زمانی طویل تعدادی از ساخته اها عمومی و مهم موجود نیز تقویت گردد ولی عملاً این کوششها نمیتوانند در سطح بسیار وسیع و در مقیاس کلیه ساخته اها و مستحبه ثبات موجود در پیک شهر گسترش پا بهد ، با این

ترتیب هیچگاه نمیتوان ادعا کرد که دریک شهر تمام و با قسمت اعظم ساختمانهای موجود که از سالیان قبل (ویدون توجه بخطر زلزله) ساخته شده اند مقاوم دریک زلزله شد یعنی میباشد وینا براین باید قبول کرد که چنانچه مرکزو قوی زلزله در نزد یکی این قبیل شهرها باشد خواه وناخواه تلفات و خسارات قابل توجه است . بطور مثال میتوان بیار آورده مرکز زلزله دهم شهریورماه ۱۳۴۱ بوئین زهرا حدود ۴۰ کیلومتر از شهر تهران فاعله داشت ، اگر این فاصله کمتر بود وزلزله ای با همین بزرگی (همان طوری که احتمال وقوع آن نیز هست) در ۰.۲۵ کیلومتری تهران اتفاق میافتد مخصوصیت تاریخی بیار می‌آید که حتی تصویر آن نیز خالی از وعده نیست .

با وقوع یک زلزله مخرب دریک شهر بزرگ که محوراً اصلی اقتصاد و صنعت ودار اره کشور باشد کاریه امور کشور فلنج خواهد شد و همه کلاس اجتماعی بزرگی ببار خواهد آمد ، پیش بینی دقیق برای آمارگی با خبری چون بروز زلزله شد باید دریک شهر بزرگ وجود یک برنامه حساب شده قبلي میتواند در کاهش مشکلاتی که در اثر بروز زلزله ایجاد میشود موثر واقع شود .

زلزله مانگواد رحقیقت اعلام خطری برای شهرهای بزرگ ایران و مخصوص برای شهر تهران است ، شهرهای بزرگ مابویژه شهر تهران مدتهاست در حال گسترش و تغییر قیاسه است ، سرعت این گسترش و تغییر وضع بیدون توجه به ضرورتهای غذی ویدون رعایت نکات لازم برای اینسانها مرتبا " در تزايد است ، نه دریافت شهری مراعات نیازهای اوایله میشود و نه در ایجاد واحد اث ساخته اها توجهی به خطرهایی که از زلزله حارث خواهد شد .

معرفی فریلان و متن بجای خشت و گل و چوب مصالح و دیتھای ناشی از کاربرد مصالح قدیم را زین برد که وبا استفاده از این مصالح ساخته اها عظیم بوجود می‌آید . مصالح جدید بی آنکه استفاده کنندگان بخراص آنها شناخت کافی داشته باشند در ساخته اها بکار برداش و طبیعت نمی‌ستند ، حفظ ظاهرکن ایرانی ساخته اها کهنه قدیعی رایع مارات مرتفع زیبا

بدل میسازد، بدون آنکه شرائط لازم اینست زیست را در آنها فراهم آورد.

جا یگزین کردن ساختهای باری مرتفع فلزی و تن آرمه بجای خانه‌های سنتی قدیمی اگر بارانش لازم نباشد در حکم خود کشید است و دادن مصالح جدید بندست مجریانیکه از کاربرد صحیح این مصالح بین اطلاعند در حکم "تیغ را در درکف زنگی می‌ست" است. بموازات استفاده از وسائل و تسهیلات جدید زندگی باید شرائط استفاده از این وسائل وخصوصاً "نکات لازم برای اینست از خطرهای ناشی از کاربرد آنها نیز عایت گردد". گذشته از لزوم توجه به مقاومت ساختهای ریزابرزلزله باید پیش‌بینی‌های لازم برای مقابله با مشکلات که حدوث یک زلزله شدید در تهران و پاریسی از شهرهای بزرگ ایران فراهم می‌آورده انجام گیرد، پاره‌ای از این پیش‌بینی‌ها ممکنست در نقشه جامع تهران و پاسایر شهرها اشاره شود و می‌توانستهای مربوط به گسترش این شهرها و برنامه‌های مربوط را تغییر دهد.

امکان پروژه زلزله در شهر تهران

بطورکی کشور ایران در منطقه زلزله خیز جهان قرار گرفته و احتمال وقوع زلزله شدید در اغلب شهرهای بزرگ ایران هست و این احتمال در مورد شهر تهران نیز موجود است. شهر تهران فعلی با مقیایه حدوث زلزله شهر جدیدی است و گسترش آن با سرعت بی نظیری صورت گرفته است. ولی باید فراوش شود که این شهر در جوار شهری شهر بزرگ قدیمی که جمعیت آن در قرون گذشته بالغ بر یک میلیون نفر نزدیک شده قرار گرفته است. سوابق تاریخی نشان میدهد که شهری در طول تاریخ چندین بار در اثر زلزله ویران شده است. سیوطي نویسنده مشهور قرن دهم هجری در کتاب "کشف الصلسله عن وصف الزلزله" چندین بار منجمله برای سالهای ٢٤٦٤ و ٣٤٦٢ هجری قمری از وقوع زلزله‌های بزرگ در شهر ری بار میکند.

دکتر کریمان در فصل سوم و فصل ششم از آلبوم سوم از مجله دو م کتاب ری باستان

که به همت انجمن آثار علی بچاپ رسیده به نقل از منابع تاریخی چنین مینویسد:

”رسال ۲۳۶ هجری زلزله ای شد ید لذوری موجب مرگ چهل و پنج هزار تن

آمد“

”در سال ۱۴۲ هجری زمین لرزه ای سخت خانه های ری را خراب کرد

و چندان جسمیت داشت و مادرها و فون شدند که شماره آنها از حد

احصاء بیرون بود، این زلزله تا چهل روز مبتدا بیان تکرار صدیقاً است، گویا

قوم رازی را در راین دوستیت“

زان زلزله که بود گه بحسی بحسن معاف

دری شد خراب، اگرچه ترا اعتباً و نیست

بیجان شدند بیصد و پنج هزار خلق

محروم کن، چو قول هست استوار نیست

بدین واقعه نظر بوده است“

”در سال ۲۴۲ هجری زمین لرزه ای سخت وسیع در نواحی کوش و رسانیق

آن دری و ... بیجوب آن و گوشه های خرد شد و زمینه های شکافه ای

شگرف برداشت، بد انسان که انسانی آسان میتوانست بد بروند آن بروند“

”در سال ۴۹ هجری زلزله ای خرب شهری را ساخت تنان را در و خانه های

خراب شد و جمعیت کثیر بهلاکت رسانیده، وهاشی مردم شهر را تصرف

کرد“

درستهله ذی الحجه سال ۱۳۰۲ زلزله ای سخت، بسیاری از بناهای شهری را در هم فوری خت و جمعی کثیر از مردم آنجارا بکشت، ...
در ربیع الاول سال ۱۴۵۶ هجری در بلاد جبل (که ری نیزد ران رد پف است) و عراق و ... زلزله ای عظیم روی دارد که خرابی بسیاری را سبب آمد.

در سال ۱۴۷۱ هجری شهرهای واقع میان عراق تامارا ری درستخوش زلزله ای عظیم گردید و جمعی انبوه بهلاکت رسیدند و بناهای فراوان با خاک یکسان شد و آسیب بیشتر به ری و قزوین وارد آمد.
در کتاب منسوب به تیمور بنام "منم تیمور جهانگشا" ... بدینگونه یاد شده است:

از طوین هزارهی عریض بسوی ری میروند و من آن راه را پیش گرفتم ویدون اینکه بمقاصدی برخورد کنم به ری رسیدم ولی ری ویرانه ای بیش نبود و روستائیان پیرامون آن شهر میگفتند که صد ها جنازه زیر خرابه های ری مدفون است و هیچکس نمیتواند آن جنازه ها را بیرون بیساورد ... شهری ری شهری بود بزرگ واقع در دامنه کوهی که یک سر آن راکته شمیران میخوانند و سرد بگش راکوه کن میگفتند و جمعیت ری از نیشان بیشتر بود و ... ولی در دو سال قبل از اینکه من به ری برسم در نیمه شب زلزله ای مهیب شهر را بلرده درآورد و آن شهر بزرگ پیش از چند دقیقه ویران گردید و از ری غیر از ویرانه ای باقی نماند ... از روزی که شهری ری برا شرکت زلزله ویران گردیده کار بازماندگان آن شهر روستائیان اطراف این شده که در خرابه های شهر جستجو مینمایند تا اینکه اشیائی را که بر اثر زلزله زیر خاک مدفون گردید بیرون بینا ورند ...

آنچه لذت موقع شهر تهران را از نظر سوانح تاریخی زلزله خیزی منطقه روشن میکند و باید قبول کرد که این شهر باید در انتظار زلزله شدیدی که در پیازود حادث خواهد شد، باشد، فعل و انفعالات زلزله‌ای که در حوالی تهران تأثیر دیده میشود این نظر را تائید میکند وجود گسل (Fault) احتفال فعال در مجاذعت این شهر این اعتدام خطر را تشید میسازد

گذشته از تهران، سایر شهرهای ایران نیز از قدیم به شهرات و قایع نویسان در معرض خطر زلزله بوده است، زلزله‌های تبریز وارد بیل و نیشاپور و سایر شهرهای ایران بسادگی از همون کتب قدیمی قابل استخراج است، با این تفاوت که آنچه در قدیم و پیران میشد ساخته‌های خشت و گلی بود و پیشرفت تهدن واستفاده از وسائل برق و گاز رغیب‌هه مشکلات خاصی را بوجود نمی‌ورد، بیوک و آنچه امروز در خطرناک‌تری است مصالح جدید با کاربرد غلط واستفاده از وسائل رفاه امروزی با خطرهای مردمیط باشند، با این‌هاست، اگر پسر وز ساختمان یک طبقه خشت و گلی بر سر تعداد معدودی خراب میشند، اینکه ساخته‌ان شش هفت طبقه بتن آرمه ساکنان خود را یک جانا بود میکند و با شعله‌های آتش جمع زیادی را می‌لعد، این همان صحفه‌ای است که در ماناگواردیده شد.

نکات مهم که باید مورد توجه باشد

سرگذشت ماناگواره سوانحی نظیر آن که در سایر شهرها اتفاق افتاده است توجه
بنکات زیرا ضروری می‌سازد :

۱- متصرف کردن اداره و انتصاد کشورهای ریاض نقطه صرف نظر از سایر مشکلات موجب خواهد کرد که در صورت بریز زلزله شدید در آن نقطه کلیه امور کشور مختل شود، در این‌گام بروز سوانح معمولی سیل که از شهرهای بزرگ پسیوی منطقه آسیب دیده می‌زیر

میشود و کنترل وضع بسادگی میسر است لکن در صورتی که اداره و اقتصاد کشور در یک محل متصرف شد و این محل آسیب پاد سایر نقاط قادر نخواهد بود در چنین مقیاسی بکمل آسیب دید گان بستا بند.

۲- به مساله آتش نشانی باید توجه خوب مبذول گردد، ندشته از وسائل ولوازم اطفاء حريق که باید بمعیزان کافی و در نقاط مختلف شهر بروغواصل نسبتاً نزدیک در اختیار باشد باید در ساختمان این مراکز حد اکثر ضریب اطمینان برای مقاومت ساختمانها در برابر زلزله بکار رود بطوریکه این مراکز توانند در زلزله های بسیار شدید و ام آورده و خراب نشوند، از طرفی برای این مراکز حتماً باید درستگاه مولد برق و مخازن آب مستقل از لوله کشی شهر (که احتمال قطع آن در موقع بروز زلزله موجود است) پیش بینی شود و برجها و مخازن آب این مراکز باید حد اکثر ضریب اطمینان برای پایداری در برابر زلزله محاسبه و ساخته شوند.

۳- خیابانها و معابر در هنگام بروز زلزله، همچو علت خرابی ساختمانها در طرف وهم بعلت هجوم واژد حام مردم آوار، قابل عبور و مرور برای وسائط نقلیه نیست و امكان اینکه وسائل آتش نشانی بمواضع حريق دسترسی پیدا کنند کم است، در طرح جامع شهر باید این نکته در نظر گرفته شود و تعریض خیابانها و خصوصاً "بازگذاردن فضاهای آزاد و بزرگ" (بطوریکه خطرسایت آتش را از منطقه به منطقه دیگر کم سازد) مورد توجه باشد.

۴- مخازن نفت و گازینزین علاوه بر آنکه باید دارای وسائل آتش نشانی مستقل باشند از نظر سایر امداد و اسناد بمناطق اطراف باید در یک محوطه کامل "بازکه فاصله کافی از سایر ساختمانها باشد قرار گیرند، وجود جایگاه های بنزین که در خیابانها

و در مجاورت ساختمانها قرار گرفته اند در هنگام بروز زلزله که احتمال دارد آتش از صد ها نقطه شهرزیانه کشد خطر بزرگی بشمار می رود .

۵- نخستین پناهگاه مردم در موقع زلزله بیمارستانها و مرکزهای رسانی است . ساختمانهای جدید که برای بیمارستانها ساخته می شود باید با ضرائب اطهیان بیشتری محاسبه شود ، و گذشته از مقاومت اسکلت ساختمان در پرا بر زلزله باید پیش بینی های لازم صورت گیرد که این ساختمانهای راین قبیل موقع نیز قابل بهره برداری باشند . در زلزله ماناگواریده شد که ساختمان مرتفع بیمه های اجتماعی با وجود یکه از نظر اسکلت خسارت ندیده بود بعلت خراب شدن قسمت فرعی مربوط به طاق آسانسور و سایر خسارات جزئی قابل استفاده و بهره برداری نبود و همین امر مشکلاتی را بسیار آورد ، بعهارت دیگر کافی نیست که تنها اینگونه ساختمانهای مهم موجب تلفات نگردند بلکه باید طوری پیش بینی شوند که در هر حال قابل بهره برداری باشند .

۶- باید ترتیبی داده شود که بتدریج کلیه بیمارستانها ، مدارس ، سینماها و بطور کلی مراکز عمومی موجود در شهر از طرف ، دسته های فنی صلاحیت اریازد و نقشه های آنها برداشت و قیتا " از نظر اینچنی در پرا بر زلزله کنترل شود ، در صورت لزوم این ساختمانها باید تقویت گردد و بطور یک طی یک برنامه زمانی معین کلیه ساختمانهای عمومی مهم شهر را یعنی لازم در پرا بر زلزله را داشته باشند .

۷- مشکلات ناشی از بالا بودن رقم تکالیف نسبی جمعیت در یک شهر براتب پیش از مشکل بالا بودن جمعیت یک شهر است زاین بیدگاه میتوان گفت توسعه شهر در سطح از توسعه آن در ارتفاع کم خطر تر است ، باید سعی شود تا آنجا که سایر عوامل اجزاء می دهد عدد ر تکالیف نسبی جمعیت را پائین آورد . تخلیه ساختمانهای مرتفع در موقع بروز زلزله براتب مشکل تراز ساختمانهای یک یار و طبقه است ، در این قبیل صواری

بعثت از کارافتادن آسانسورها و کافی نبودن پله ها و هر اسانسی و هجوم ساکنین
تخلیه ساختمان مرتفع را شوار است .

۸- ساختمانهای جدید خصوصاً "ساختمانهای بلند" (که عامل بالابردن تکالیف نسبی
جمعیت دریک نقطه خاص میباشند) باید دربرابر زلزله محاسبه واجرا آنها تحت
نظر متخصصین فن انجام پذیرد .

۹- وجود پله های فرار در ساختمانهای بلند از ضروریات اولیه است ، گاه ممکنست بعثت
غیرقابل استفاده بودن و خراب شدن پله های داخلی و کافی نبودن آنها بازکار
افتادن آسانسورها (برفرض که اسکلت ساختمان خسارت ندیده باشد) امکان
تخلیه ساختمان موجود نبوده و در صورت سرایت حریق بساختمان تعداد زیادی
سوخته و با بعثت پرت کردن خود از طبقات بالا تلف شده و یا مجرح میگردد .

۱۰- انهدام موزه ها و کتابخانه و سایر گنجینه های ملی در صورت بروز زلزله شدید ضایعه
هزگی برای یک ملت است ، کنترل مقاومت این ساختمانها و تقویتها لازم در آنها
(در صورتیکه نیاز به تقویت راشته باشند) باید دریک برنامه زمانی کوتاه انجام
پذیرد .

۱۱- تمرکز اسناد قیمتی دریک نقطه موجب خواهد گردید که در اثر بروز زلزله شدید امکان
ناهودی این اسناد موجود باشد ، میکروفیلم این قبیل اسناد باید دریک یا چند نقطه
دیگر کشود (که خیلی نزد یک بیکدیگر نباشند) نگهداری شود . این احتیاط در
مورد اسناد ثبتی نیز باید بعمل آید .


۱۲- چنانچه بساختمان راکتورهای اتمی آسیب رساند خطرهایی که در اثر شبعشعت اتمی
ایجاد میشود با ویرانیهای ناشی از زلزله قابل قیاس نیست بنابراین در موقع طرح
و اجرا باید در تأیین مقاومت این مراکز و برآبرز زلزله مراقبت بیشتری مبذول شود .

معجین را سوره‌ای موجود باشد اقیقاً مورد کنترل قرار گیرد که چنانچه نیازی به

تقویت را نمی‌کند قبیل از حدوث زلزله این تقویتها انجام شود.

۱۳- سدها و مخازن بزرگ آب چنانچه در اثربروز زلزله خراب شوند موجب ویرانی آبادیها و شهرهای میگردند، باشد طبق برنامه زمانی معین نسبت به کنترل مقاومت این ایندیه اقدام شود.

نمونه‌ای از خرابهای ناشی از زلزله در شهر مانکو

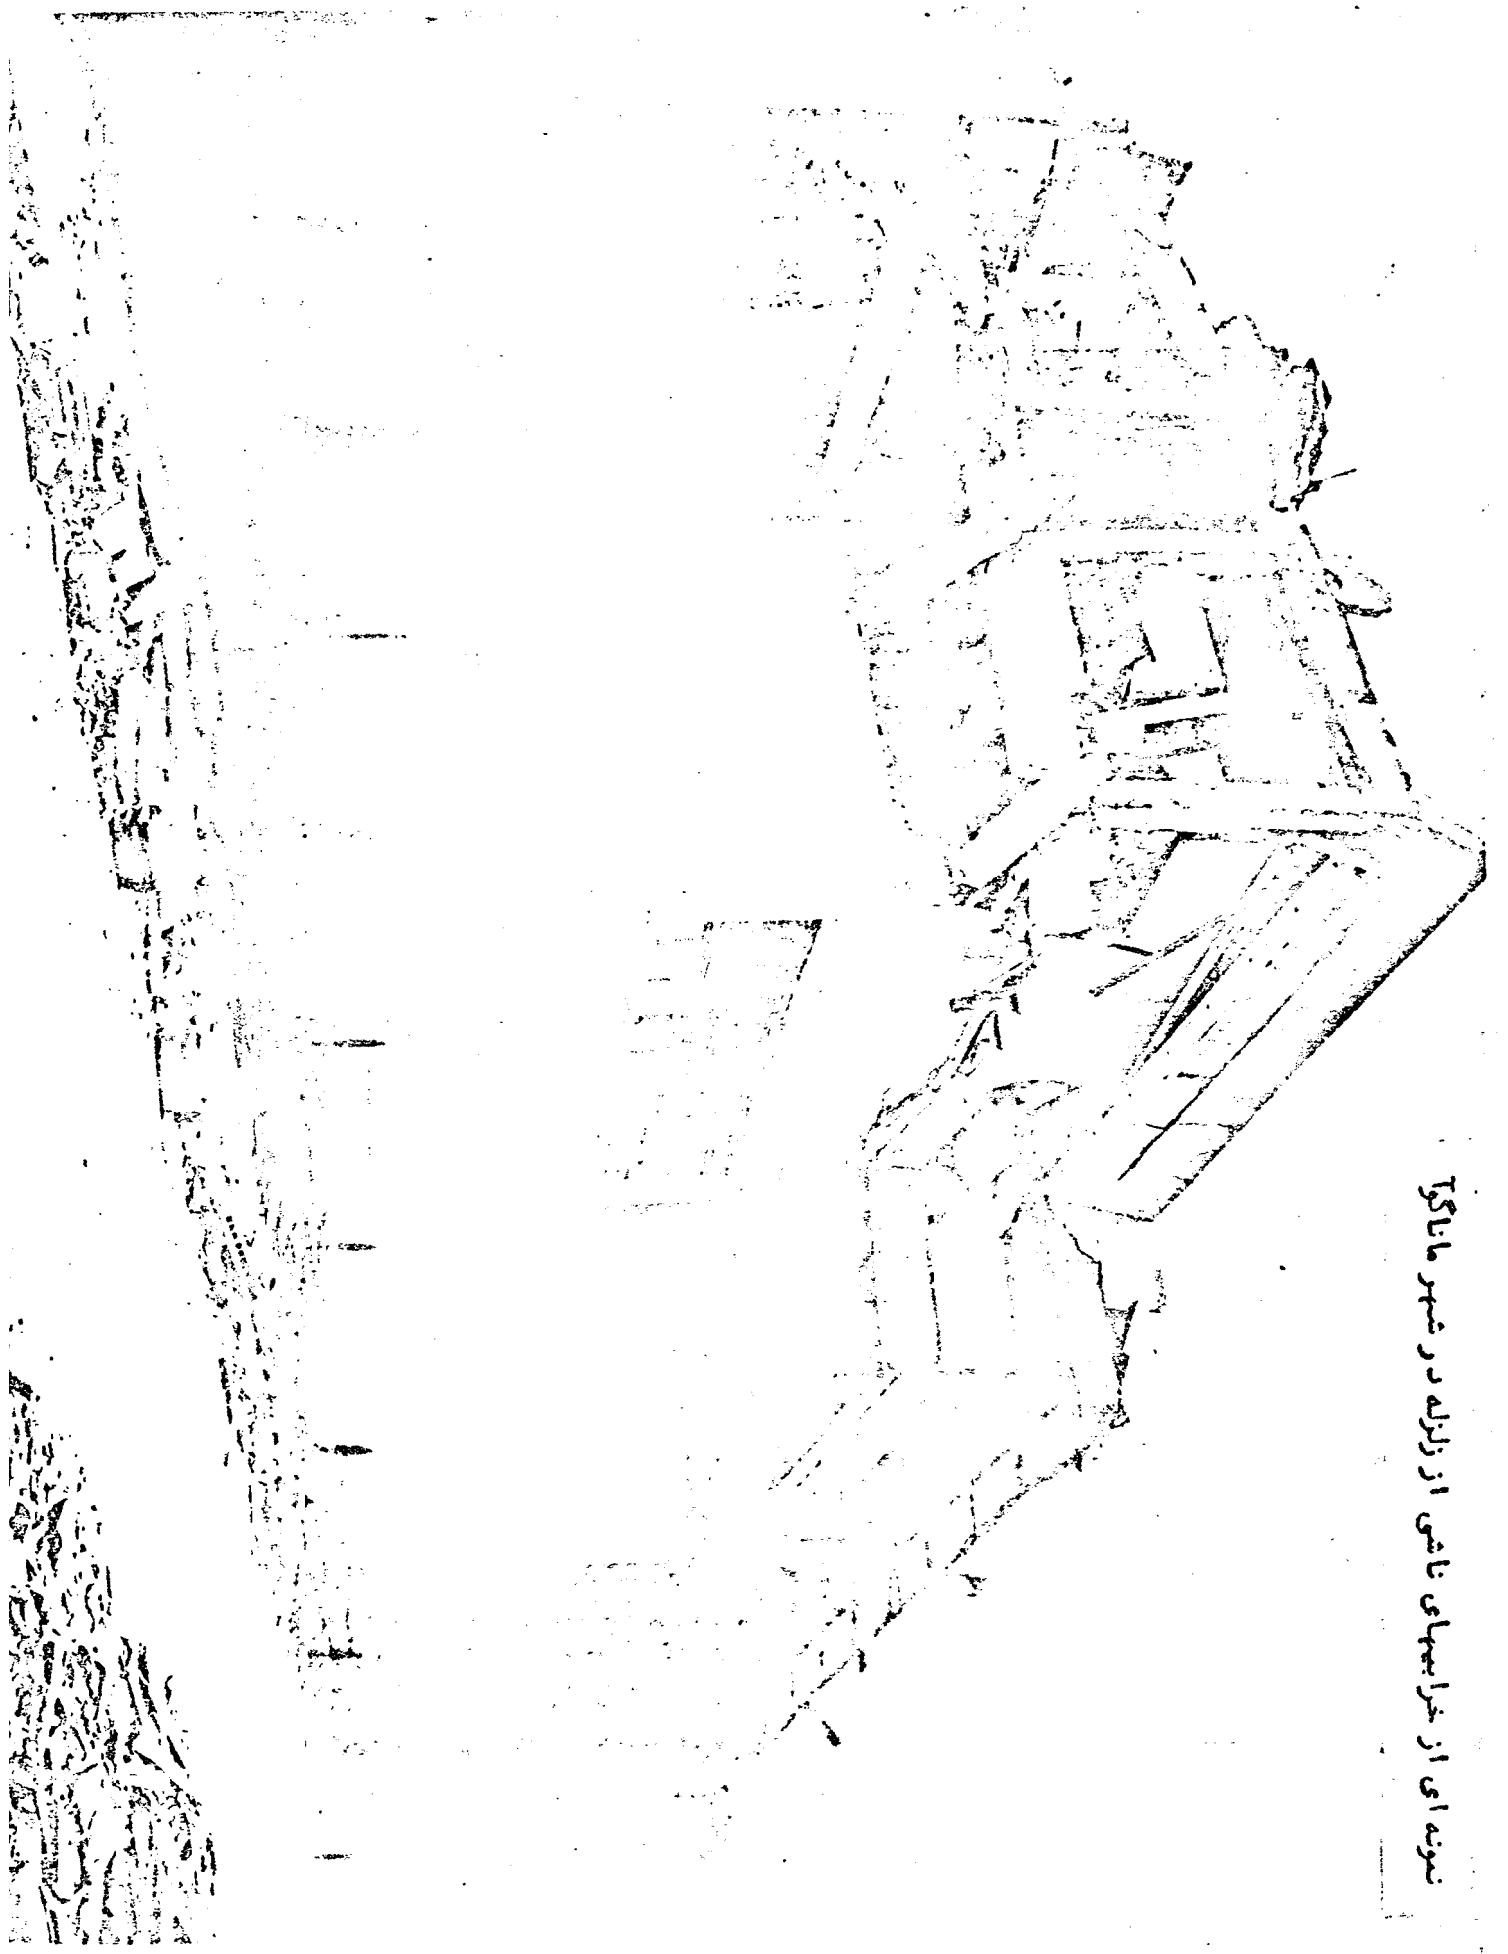


از مراکز بیمه های اجتماعی شهر عانگوآ


(آنجه از ساخته ای بتن آرم شتر طبیه باقی مانده)

قسمت سورپوشیده و نسبتاً بارم عریق شهر
مانگوآ که غرور آنده است (خوشبختانه
بروز زلزله همزمان با هنگام بازی و -
حضور تلاش اجیان تبدیله است) .

این ساختمان هتل Reisi در عانگوآ است که در
اصل هفت طبقه بوده است و دو طبقه قفسه ای آن محو
شده است ساختمان مجباً و پیش هشت طبقه و هم
ارتفاع این ساختمان بوده و سه طبقه خود را از -
دست دارد است (آثار بنا تی از مستونهها و سقف های
که از بین رفته در ریگم و بند و مرسنده) .

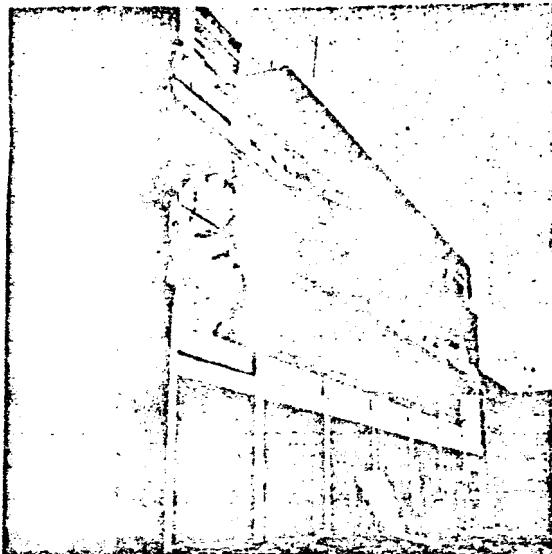

ساختمان بیمارستان عمومی
۸۰۰ تختخوابی ماناگوا که
پس از زلزله غیرقابل استفاده
است

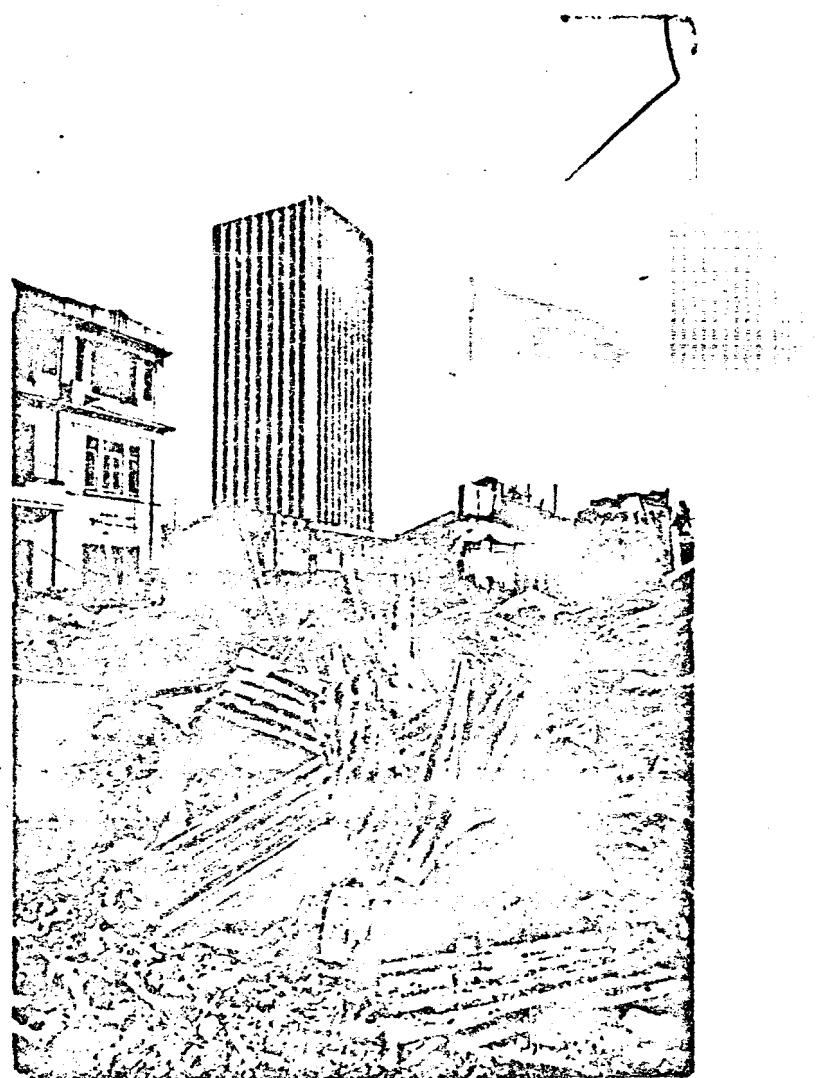

ساختمان مرتفع بانک آمریکا که با وجود یکه از نظر ساختمانی خساراتی دید در
میان خرابه های شهر ماناگوا بر سر پای است


Managua Earthquake Of December 1972

By A.A. MOINFAR

Publication No. 25 . January 1974

Technical Research & Standard Bureau

Plan and Budget Organization - IRAN

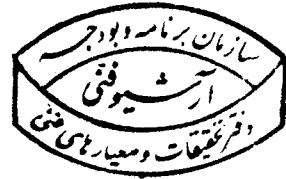

Abbreviated from the Persian text

Introduction

On December 23, 1972 at about half past midnight (local time) (6 29 42. 5 G.M.T.) an earthquake of magnitude 6.25 occurred in Central America; as a result of this earthquake the city of Managua, capital of the Republic of Nicaragua, was destroyed.

Managua was a large city; its population before the earthquake was over 400,000. About 10,000 persons were killed by this earthquake and almost 75 percent of the city was ruined. It has been estimated that the earthquake and the fires which followed caused about 1,000 million U.S. dollars damage to property.

The most seriously damaged area was downtown Managua in which several important buildings were located. The city is now evacuated and surrounded by a 12 strand barbed wired fence, about 2 meters high. The people of Managua moved out to small cities and towns such as Tipitapa, Masaya, San Lorenzo, Dirima and Leon.

Five months after the earthquake, the writer visited the damaged area, and observed several buildings which were struck by the earthquake. This report is the result of 10 days of field investigation. The report has been prepared in Persian and describes the behaviour of some of the buildings which were located in the area.

Although the earthquake was of moderate magnitude, the damage was very heavy due to very shallow focal depth (5 Km), bad construction materials, and bad workmanship.

The earthquake was preceded by a small foreshock, which occurred two hours before the main shock and was followed by many aftershocks.

The magnitude of some of these aftershocks was 5 and greater. The intensity of the main shock can be assessed as greater than IX (say X MM).

Out of three accelerographs which were located in the epicentral area, only one strong motion AR-240 recorder located at the ESSO Refinery (5 Km west of the city) registered the main shock. This accelerograph experienced peak recorded acceleration of 0.39g and 0.34g in the east-west and north-south directions respectively. The peak recorded acceleration in the vertical direction was 0.33g.

Besides the three accelerographs, there were 13 Wilmot Seismoscopes in the region. Out of the thirteen, one located in the ESSO Refinery and three others located in other parts of the region provided records of motion. From the results obtained by these seismoscopes, taking into consideration the location of the instruments, it is apparent that the ground acceleration in the east part of the ESSO Refinery was somewhat greater than the acceleration which was recorded by the ESSO accelerograph.

Damage to Buildings

The damage caused by the Managua earthquake was concentrated in the center of the city, in which various types of buildings were located. Traditional buildings of the type called "Torquezal" were responsible for great loss of life. This type of building is one or two stories high and is constructed of vertical wood studs about one meter apart, filled between with clay and stones. The vertical wood studs are connected together by nailing horizontal wooden lath every 25 centimeters.

There were numerous unreinforced brick or hollow concrete block buildings in the damaged area which collapsed or were heavily damaged. Besides the "Torquezal" type and

- 4 -

ordinary masonry buildings, there was a lot of modern construction in the region. Some multi-storey modern buildings resisted the earthquake very well; some were more or less damaged; and some were seriously damaged or totally collapsed. The damage to the buildings was due to bad materials and inadequate detailing, but mostly due to faulty execution and bad workmanship. The quality of concrete generally was not suitable; in some buildings the details were not well studied; the distance between stirrups in reinforced concrete columns in some positions was too much. A six storey reinforced concrete building was observed which was totally destroyed, but a nearby "Torquezal" building was not, although the latter was seriously damaged. Further investigation of the reinforced concrete building showed defects due to execution as well as bad detailing of the work.

The plates on page 15 of the Persian text (p.t.) show damage to reinforced concrete columns. The upper plate shows that a waste disposal pipe is located inside the column and has made the column weak. In addition to structural damage, much of the damage to high rise buildings was damage to the partitions, parapets and walls

constructed of hollow bricks or concrete blocks. In this report some of the buildings which were observed by the writer are described.

Bank of America

This 19 storey building (including two basements) is the tallest building in Central America, and is located in the most seriously damaged area. The building survived the earthquake well.

The plan of the building as shown on page 19 (p.t.) is symmetrical in both directions, and consists of 8 cross-shaped exterior columns on each side, four "L" shaped columns on each corner, and a central core. The concrete shear walls are connected with 90 centimeter deep concrete girders and in the middle of every girder there is a rectangular opening of 60 centimeters by 50 centimeters for an air conditioning duct to pass.

As a result of the earthquake the concrete girders were shattered in the middle where the openings are located, the shear walls were very slightly damaged, and the elevators became inoperable. The most important damage to this building is the damage to the girders due to the air conditioning duct openings and if the earthquake had been

strong enough to break the girders and cause total collapse of the floors, the explanation of the cause of the collapse of the building might have been difficult. The Bank of America building is a good example of the adequacy of resistance of a building with a central core against earthquakes and with the exception of the weak point in the girders, this building did perform very well during the earthquake. The plates on page 20 (p.t.) show the building and the opening in the center of the girder.

Building No. 2 (Adjacent to Bank of America)

The building consists of three stories (page 21 and 22 of p.t.), and was constructed of reinforced concrete frames. The floors are constructed of hollow bricks and prefabricated joists with cast-in-situ concrete over the top of hollow blocks. As a result of the earthquake one part of this building collapsed and the other part was heavily damaged.

Central Bank of Nicaragua

This 16 storey building (including one basement) is located opposite the Bank of America and is the second tallest building in Managua. The plan of the building is shown on page 27 (p.t.) and has the form of a rectangle 48 meters

by 15 meters. The concrete shear walls are located in one end of the building, and this caused a big torsional effect in the building; as a result of the earthquake cracks occurred in the floor slabs, all near elevator cores.

The walls of this building are constructed of hollow blocks, and almost all of them were shattered by the earthquake (page 28 of p.t.). An auditorium located beside this tower building collapsed completely.

Social Security Institute

This att active reinforced concrete frame building 10 stories in height (including one basement) is located in the center of Managua. The building plan is very flexible, the distance between columns center to center being 7 meters in one direction and 7.5 meters in the other. The exterior walls of the building are of glass and the interior walls are mostly wood partitions.

The most serious damage to this building occurred in the penthouse; the roof of this part totally fell down and the mechanical equipment was under the fallen slab (plates on pages 34 and 35 of p.t.).

As a result of the earthquake the building became unuseable and five months after the earthquake when the writer visited the area, this building was still evacuated.

Balmoral Hotel

Balmoral Hotel consists of two buildings which are separated by a joint. The buildings are of 8 stories (including one basement) and 11 stories (including three basements) respectively; and both are reinforced concrete frame buildings. The walls and partitions are constructed of hollow bricks, and as a result of the earthquake most of the walls were shattered. The plate on page 36 (p.t.) shows one of the interior columns in the basement of the 8 storey building which failed due to the earthquake and the fire which followed. The other plate shows a view of the two different buildings of the Balmoral Hotel.

Ruben Dario National Theater

This large auditorium with about 40 meters span and 18 meters height is located near lake Managua. The building has three balconies (plates on page 37 of p.t.).

The interior walls of the building are concrete shear walls, and the exterior walls are of hollow bricks with plaster; as a result of the earthquake there were some cracks in the plaster of the walls, but no damage to the building.

At the front and rear of the building are two multi-span bridges and as a result of the earthquake a considerable gap opened between the deck and one of the abutments.

Some hair cracks were seen in some pillars (plate on page 38 of p.t.).

I. B. M. Building

This steel frame structure, has 7 stories (including one stories (including one basement). The distance between columns in both directions center to center is 6 meters. The floors are light and constructed of metal decking, (filled with concrete) supported on steel joists. The exterior walls up to the first floor are constructed of concrete hollow blocks and the upper stories of corrugated metal, and the building is very flexible.

Although the building resisted the earthquake well, some damage occurred in the concrete hollow blocks; as is shown in the plates on page 40 (p.t.), at the time of my visit the walls were repaired and this plate is extracted from the reconnaissance report which has been published by Earthquake Engineering Research Institute of the U.S.A. (May 1973).

Supreme Court

One part of this building was built with concrete shear walls in 7 stories (including one basement), and the remainder with reinforced concrete frame in 3 stories (page 42 of p.t.).

As a result of the earthquake the three storey building was more damaged, the damage occurring mostly in exterior walls constructed of hollow brick. The columns in this building were badly damaged.

Intercontinental Hotel

This pyramid-shaped building (page 43 of p.t.) consists of 10 stories (including one basement); the building was constructed with reinforced concrete frames, and the walls of hollow concrete blocks. The upper plate of page 43 (p.t.) shows the building before the earthquake, and as a result of the earthquake the reinforced concrete roof of the pent-house failed. The other plate of page 43 (p.t.) shows this part of the building being repaired. The walls were damaged by the earthquake, but at the time of my visit the walls were already repaired.

Gen. Somoza Stadium

The oval shaped stadium of Managua was heavily damaged by the earthquake. The sloping reinforced concrete floor around this stadium supported by reinforced concrete columns was damaged at the points of column-beam connections (page 46 of p.t.).

A cantilever roof of span of about 20 meters, constructed of reinforced concrete cantilever beams and covered by corrugated iron sheet, in the north portion of the stadium was not structurally damaged.

In the remaining parts of the perimeter a band of reinforced concrete roof canopy 5 meters wide was supported by round reinforced concrete columns. The diameter of the columns was 25 centimeters and the longitudinal reinforcing rods were 10 millimeters diameter, 6 per column. The distance between columns center to center at the outer edge of the roof was 4.5 meters; the height of the columns at the outer edge was 1 meter and at the inner edge 2 meters. As a result of the earthquake most of this portion of the roof collapsed (plates on pages 47 and 48 of p.t.). In some places this roof was supported by double rows of round columns (page of p.t.) and this part also collapsed.

One of the steel support towers for lighting was observed to have been bent (plate on page 47 of p.t.).

Dance Pavillion

The plates on page 49 (p.t.) show a dance pavillion which was constructed of a heavy reinforced concrete slab and steel columns. It is reported that 40 persons were killed by the collapse of this building.

San Jose Church

San Jose Church is an auditorium of 20 meters span with concrete barrel shell roof supported on two rows of reinforced concrete columns, of 75 centimeters by 35 centimeters section. The distance between columns is 5.5 meters center to center and the height of the columns is 6.5 meters. The exterior walls of the building are constructed of hollow blocks and as a result of the earthquake the walls were damaged heavily, and a heavy concrete cantilever canopy over the main door failed (page 51 of p.t.).

Adjacent to the church, a three storey reinforced concrete building belonging to Divina Pastora College was located. A part of this building has totally collapsed and the remaining part has been heavily damaged (upper plates of page 53 of p.t.).

San Sebastian Church

The church has a folded plate concrete roof structure and no structural damage occurred to this part of the building due to the earthquake, but several cracks occurred to the walls. Adjacent to Sebastian Church, the reinforced concrete building of Calazan College was located. The building consisted of two parts: one part was four stories and completely collapsed and the other part was three stories which was heavily damaged. The critical damage to this building is located at the points of column-beam connection, mostly due to inadequate stirrups (pages 52 and 53 of p.t.).

Electric Power Company (ENALUF)

The main office of the electric power company is a reinforced concrete building in 6 stories (including one basement). A view of this building before the earthquake is shown on page 55 (p.t.) and as is shown on page 56 (p.t.) the building consists of structural frames and concrete shear walls around a central core area, and the floors are constructed with prefabricated reinforced concrete joists with cast-in-situ concrete over the top of arch-shaped concrete blocks. The distribution of shear walls in the plan of the building is well designed, and the structural damage to the building was slight. There were some cracks in pillars on the first

floor as well as in the shear walls on the first and second floors (plates on page 57 of p.t.). On the upper floors the concrete beams were slightly fractured at the point of beam-wall connections and that seems to have been caused by inverted moment due to lateral force.

Telephone office (TELCOR)

The telephone office building is a reinforced concrete frame building. The building consists of 6 single span frames 7 stories high, and the span is 15 meters. The elevator shafts are located at one end of the building, and that caused a torsional effect in the building. The girders are prestressed concrete, and the floors are constructed of prefabricated reinforced concrete joists with cast-in-situ concrete over the top of hollow blocks. The plan of the building is shown on page 51 (p.t.), and on the ground floor and first floor a concrete block masonry wall carries the vertical load of a part of the first floor as well as the mezzanine. As a result of the earthquake there was considerable damage to the reinforced concrete of the second floor, and some of the columns. The hollow block bricks under the windows were shattered (plates on page 62 of p.t.). Shear cracks occurred in the prestressed girders: such cracks to mezzanine prestressed girders are shown by an "X" mark in the plate on page 51

(p.t.). The concrete block masonry wall was shattered even though it was reinforced with vertical and horizontal bars.

Aduvana Terminal

This large building and its office portion are shown on page 63 (p.t.). The barrel shell roof of the building has a 6 meter cantilever. As a result of the earthquake some portions of the roof and the three storey reinforced concrete office building totally collapsed.

Julio Martinez Building

This big hall is the Honda showroom, and is located in the western part of the city. The building is 30 meters by 30 meters and its roof is dome shaped. The building was slightly damaged by the earthquake and the most severe damage occurred to the short reinforced concrete columns between the windows. (plates on pages 64 and 65 of p.t.).

Singer Building

A two storey building with single span reinforced concrete frames is shown in page 67 (p.t.). The building is very rigid in the transversal direction, but has no frames in

the longitudinal direction. As a result of the earthquake, the building inclined in the longitudinal direction and is now about one meter out of plumb.

San Domigo Church

The 26 meter span of the big hall of San Domigo church and its college was damaged by the earthquake. The buildings are barrel shell roof and the cantilever portion of the roof of the hall failed. The plan of the church hall is shown on page 70 (p.t.), and consists of two rows of 6 columns each. Pages 69 and 71 show the church hall and the college.

Immobiliaria Building

This single span reinforced concrete building has seven stories, (page 73 of p.t.). The plan of the building consists of two rows of columns 8 meters apart, as shown on page 74 (p.t.). The floors are cast-in-situ concrete, with two 1.5 meters cantilever overhangs. The building has a concrete shear wall located in the west, and on the first floor the wall is set back one bay. Thus the shear force is carried through the reinforced concrete slab. A slight crack occurred in the slab due to the earthquake..

The exterior wall on the north side consists of unreinforced hollow concrete blocks and on the south side consist of a glass screen. As a result of the earthquake the hollow concrete blocks walls of the building fell out in many places, and many glass panes were broken.

La Prensa Building

The one story press building located in the rear part of the Immobiliaria Building has a 13 meter span of double "T" prestressed concrete beams. The walls of the building are constructed of concrete hollow block masonry which was lightly reinforced. As a result of the earthquake, most of the building the walls have fallen out. (page 75 and 76 of p.t.).

Building "A"

A three storey reinforced concrete building is shown on page 77 and 78. As a result of the earthquake the building reclined and the columns were broken at the tops. The middle column is now out of plumb about 40 centimeters.

Grand Hotel

The two storey reinforced concrete portion of this hotel is shown in page 79 (p.t.) and is practically not damaged, but the five storey reinforced concrete portion of this

hotel collapsed.

Gasoline Station

The remains of a gasoline station in "Calle Pallas Nacional", is shown in page 80 of p.t.

Torquezal

An example of a traditional "Torquezal" building is shown on pages 82 and 83 (p.t.), and as explained earlier this type of building was responsible for great loss of life, but the writer believes that this type of building, which is suitable for low-income people, can be reinforced to resist a certain amount of earthquake force.

Masonry Building

Plates on pages 84 and 85 (p.t.) show the damage to masonry, brick, or hollow concrete block buildings. Most masonry buildings in Managua were unreinforced and seriously damaged.

Appendix

The earthquake struck Managua, Nicaragua's political capital, its largest city and industrial center. The degree to which the economy and administration of the country had been centralized in Managua resulted in big social problems after the earthquake. The final part of the Persian text consists of an appendix in which these problems are described.

As a consequence of the earthquake, the economy and administration of entire country were severely disrupted, and the government had to solve a multitude of new problems.

After the earthquake the people moved out of the area and increased the population of the little towns around Managua, adding to the problems of those communities. Most of Managua was evacuated and a 2 meter high fence was erected around the city to keep out looters, and secure it from vandals and unauthorized persons.

As a result of the earthquake, the power of the city was disrupted. Many public buildings including hospitals, schools, commercial buildings and governmental offices collapsed or were seriously damaged. All four hospitals in the city with a total of 1500 beds collapsed. Fire fighting equipment all over the city was immobilized by collapsed buildings, and some fire hydrants were buried; fires raged uncontrolled for

days. Breaks in water pipe lines cut the water distribution system of the city.

The painful lessons learned in Managua are useful as a guide for policy and pre-planning in similar cities. In the appendix, the seismicity of Tehran, Iran, a city with a population of about 3.5 million is explained. This is a rather new city which developed rapidly but it is adjacent to the old city of Rey about 10 kilometers south of Tehran. Historical records show that in the years 856, 864, 957, 1130, and 1176, the city of Rey was destroyed by violent earthquakes. With this in mind several recommendations are made in the last part of the appendix.

The last three pages of the appendix show the remains of a hospital building, and a branch of the social insurance society, and a general view of the destruction of Managua.

Acknowledgements

The writer visited the damaged area on behalf of the Plan and Budget Organization of the Iranian government and he wishes to thank His Excellency Dr. Abdulmajid Majidi, the Minister of State in charge of Budget and Planning and Mr. Alireza Radpay, formerly Technical Undersecretary of the Plan and Budget Organization for providing this opportunity.

His Excellency General A. Somoza, the President of Nicaragua gave me permission to visit the damaged area and I am grateful to him. The assistance provided by the Organization of American States (O.A.S.) was invaluable, and I would like to thank Dr. Cesar Cisneros, the Representative of O.A.S. in Nicaragua, Miss Christiane and other staff members of O.A.S. in Managua, as well as Dr. G.A. Belt, the Director of the Co-ordinating Office of O.A.S. in Washington D.C.

I would like to express my thanks to the following persons who helped make my trip a success:

Dr. Strombom of the International Bank for Development and Reconstruction.

Ing. Humberto Porta C., the Director of "Instituto Geografico Nacional" of the Nicaraguan government.

Professor Abdel Karim Conrado of the University of Managua.

Ing. Zolaya (Fausto) of the National
Housing Bank of Nicaragua.

Dr. Armando Hernandez, consultant to
the National Emergency Committee.

Ing. Lois Bolanos.

Ing. Innesto Carcamo,

Ing. Noel Zamora.

Finally, in preparing this report, I was helped by my
colleagues, Mr. S. Abdulrasouli, Mr. M. Jarrah, Miss. S.
Bybordi and Miss. Yadegari to whom I am very grateful.

I am also grateful to Mr. R.M. Doane who gave freely of
his time for the correction of the manuscript of the English
abstract of this report.

References

- 1- Managua, Nicaragua Earthquake of December 23, 1972-Earthquake
Engineering Research Institute Reconnaissance Report May 1973
Oakland, California,
- 2- Danos Causados por los temblores del 23 de diciembre de 1972-en las
construcciones de Managua - Enrique del Valle C.
- 3- American Medical News May 21, 1973
- 4- December 23, 1972. 12:30 AM Managua, Niçaragua Earthquake
J. E. Amrhein G. Hegemier and G. Krishnamoorthy
- 5- Seismographic Recording of after shocks and ground noise in the region
of Managua, Nicaragua, following the destructive earthquake of
December 23, 1972- G. Fiedler B.
- 6- Seismic researchers survey effects of Managua earthquake
Elements (Dames & Moore) . Vol. 2. No. 2
- 7- Geologic and Seismologic Aspects of the Managua, Nicaragua earthquake
of December 23, 1972. R. D. Brown Jr. P. L Ward and G. Plafker
- 8- The earthquake of Managua of 1972(unpublished) N. N. Ambraseys
- 9- Managua, Nicaragua Earthquake , December 23, 1972 Summary Report
R. O. Marsh and P. I Yanev
- 10- Tectonic setting for the 1972 Managua Earthquake . Don Tocher