

INSO
8147
1st. Revision
2016



استاندارد ملی ایران
۸۱۴۷
تجدیدنظر اول
۱۳۹۴

روانکنده‌ها - اندازه‌گیری گرانروی در دمای
پایین با استفاده از ویسکومتر بروکفیلد -
روش آزمون

**Lubricants - Measutement of low -
Temperature viscosity by Brookfield
viscometer - Test method**

ICS: 75.100

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۲۹۴

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران- ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج - شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانمۀ: standard@isiri.org.ir

وبگاه: <http://www.isiri.org>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.1294 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.org.ir

Website: <http://www.isiri.org>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«روان‌کننده‌ها- اندازه‌گیری گرانروی در دمای پایین با استفاده از ویسکومتر بروکفیلد- روش آزمون»

(تجدیدنظر اول)

سمت و/یا محل اشتغال:

رئیس:

مسئول پژوهش- پژوهشگاه صنعت نفت

برخورداریون، ابوالفضل
(کارشناسی ارشد مکانیک)

دبیر:

کارشناس- اداره استاندارد کاشان

آسایی اردکانی، آمیتیس
(کارشناسی شیمی کاربردی)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

دانشگاه کاشان

آرین، ندا

(کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

کارشناس پژوهش- شرکت نفت بهران

انجدانی، آرش

(کارشناسی ارشد شیمی کاربردی)

کارشناس تحقیق و توسعه- شرکت نفت پارس

براری، مهدی

(کارشناسی شیمی کاربردی)

کارشناس مسئول- پژوهشگاه استاندارد

بیگلری، حسن

(کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

رئیس فنی- شرکت نفت پارس

تارورדיزاده، رضا

(کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

رئیس تحقیق و توسعه- شرکت نفت ایرانول

تدین، محمدصادق

(کارشناسی ارشد شیمی فیزیک)

سمت و / یا محل اشتغال:

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس تحقیق و توسعه - شرکت نفت ایرانول

توسلی، رابعه

(کارشناسی شیمی کاربردی)

کارشناس پژوهش - اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی

جمشیدی، پریسا

(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

کارشناس مسئول فنی - شرکت نفت سپاهان

حاج ابراهیمی، مجید

(کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

کارشناس آزمایشگاه - مرکز تحقیقات رنگ امیرکبیر

حائزی، طاهره

(کارشناسی ارشد شیمی دریا)

مدیر فنی - شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان

سید معصومیان، سلاله

(کارشناسی شیمی کاربردی)

مدیر کنترل کیفیت - شرکت الوند سپاهان اصفهان

عالیمی، بنت الهدی

(کارشناسی شیمی کاربردی)

کارشناس استاندارد - شرکت رزپلیمر

کریمی، لیلا

(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

مسئول کیفی - شرکت کاسترول

کرم دوست، ساناز

(کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

کارشناس کیفی - شرکت ساپکو

کشوری، عباسعلی

(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

کارشناس - اداره کل استاندارد استان تهران

کیانفر، سیما

(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

مسئول آزمایشگاه ویژه - شرکت نفت سپاهان

نوری بوشهری، حسین

(کارشناسی مهندسی شیمی)

سمت و/یا محل اشتغال:

معاون پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد

ویراستار:

امینیان، وحید

(کارشناسی ارشد شیمی کاربردی)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۱	پیش‌گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۲	۴ اصول آزمون
۳	۵ اهمیت و کاربرد
۳	۶ وسایل
۳	۱-۶ ویسکومتر بروکفیلد
۳	۲-۶ اسپیندل ویسکومتر
۵	۳-۶ استاتور آزمون
۵	۱-۳-۶ استاتور لوله آزمون
۵	۲-۳-۶ استاتور SimAir
۶	۴-۶ سرپوش ظرف آزمون
۷	۵-۶ گیره اسپیندل
۷	۶-۶ حامل عایق ظرف آزمون
۸	۷-۶ محفظه‌های هوای سرد
۹	۱-۷-۶ صفحه دوار
۹	۸-۶ حمام‌های مایع
۹	۱-۸-۶ حمام‌های مایع با دمای ثابت
۱۰	۲-۸-۶ حمام‌های مایع برنامه‌ریزی شده برای شبیه‌سازی سردکردن محفظه هوای سرد
۱۰	۹-۶ وسایل نمایشگر دما
۱۰	۱۰-۶ ظرف آزمون
۱۰	۱۱-۶ نمونه شاهد
۱۱	۷ کاربرد سیالات مرجع
۱۱	۲-۷ کالیبراسیون اسپیندل‌ها
۱۲	۳-۷ کاربرد ویژه روغن‌های مرجع برای اطمینان از کنترل دما در محفظه‌های هوای سرد به علت باز و بسته کردن دریچه محفظه هوای
۱۲	۸ روش‌های مختلف سردکردن نمونه

صفحه

عنوان

۱۲	۱-۸ آماده‌سازی محفظه هوای سرد و تنظیم دمای عملکرد
۱۲	۱-۱-۸ تنظیم دمای آزمون در محفظه هوای سرد
۱۳	۲-۸ آماده‌سازی و غوطه‌وری نمونه در محفظه هوای سرد یا حمام مایع
۱۵	۳-۸ قراردادن و جابجایی نمونه‌ها و دیگر تجهیزات برای سردکردن و آزمون
۱۵	۱-۳-۸ محفظه هوای سرد
۱۵	۲-۳-۸ استفاده از محفظه هوای سرد با فروبری نهایی در حمام مایع
۱۵	۳-۳-۸ حمام مایع برنامه‌ریزی شده
۱۶	۴-۳-۸ حمام مایع با دمای ثابت با ظروف آزمون SimAir
۱۶	۴-۸ آماده‌سازی ویسکومتر بروکفیلد
۱۷	۵-۸ روش آزمون برای محفظه‌های هوای سرد
۱۸	۴-۵-۸ روش خواندن نتایج از ویسکومتر
۱۹	۵-۵-۸ تعیین گرانزوی سیال آزمون
۱۹	۶-۵-۸ استفاده از یک حمام مایع برای فروبری نهایی و انجام آزمون پس از آماده‌شدن نمونه‌ها در یک حمام هوا
۲۰	۶-۸ روش آزمون برای حمام‌های مایع برنامه‌ریزی شده
۲۱	۷-۸ روش آزمون برای حمام‌های مایع با دمای ثابت با استفاده از استاتورهای SimAir
۲۱	۹ انتخاب سرعت اسپیندل (r/min)
۲۲	۱۰ محاسبه
۲۲	۱۱ دقت و اریبی
۲۲	۱-۱۱ بیان دقت
۲۲	۱-۱-۱۱ دقت
۲۲	۲-۱-۱۱ تکرارپذیری
۲۳	۳-۱-۱۱ تجدیدپذیری
۲۳	۴-۱-۱۱ دقت
۲۳	۱-۴-۱-۱۱ تکرارپذیری
۲۳	۲-۴-۱-۱۱ تجدیدپذیری
۲۳	۳-۴-۱-۱۱ اریبی
۲۳	۲-۱۱ ملاحظات عمومی
۲۴	۱۲ گزارش آزمون
۲۵	پیوست الف (الزامی) استفاده از نمودار گرانزوی بروکفیلد بر حسب دما برای درون‌یابی داده‌ها
۲۶	پیوست ب (الزامی) مثال‌هایی از سرعت سردشدن نمونه در محفظه‌های هوای بروکفیلد

صفحه

عنوان

- | | | |
|----|---|---------|
| ۲۷ | (الزامی) کالیبراسیون اسپیندل‌ها با استفاده از سیالات نیوتنی مرجع | پیوست پ |
| ۳۲ | (الزامی) ارزیابی دمای ظاهری آزمون با استفاده از گرانروی بروکفیلد یک سیال نیوتنی مرجع | پیوست ت |
| ۳۴ | (آگاهی‌دهنده) رفتار سیالات نیوتنی و غیرنیوتنی در دما و سرعت برشی پایین در سنجش گرانروی بروکفیلد | پیوست ث |
| ۳۶ | (آگاهی‌دهنده) نمونه‌ای از گرانروی سیالات مرجع | پیوست ج |
| ۳۷ | (آگاهی‌دهنده) تنش برشی و سرعت برشی برای ویسکومترهای LV بروکفیلد با اسپیندل‌های LV-۴ | پیوست چ |
| ۳۸ | (آگاهی‌دهنده) تعیین گرانروی روغن‌های هیدرولیک | پیوست ح |

پیش‌گفتار

استاندارد « روان‌کننده‌ها - اندازه‌گیری گرانزوی در دمای پایین با استفاده از ویسکومتر بروکفیلد - روش آزمون » که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در شصت و دومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد فراورده‌های نفتی مورخ ۹۴/۱۱/۱۲ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران - ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۴۷ : سال ۱۳۸۴ می‌شود.

منبع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ASTM D2983: 2009, Standard test method for low - temperature viscosity of lubricants measured by Brookfield viscometer

روانکنده‌ها - اندازه‌گیری گرانروی در دمای پایین با استفاده از ویسکومتر بروکفیلد^۱ - روش آزمون

هشدار - در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است. در صورت مواجهه با چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و ایمنی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد است.

۱ هدف و دامنه کاربرد

۱-۱ هدف از تدوین این استاندارد، تعیین گرانروی روانکنده‌ها در سرعت برشی پایین با استفاده از ویسکومترهای بروکفیلد با گشتاور مناسب می‌باشد. این استاندارد، برای گستره گرانروی 500 mPa.s تا 900000 mPa.s در گستره دمایی پایین، متناسب با ظرفیت قسمت کنترل کننده^۲ ویسکومتر کاربرد دارد.
یادآوری - برای دستیابی به دقت داده‌های این روش آزمون، گستره گرانروی مورد استفاده از 1000 mPa.s تا 900000 mPa.s درنظر گرفته شده است. نتایج مطالعه بین‌آزمایشگاهی که به طور ویژه بر روی سیال هیدرولیک با گستره گرانروی از 500 mPa.s تا 1700 mPa.s به دست آمده، در پیوست ح ذکر شده است.

۲ مراجع الزامی^۳

در مراجع زیر ضوابط وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است.
بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۱ استاندارد ملی ایران ۱۳۸۴ : سال ۲۸۰۱ : فراورده‌های نفتی مایع - نمودارهای گرانروی بر حسب دما

۲-۲ ASTM D5133:2015 Test Method for Low Temperature, Low Shear Rate, Viscosity/Temperature Dependence of Lubricating Oils Using a Temperature-Scanning Technique

۲-۳ ASTM E1:2014 Specification for ASTM Liquid- in- Glass Thermometers

1- Brookfield viscometer

2- Viscometer head

3- Normative references

2-4 CEC L18-A-80 Standard test method for low-temperature viscosity of lubricants measured by Brookfield viscometer

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود:

۱-۳

گرانروی ظاهري

apparent viscosity

گرانروی دیناميك تعیین شده توسط اين روش آزمون است. درصورتی که روان‌کننده، سیال غیرنیوتني باشد، مقدار گرانروی ظاهري ممکن است با سرعت اسپیندل^۱ (سرعت برشی) ویسکومتر بروکفیلد تغيير کند. توضیحات مختصر در پیوست ث شرح داده شده است.

۲-۳

گرانروی مرجع

reference viscosity

گرانروی يك سیال نیوتني استاندارد مرجع که در دماهای مشخص شده توسط کاربر، تعیین شده است. در پیوست ج، مقادیر گرانروی چند سیال مرجع استاندارد، ذکر شده است.

۴ اصول کلى

۱-۴ يك نمونه سیال روغنى که از قبل گرم شده و به دماي اتاق رسیده است، تا ارتفاع مشخص، درون ظرف شيشه‌اي آزمون^۲ ریخته می‌شود و يك اسپیندل عایق‌بندی‌شده يا بدون عایق که از میان يك چوب پنبه مخصوص عبور کرده است، با يك گيري، در نمونه معلق می‌شود. نمونه موردنظر به مدت ۱۶ h سرد می‌شود تا به دماي از پیش تعیین شده برسد و سپس توسط ویسکومتر بروکفیلد، آزمون می‌شود. باتوجه به مدل ویسکومتر مورداستفاده، گرانروی سیال مورداً آزمون يا به طور مستقیم از ویسکومتر خوانده می‌شود و يا براساس گشتاور به دست آمده در دماي انتخاب شده، محاسبه می‌گردد.

1- Spindle

2- Glass cell

۵ اهمیت و کاربرد

۱-۵ گرانروی در دما و سرعت برشی پایین برای سیالات دنده اتوماتیک^۱، روغن‌های دنده، سیالات تراکتور و گشتاور^۲ و روغن‌های هیدرولیک خودرو و صنعتی(پیوست ت) در عملکرد صحیح بسیاری از وسائل مکانیکی، دارای اهمیت قابل ملاحظه‌ای است. اندازه‌گیری گرانروی این روغن‌ها و سیالات در دماهای پایین، اغلب برای مشخص کردن قابل پذیرش بودن آن‌ها در حین کار استفاده می‌شود. این روش آزمون در برخی ویژگی‌ها نیز کاربرد دارد.

۲-۵ این روش آزمون با استفاده از برون‌یابی داده‌های تجربی گرانروی به دست آمده در دماهای بالاتر، چگونگی اندازه‌گیری مستقیم گرانروی ظاهری را بدون خطاهای مربوط به روش‌های قدیمی، شرح می‌دهد.
یادآوری - مقادیر گرانروی به دست آمده از درون‌یابی یا برون‌یابی روغن‌ها در دمای پایین ممکن است به دلیل ژل شدن یا حالات دیگر پاسخ سیال غیرنیوتی به سرعت اسپیندل و گشتاور، دچار خطا شود. به منظور کالیبراسیون اسپیندل و ظرف شیشه‌ای آزمون، درون‌یابی فقط در مورد روغن‌های نیوتی مشخص در دمای موردنظر، قابل قبول است(پیوست الف را ببینید).

۶ وسایل

۱-۶ ویسکومتر بروکفیلد

در این روش از ویسکومتر آنالوگ، مدل LVT یا مدل‌های جدیدتر دیجیتال نظیر LVD V-II+ استفاده می‌شود. لازم است که ویسکومتر مورد استفاده قبل از انجام آزمون، از وضعیت مناسبی برخوردار باشد و قسمت کنترل کننده ویسکومتر و اسپیندل، در فواصل زمانی معین با یک سیال مرجع، کالیبره گردد.

۲-۶ اسپیندل ویسکومتر


اسپیندل ویسکومتر بروکفیلد بدون عایق شماره ۴ از جنس فولاد^۳(مورد استفاده در حمام‌هوا) یا اسپیندل عایق‌بندی شده شماره ۴B۲(مورد استفاده در حمام‌های هوا یا مایع) یا اسپیندل شماره ۴ شیشه‌ای یا با ترکیب کربن^۴(مورد استفاده در حمام‌های مایع یا هوا) می‌توانند استفاده شوند(در شکل ۱، به ترتیب مدل‌های الف، ب، پ و ت را ببینید).

1- Automatic transmission fluids

2- Torque and tractor fluids

۳- اسپیندلی که سطح تماس آن با سیال آزمون، استوانه‌ای با قطر $mm \pm 0.3$ و $mm \pm 0.1$ و درازای $mm \pm 0.3$ می‌باشد.

۴- ساخت شرکت تاناس

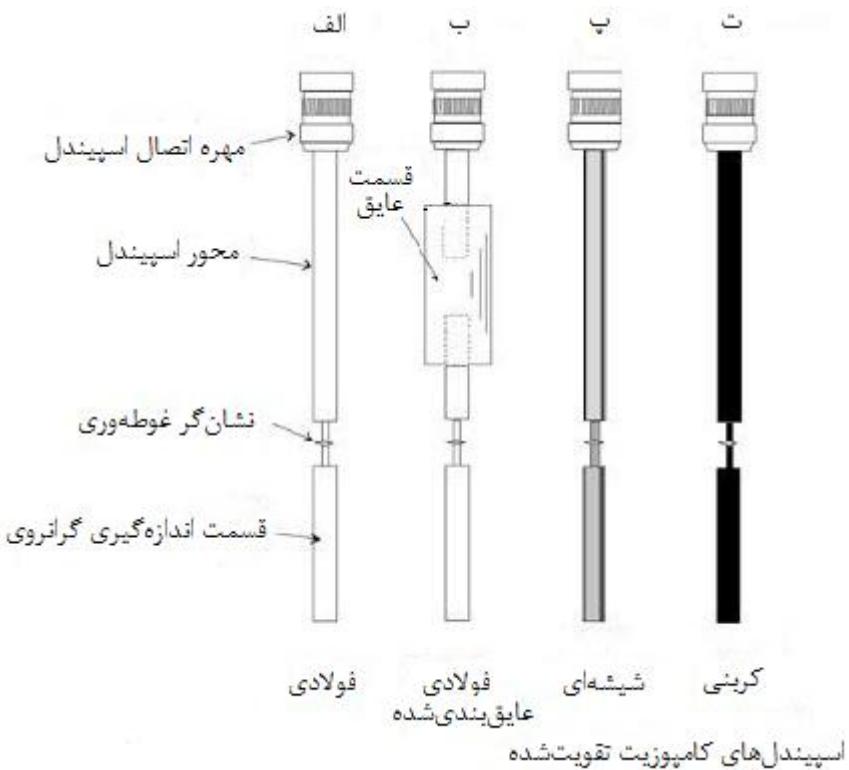

شکل ۱- چهار مدل اسپیندل مورد استفاده در این روش آزمون

یادآوری ۱- همه اسپیندل‌ها باید در فواصل زمانی معین کالیبره شوند(یادآوری بند ۲-۶، بند ۱-۷ و پیوست پ را ببینید).

یادآوری ۲- به دلیل پدیده انتقال حرارت در فلزات، استفاده از اسپیندل‌های فولادی بدون عایق در حمام‌های مایع، بهویژه در دماهای پایین‌تر و گرانروی‌های بالاتر، می‌تواند نتایج پایین‌تری را حاصل کند. استفاده از اسپیندل‌های قسمتی عایق یا تمام عایق‌بندی‌شده نظیر آنچه در شکل ۱، مدل‌های ب، پ و ت نشان داده شده است، توصیه می‌شود.

۱-۲-۶ در صورت استفاده از اسپیندل‌های شماره ۴B2(در شکل ۱، مدل ب را ببینید)، مطمئن شوید هر دو انتهای فولادی اسپیندل به طور محکم در قسمت عایق میانی قرار گرفته‌اند(در شکل ۱، مدل ب را ببینید). دو قسمت فلزی در دو لبه استوانه عایق را تا اندازه‌ای بپیچانید که حرکتی مشاهده نشود.

۲-۲-۶ در فواصل زمانی معین(براساس میزان کارکرد اما حداقل هر سه ماه)، اسپیندل‌ها را هنگام اتصال به ویسکومتر بروکفیلد، از نظر لنگبودن^۱ بازرسی کنید. در مجموع، لنگی اسپیندل نباید بیش از ۱ mm باشد مگر این‌که اسپیندل در حالت لنگی دوباره کالیبره شود که در این صورت می‌تواند قابل استفاده باشد(جدول پ-۱ را ببینید).

یادآوری- بهتر است که اسپیندل‌ها را به درستی نگهداری کنید. اسپیندل‌های کامپوزیت^۱ را به مدت طولانی در حال تمیزکننده رها نکنید.

۶-۳ استاتور آزمون^۲

لوله شیشه‌ای با قطر مناسب که اساساً در گرانروی‌های بالاتر(حتی بیش از ۱۰۰۰۰۰ mPa.s)، اثری بر چرخش اسپیندل نداشته باشد.

۶-۳-۱ استاتور لوله آزمون


(شکل ۲ را ببینید) یک لوله آزمایش تجاری استاندارد با قطر داخلی تقریبی ۲۵ mm و درازای ۱۱۵ mm

۶-۳-۲ استاتور SimAir^۳ (شکل ۲ را ببینید)

لوله آزمایشی که بخشی از آن به طور ویژه به منظور استفاده در این روش آزمون با هوا عایق بندی شده است. نمونه‌ای از یک مدل تجاری استاتور در شکل ۲(مدل ب) آمده است.

یادآوری- این ظرف آزمون انحصاری^۴(که همچنین شامل یک روتور مرکب، وسیله اتصال کلیددار برای درگیری سریع اسپیندل و سرپوش ظرف است)، سرعت سردکردن حمام هوا را زمان داخل شدن به یک حمام مایع با دمای ثابت(بنده ۶-۸)، شبیه‌سازی می‌کند. اتصال کلیددار برای آزمون ضروری نمی‌باشد اما با کمترین بهم ریختگی و تلاطم نمونه، اتصال اسپیندل را سریع‌تر می‌کند.

-
- 1- Composite
 - 2- Test stator
 - 3- SimAir stator
 - 4- Patented cell

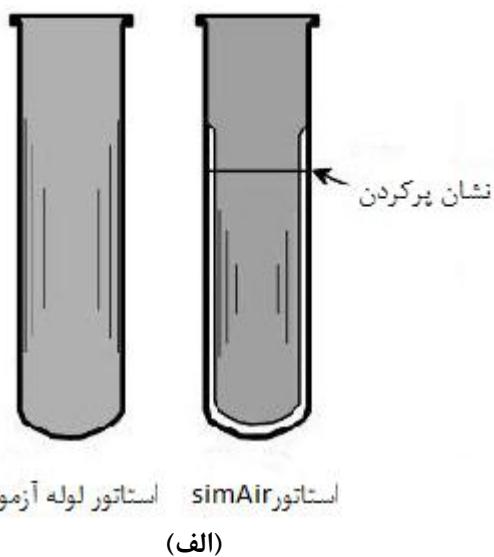


شکل ۲- سه مدل استاتور

۴-۶ سرپوش ظرف آزمون^۱(شکل ۳)

سرپوش عایق متناسب با ابعاد داخلی و خارجی ظرف آزمون که سوراخی در مرکز آن تعییه شده است. این سوراخ باید به اندازه‌ای بزرگ باشد که چرخش اسپیندل در آن به راحتی صورت گیرد و فضای آزاد اطراف

1- Cell stopper

اسپیندل به گونه‌ای باشد که مانع از برخورد آن با دیواره‌های سوراخ مرکزی شود. از طرفی ارتفاع سرپوش باید به گونه‌ای باشد که گیره اسپیندل بتواند زمان سردشدن سیال آزمون، اسپیندل را در ارتفاع مناسب، درون نمونه نگه دارد.

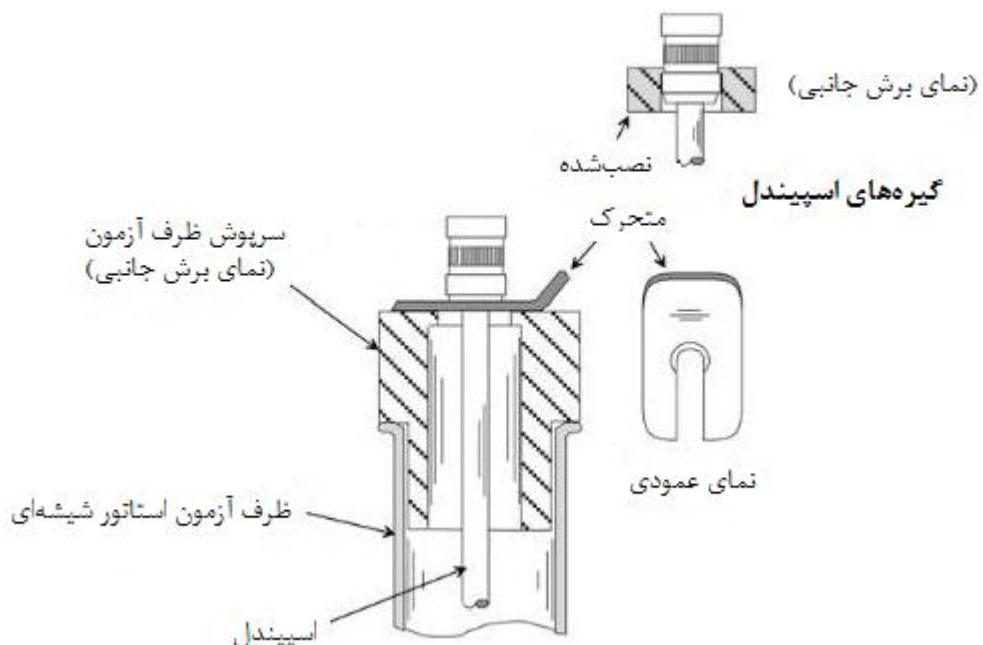

شکل ۳- سرپوش ظرف آزمون، متحرک و نصب شده

۶-۵ گیره اسپیندل^۱ (شکل ۳)

یک گیره یا جداکننده که یا بالای سرپوش ظرف آزمون قرار می‌گیرد و یا به اسپیندل نصب می‌گردد و اسپیندل را در زمان کاهش دما، در عمق غوطه‌وری مناسب قرار می‌دهد.


۶-۶ حامل عایق ظرف آزمون^۲ (شکل ۴)

قالب حامل از جنس چوب بالسا^۳ (از این پس در این استاندارد، حامل چوبی نامیده می‌شود) که فقط با محفظه‌های هوای سرد^۴ استفاده می‌شود و ظرف آزمون را در زمان انتقال از محفظه هوای سرد به ویسکومتر و انجام آزمون بعدی، سرد نگه می‌دارد. با استفاده از پنجره‌های پلاستیکی که در دیواره‌های کناری حامل تعییه شده‌اند، می‌توان نشان‌گر غوطه‌وری اسپیندل را برای آزمون تنظیم کرد (بند ۸-۳-۵-۸).

-
- 1-Spindle clip
 - 2- Insulated cell carrier
 - 3- Balsa wood carrier block
 - 4- cold – air cabinet

۶-۶-۱ زمانی که از حمام مایع سرد شده برای فروبری^۱ نهایی نمونه در نیم ساعت پایانی آزمون استفاده می‌شود (بند ۸-۸ را ببینید)، از قالب چوبی برای انتقال نمونه به حمام مایع استفاده کنید و سپس به سرعت، آن را به محفظه سرد بازگردانید.

ابعاد بر حسب میلی متر می‌باشند.

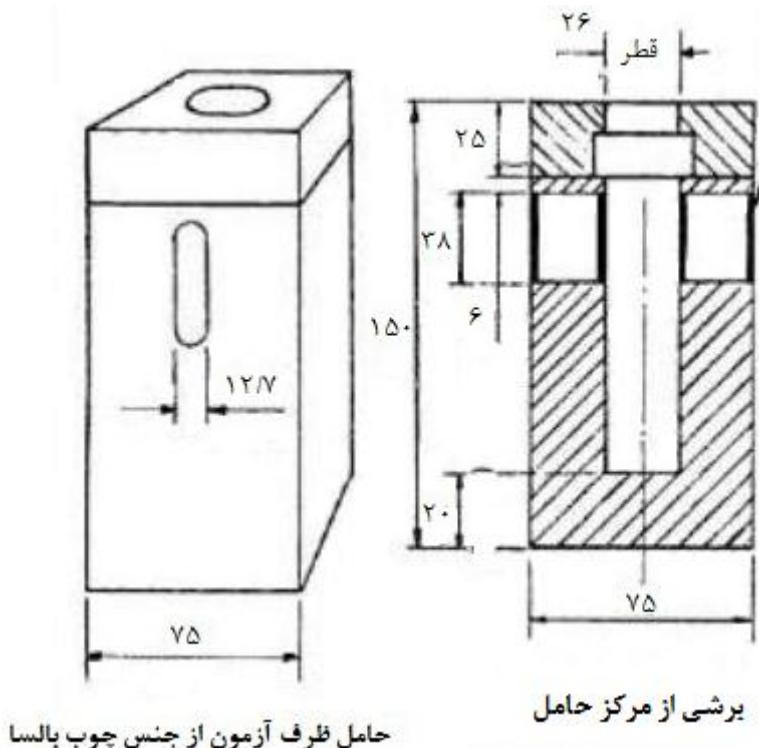

حامل ظرف آزمون از جنس چوب بالسا

شکل ۴ - حامل ظرف آزمون از جنس چوب بالسا

۷-۶ محفظه‌های هوای سرد

محفظه‌هایی که به طور مکانیکی سرد می‌شوند و مجهز به وسیله‌ای برای گردش هوا و یک صفحه دوار^۲ و محل قرارگیری^۳ ظرف نمونه‌ها هستند. محفظه هوای سرد قادر به سرد کردن نمونه تا دمای آزمون، از $^{\circ}\text{C} +5$ تا $^{\circ}\text{C} 40$ باشد و دما را در محدوده $(^{\circ}\text{C} 3 \pm 0)$ نسبت به نقطه تنظیم شده حفظ کند. وسیله گردش هوا و صفحه دوار نیز باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شوند که پیش از بازشدن کامل قسمت بالای حمام، قابل خاموش شدن باشند.

1-Soak
2- Turntable
3- Rack

یادآوری- حمامهای مایع می‌توانند نمونه را با سرعت مناسب سردکنند و دمای آزمون را به مدت ۱۶ h (مدت زمان هم دماسازی آزمون^۱) در محدوده 1°C نسبت به نقطه تنظیم‌شده، نگهدازند. مشخصات حمامهای مایع در دستورالعمل سازنده ذکر می‌گردد.

۶-۷-۶ صفحه دوار

صفحه دوار موتوردار فقط در محفظه‌های هوای سرد کاربرد دارد. محل قرارگیری ظرف آزمون بر روی صفحه دوار تعییه می‌گردد.

یادآوری- بهمنظور به حداقل رساندن بهم ریختگی و تلاطم نمونه و اتلاف هوای سرد، توصیه می‌شود محفظه دارای یک پوشش داخلی با دستگیره‌هایی برای ورود نمونه به حامل چوبی و برداشتن از حامل به محل آزمون باشد.

۶-۸ حمامهای مایع

از حمامهای مایعی که به طور مکانیکی سرد می‌شوند و به سه روش کاملاً متفاوت، نتایج یکسان را حاصل می‌کنند، استفاده می‌شود (بندهای ۵-۸، ۶-۸ و ۷-۸ را ببینید). مقادیر دقیق برای روش حمام مایع قابل برنامه‌ریزی^۲ تاکنون تعیین نشده است.

یادآوری ۱- مزیت اصلی حمام مایع در مقایسه با محفظه هوای سرد، کنترل دقیق‌تر دما، فرصت بیشتر برای خواندن و در نتیجه دقت بیشتر در اندازه‌گیری گرانروی ظاهری است.

یادآوری ۲- صفحه دوار باید با سرعت^۳ ۳ r/min تا ۵ r/min بچرخد. تنظیم سرعت اغلب با محفظه‌های هوای سرد در نظر گرفته شده است.

۶-۸-۱ حمامهای مایع با دمای ثابت

حمامهایی هستند که برای رساندن نمونه به دمای نهایی آزمون، پس از سردشدن به مدت ۱۵.۵ h در یک محفظه هوای (بند ۵-۸ را ببینید) یا برای دریافت ظرف آزمون SimAir پس از ۱۶ h غوطه‌وری در حمام مایع در هر آزمون (بند ۷-۸ را ببینید)، استفاده می‌شوند. حمام مایع در دمای نهایی آزمون، تنظیم می‌شود و باید قادر به نگهدازی دمای نمونه در محدوده 1°C نسبت به آن دما باشد.

یادآوری- از آنجایی که ظرف آزمون SimAir، منحنی سردشدن محفظه هوای (پیوست ب را ببینید) را شبیه‌سازی می‌کند و دمای حمام ثابت باقی می‌ماند، نمونه‌ها می‌توانند در هر زمان وارد حمام شوند.

1- Soak priod portion of the test

2- programmable liquid bath

3- Round per minute

۲-۸-۶ حمام‌های مایع برنامه‌ریزی شده برای شبیه‌سازی سردکردن محفظه هوای سرد

حمام‌هایی هستند که در فرایندی مشابه با عملکرد محفظه‌های هوای سرد، طبق پیوست ب، قادر به سردکردن نمونه می‌باشند. مقادیر دقت برای روش حمام مایع قابل برنامه‌ریزی تاکنون تعیین نشده است.

۶-۶ وسایل نمایشگر دما^۱

۱-۹-۶ برای محفظه‌های هوای سرد یا حمام‌های مایع، از دماسنچ دیجیتال یا آنالوگ تأیید یا کالیبره شده که گستره دمایی ${}^{\circ}\text{C}$ $+5 - 40$ و درجه‌بندی جزئی ${}^{\circ}\text{C}$ $1/0.1$ (یا کمتر) را پوشش می‌دهند، استفاده کنید.

۲-۹-۶ توصیه می‌شود در مورد محفظه‌های هوای سرد، از دماسنچ‌های IP کالیبره‌کننده ویسکومتر بروکفیلد یا معادل آن‌ها از دماسنچ‌های مایع در شیشه ASTM، طبق جدول ۱، استفاده کنید.

جدول ۱- دماسنچ‌های کالیبره کننده (ویژگی‌های ASTM E1 را ببینید)

ASTM دماسنچ	دماسنچ دمایی، ${}^{\circ}\text{C}$	IP گستره دمایی، ${}^{\circ}\text{C}$
۱۲۲C	-۳۵ - ۴۵ تا	۹۴C
۱۲۳C	-۲۵ - ۳۵ تا	۹۵C
۱۲۴C	-۱۵ - ۲۵ تا	۹۶C
۱۲۵C	-۵ - ۱۵ تا	۹۷C

۱۰-۶ ظرف آزمون

لوله آزمایش شیشه‌ای با قطر داخلی mm (۲۲.۵ - ۲۲.۵) و درازای کل (115 ± 5) mm

۱۱-۶ نمونه شاهد

سیالی که رفتار گرانزوی و پاسخ به دمای آن، به نمونه‌های مورد آزمون نزدیک است و به منظور پایش دمای نمونه در محفظه هوای سرد، با استفاده از یک دماسنچ که در آن غوطه‌ور می‌شود، به کار می‌رود. زمانی که به دلیل باز و بسته شدن دریچه حمام هوا، دما تغییر می‌کند، برای تنظیم دما از گرانزوی این سیال استفاده می‌شود.

یادآوری- این روش برای اطمینان از دمای مناسب آزمون در محفظه‌های هوای سرد، مطلوب می‌باشد اما بعضی اوقات برای اطمینان بیشتر از کنترل مناسب دمای نمونه‌های آزمون، در حمام‌های مایع نیز به کار می‌رود.

کاربرد سیالات مرجع ۷

۱-۷ در این روش آزمون از اسپیندل‌های فلزی یا کامپوزیت(شکل ۱ را ببینید) استفاده می‌شود که سطح تماس آن‌ها با سیال آزمون، استوانه‌ای با قطر $mm (3/17 \pm 0.03)$ و درازای $mm (38.0 \pm 0.1)$ (معادل اسپیندل بروکفیلد شماره ۴) است. در مورد ویسکومترهایی که دارای قسمت کنترل کننده می‌باشند، عدد گرانزوی از روی آن خوانده می‌شود، این اسپیندل‌ها دارای جدولی شامل ضرایب تبدیل عمومی مربوطه هستند که محاسبه سریع نسبی گرانزوی یک نمونه نامعلوم را امکان‌پذیر می‌سازد. ویسکومترهای دیجیتال جدیدتر به طور مستقیم گرانزوی و گستره کاملی از درصد گشتاور^۱ را با استفاده از این ضرایب نشان می‌دهند. ضرایب تبدیل عمومی برای همه اسپیندل‌ها، در ستون ۲ جدول ۲ نشان داده شده‌اند.

جدول ۲- اطلاعات انتخاب سرعت اسپیندل(r/min) مربوط به ضرایب عمومی

گستره گرانزوی (mPa.s)	برای محاسبه گرانزوی در سرعت انتخاب شده، گشتاور را در عدد زیر ضرب کنید	سرعت اسپیندل (r/min)
۱۰۰۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۰.۶
۴۰۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰	۴۰۰۰	۱.۵
۲۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	۳.۰
۱۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۶.۰
۵۰۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰	۵۰۰	۱۲.۰
۲۰۰۰۰۰ تا ۹۸۰۰	۲۰۰	۳۰.۰
۹۸۰۰ تا ۱۵۰۰	۱۰۰	۶۰.۰
۱۵۰۰ تا ۲۵۰	۵۰	^a ۱۲۰.۰

^a ممکن است سرعت اسپیندل معادل 120.0 r/min در برخی مدل‌های ویسکومتر بروکفیلد موجود نباشد.
یادآوری- اگر گرانزوی ظاهری تعیین شده پایین‌تر از گستره نشان داده شده برای سرعت اسپیندل باشد، سرعت بالاتر بعدی را تنظیم کنید.

۲-۷ کالیبراسیون اسپیندل‌ها

صحت روش با کالیبراسیون اسپیندل‌ها افزایش می‌یابد(پیوست پ و ت را ببینید).

۱-۲-۷ نحوه استفاده از سیالات مرجع استاندارد و روش کالیبراسیون، در پیوست پ و ت شرح داده شده است. این روش برای افزایش دقیق در اندازه‌گیری‌های گرانزوی ظاهری تدوین شده است.

یادآوری ۱- اگرچه با استفاده از ضرایب عمومی جدول ۲، می‌توان نتایج قبل قبولی را به دست آورد، اما کالیبراسیون اسپیندل‌ها تا اندازه‌ای دقیق این روش آزمون را افزایش می‌دهد. به ویژه پس از چند دوره زمانی استفاده، لنگی اسپیندل ممکن است بیش از حد مجاز شود(بند ۲-۶ را ببینید). با کالیبراسیون می‌توان از چنین اسپیندلی دوباره استفاده نمود. همچنین

اگر ویسکومتر دچار مشکل شود و برای دستیابی به صحت لازم، نیازمند تعمیر باشد، در فرایند کالیبراسیون اسپیندل، نشان داده می‌شود (پیوست پ را ببینید).

یادآوری ۲- زمانی که اسپیندل‌ها کالیبره می‌شوند، بهتر است که هر اسپیندل با نشانه‌گذاری خاصی، مشخص شود.

۲-۲-۷ در این روش آزمون، در مرکز بودن اسپیندل نسبتاً باریک، بر نتایج تعیین گرانزوی ظاهری تأثیر می‌گذارد. در نتیجه توصیه می‌شود که اسپیندل‌ها را در فواصل زمانی معین با روغن مرجع، کالیبره کنید به ویژه اگر در آن‌ها، لنگی مشاهده گردد.

یادآوری- روغن مرجع و دماهای کالیبراسیون براساس گستره گرانزوی و دمای مورد نیاز برای تعیین گرانزوی انتخاب می‌شوند. روغن‌های مرجع با گرانزوی کمتر از 100000 mPa.s ترجیح داده می‌شوند و برای استفاده آسان‌تر هستند.

۳-۷ کاربرد ویژه روغن‌های مرجع برای اطمینان از کنترل دما در محفظه‌های هوای سرد به علت باز و بسته کردن دریچه محفظه هوا

یادآوری- باز و بسته کردن دریچه محفظه هوای سرد ممکن است بر کنترل دمای نمونه اثر گذارد بنابراین بین آزمون‌ها، زمان بیشتری لازم است تا دمای محفظه دوباره ثابت شود در این صورت این امر مشکلی ایجاد نمی‌کند.

۱-۳-۷ دو استاتور را با مقدار مناسبی (بند ۱-۲-۸ را ببینید) از یک سیال مرجع پرکنید و در زمان قراردادن نمونه‌ها در محل قرارگیری (بند ۱-۲-۸ را ببینید)، استاتورهای دارای سیال مرجع را در ابتدا و انتهای هر سری نمونه^۱ قرار دهید.

۲-۳-۷ اگر زمانی که یک سری از نمونه‌ها آزمون می‌شوند، اختلاف گرانزوی‌های نشان داده شده برای دو نمونه مرجع بیش از مقدار تکرارپذیری روش آزمون باشد، به اختلاف توجه کنید و در انجام سری متوالی نمونه‌ها، زمان بیشتری بین آزمون هر نمونه در نظر بگیرید.

۸ روش‌های مختلف سردکردن نمونه

۱-۸ آماده‌سازی محفظه هوای سرد و تنظیم دمای عملکرد

۱-۱-۸ تنظیم دمای آزمون در محفظه هوای سرد

۱-۱-۸ صفحه دوار را در حالی که خاموش است، در موقعیت عملکردی مناسب تنظیم کنید سپس یک استاتور را تا عمق مشخص با نمونه شاهد (بند ۶-۹) پرکنید و یک دماسنجد که قادر به خواندن دما با دقت 0.1°C است، در آن وارد کنید.

۲-۱-۸ به منظور پایش سرعت سردشدن نمونه‌های روغن و به ویژه دمای نهايی محفظه هوای سرد، نمونه شاهد را در مرکز محل قرارگيري نمونه قرار دهيد.

۳-۱-۸ محفظه هوای سرد را ببنديد و با استفاده از کنترل‌کننده دما، سیستم سرمایش را روشن کنيد و اجازه دهيد دمای محفظه همان‌طور که توسط نمونه شاهد نشان داده شده است، به تعادل دمایي برسد. بهتر است که در فواصل زمانی معين، دمای محفظه را ضمن سردشدن نمونه، يادداشت کنيد. درصورتی که خواندن دماسنجد مشکل است، از يك دماسنجد ديجيتال دقيق استفاده کنيد.

۴-۱-۸ پس از اين‌که نشان‌گر دمایي محفظه هوای سرد، تنظيم شد تا به دمای مورد نظر نمونه شاهد برسد و آن را حفظ کند، دمای نشان داده شده توسط کنترل‌کننده دمای محفظه(که ممکن است دقیقاً مطابق دمای نمونه شاهد نباشد)، دمای تنظيم شده محفظه خواهد بود و برای انجام آزمون‌های بیشتر در این دما استفاده می‌شود.

۵-۱-۸ اگر در تنظيم دمای محفظه هوای سرد، لازم است که دمای نمونه شاهد را به دمای موردنظر برسانيد، باتوجه به آرایش و ظرفیت محفظه ویژه هوای سرد، حداقل ۱ h يا بیشتر زمان لازم است تا دوباره تعادل دمایي برقرار شود. دمای حمام را در زمان آزمون نمونه‌ها تنظيم نکنيد.

يادآوري- اگر در اين روش آزمون از بيش‌تر از يك دمای محفظه هوای سرد برای ارزیابی خواص روغن‌ها در دمای پایین استفاده می‌شود، لازم است که تنظيمات دمایي محفظه به خوبی انجام گردد.

۲-۸ آماده‌سازی و غوطه‌وری نمونه در محفظه هوای سرد یا حمام مایع

۳-۲-۸ برای آزمون نمونه‌ها در محفظه هوای سرد، به دو نمونه از هر سیال، نیاز است(يادآوري و بند ۹ را ببینيد). اين امر در مورد حمام‌های مایع لازم نیست.

يادآوري- در مراحل تنظيم سرعت اسپيندل، برای نمونه‌هایي که به منظور دست‌يابي به بهترین حساسیت در حین آزمون، گرم می‌شوند، ملاحظاتی وجود دارد. برای دست‌يابي به صحت بیشتر، درصورت استفاده از محفظه‌های هوای سرد و حامل‌های چوبی بهتر است که دو نمونه از همان سیال را آزمون کنيد. با نمونه اول، بهترین سرعت اسپيندل را تعیین کنيد و سپس با اندازه‌گيری گرانزوی نمونه دوم در سرعت مناسب، اطلاعات مربوط به گرانزوی نمونه را به دست آوريد(بند ۳-۹).

۲-۲-۸ ظرف محتوي نمونه را به شدت تکان دهيد و سپس استاتور شيشه‌اي را تا خط نشانه(شکل ۲) پرکنيد. اگر استاتور فاقد نشانه باشد، آن را با مقدار مناسبی از روغن آزمون، پرکنيد تا در دمای آزمون، نشان غوطه‌وری در محل مناسب قرار گيرد.

۱-۲-۲-۸ درصورت استفاده از محفظه‌های هوای سرد، ضروري است که سیالات مرجع مناسبی با مقادير گرانزوی تقریباً نزدیک به گرانزوی نمونه در ابتدا و انتهای هر مرحله مورد آزمون قرار بگیرند(و نتایج

یادداشت شوند) تا هرگونه تغییر دمای نمونه که ناشی از بازکردن مکرر این محفظه‌ها می‌باشد، مشخص گردد(بند ۳-۷ را ببینید). گرانروی نمونه نمی‌تواند به عنوان راهنمایی برای تنظیم دمای حمام به کار رود، تنها این اصمینان را می‌دهد که دمای حمام در حین انجام آزمون، دستخوش تغییر نشده است. تغییر دمای ظاهری آزمون بین دو آزمون متوالی نباید از ${}^{\circ}\text{C}$ ${}^{\circ}\text{C}$ بیشتر شود. دمای ظاهری آزمون نیز باید در محدوده ${}^{\circ}\text{C} \pm 0,3$ نسبت به دمای تنظیم شده برای آزمون باشد.

یادآوری- سیالات مرجع نیازی به آماده‌سازی پیش از آزمون ندارند اما در هر حال این سیالات را نیز مانند دیگر نمونه‌ها آزمون کنید. در پیوست ت، محاسبه دمای ظاهری آزمون با استفاده از گرانروی سیال مرجع و داده‌های سرعت اسپیندل(r/min) شرح داده می‌شود.

۳-۲-۸ برای سیالاتی با گرانروی پایین‌تر، نمونه‌های آزمون را در استاتور تا دمای ${}^{\circ}\text{C}$ (50 ± 3) به مدت $\text{min} (30 \pm 5)$ پیش‌گرم کنید. هر نمونه را با دقت و به صورت کامل با ورق آلومینیم یا یک غلاف انگشتی لاستیکی و یا غیره بپوشانید.

۴-۲-۸ برای سیالاتی با گرانروی بالاتر، نمونه‌های آزمون را در استاتور تا دمای ${}^{\circ}\text{C}$ (90 ± 3) به مدت $\text{min} (30 \pm 5)$ پیش‌گرم کنید.

یادآوری- مرحله پیش‌گرم‌سازی در این روش آزمون و دیگر روش‌های مشابه با دمای بحرانی پایین، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مرحله به منظور حذف اثرات ناشی از دمای پایین آزمون قبلی یا تغییرات ساختار روغن انجام می‌شود. ممکن است برای روغن‌هایی با گرانروی بالاتر، دماهای بالاتر و زمان‌های طولانی‌تر پیش‌گرم‌سازی مورد نیاز باشد.

۵-۲-۸ ظروف آزمون را از منبع پیش‌گرم‌کننده بردارید و اجازه دهید تا به دمای محیط ${}^{\circ}\text{C}$ (25 ± 3) برسند و سپس پوشش ذکر شده در بند ۳-۲-۸ را بردارید(هنگام جابجایی استاتورهای داغ، مراقب باشید).

۶-۲-۸ سرپوش ظرف آزمون(شکل ۳) را توسط اسپیندلی که با گیره نگه‌داری شده است، طبق شکل ۳ بر روی استاتور قرار دهید.

۷-۲-۸ نشان غوطه‌وری اسپیندل(شکل ۱) باید کمی زیر سطح مایع قرار گیرد تا پس از منقبض شدن روغن در اثر سردشدن، سطح روغن به خط نشانه برسد.

یادآوری ۱- این عمل، به هم ریختگی و تلاطم ایجاد شده بر روی نمونه را پیش از اندازه‌گیری گرانروی، کاهش می‌دهد.
یادآوری ۲- اسپیندل‌ها و وسایل را همیشه با احتیاط، استفاده و نگه‌داری کنید. به منظور دست‌یابی به بیشترین دقت و صحت، اسپیندل را در فواصل زمانی معین توسط روغن مرجع(بند ۷) کالیبره کنید. از اسپیندل خیلی خمیده یا معیوب استفاده نکنید.

۳-۸ قراردادن و جابجایی نمونه‌ها و دیگر تجهیزات برای سردکردن و آزمون

۱-۳-۸ محفظه هوای سرد

۱-۳-۸ در صورت استفاده از محفظه هوای سرد، در ابتدا و انتهای هر سری نمونه(بند ۳-۷)، ظروف آزمون را به همراه نمونه سیال مرجع، درون محل قرارگیری نمونه در صفحه دور قرار دهید و روغن شاهد نشان‌دهنده دما را در مرکز این محل بگذارید(بند ۱-۱-۸).

۲-۱-۳-۸ تعدادی حامل چوبی(شکل ۴) را درون محفظه‌های هوای سرد در موقعیت‌هایی قرار دهید که باعث محدودشدن جریان هوای اطراف نمونه‌های آزمون درون محفظه نشوند. دریچه محفظه را ببندید و صفحه دور و دمنده هوا را روشن کنید.

۲-۱-۳-۸ نمونه‌ها و قالب‌های چوبی را به مدت ۱۶ h سرد کنید.

۲-۳-۸ استفاده از محفظه هوای سرد با فروبری نهایی در حمام مایع

۱-۲-۳-۸ زمانی که نمونه‌ها به منظور فروبری نهایی به حمام مایع منتقل می‌شوند، حداقل ۲ h پیش از شروع آزمون، دمای حمام مایع را به دمای معادل دمای روغن شاهد(بندهای ۲-۱-۱-۸ و ۱-۱-۳-۸) در محفظه هوای سرد برسانید.

۲-۲-۳-۸ در پایان مدت ۱۵/۵ h سردکردن نمونه در محفظه هوای سرد، با استفاده از حامل‌های چوبی، برای فروبری نهایی، همه نمونه‌ها را به مدت نیم ساعت به سرعت به حمام مایع منتقل کنید. سه یا چهار حامل چوبی را دوباره در محفظه هوای سرد قرار دهید و به آن‌ها اجازه دهید تا به دمای نهایی محفظه‌های هوای سرد برسند.

۳-۳-۸ حمام مایع برنامه‌ریزی شده

۱-۳-۳-۸ در صورت استفاده از حمام مایع برنامه‌ریزی شده، نمونه‌های از پیش‌گرم شده در ظروف آزمون را در موقعیت مناسب، در حمام با دمای اتاق قرار دهید(بند ۶-۸) را در مورد حمام‌های مایع سردکننده برنامه‌ریزی شده ببینید).

۲-۳-۸ دمای حمام باید توسط یک دماسنجد آنالوگ یا دیجیتال جداگانه با دقیق $^{\circ}\text{C} \pm 0,1$ که نزدیک ظروف آزمون قرار داده می‌شود، کنترل شود(بند ۹-۶ را ببینید).

۴-۳-۸ حمام مایع با دمای ثابت با ظروف آزمون SimAir

۱-۴-۳-۸ در صورت استفاده از یک حمام مایع با دمای ثابت با استاتورهای SimAir، دمای حمام را به دمای موردنظر برسانید و مطمئن شوید که در محدوده $1^{\circ}\pm 0.1$ آن دما، ثابت است. دمای حمام باید توسط یک دماسنجد آنالوگ یا دیجیتال جداگانه با دقت $1^{\circ}\pm 0.1$ که نزدیک ظروف آزمون قرار داده می‌شود، کنترل شود(بند ۹-۶ را ببینید).

۲-۴-۳-۸ نمونه‌ها را در هر بار آزمون، ۱۶ h در حمام قرار دهید.

یادآوری- استاتورهای SimAir را می‌توان در هر زمانی در حمام مایع قرار داد اما برای اجتناب از اختلال در کنترل دما، بهترین اقدام این است که هیچ نمونه‌ای را هم‌زمان با انجام آزمون بروکفیلد، وارد حمام نکنید.

۴-۸ آماده سازی ویسکومتر بروکفیلد

۱-۴-۸ ویسکومتر را توسط حباب تراز قرار گرفته بر روی دستگاه، به طور عمودی، همتراز کنید.

یادآوری- ضروری است که ویسکومتر در زمان اندازه‌گیری به صورت عمودی باشد و بهتر است عمود بودن آن در زمان انجام آزمون یک سری نمونه، در فواصل زمانی معین، دوباره بررسی شود.

۲-۴-۸ پس از روشن کردن دستگاه، ویسکومتر را بدون اسپیندل، صفر کنید.

۱-۲-۴-۸ در مدل‌های دیجیتال بروکفیلد، از گزینه صفرنمودن خودکار موجود در برنامه دستگاه استفاده کنید(دستورالعمل سازنده را ببینید).

۳-۴-۸ در مورد ویسکومترهای بروکفیلد آنالوگ، برای محاسبه گرانزوی، گستره کاملی از درصد گشتاور که بر روی نشان گر دستگاه نشان داده می‌شود را به کار برد و این عدد را در ضریب عمومی تقریبی به کار رفته(که برای هر سرعت در جدول ۲ مشخص شده است) ضرب کنید و یا در صورت کالیبره بودن اسپیندل، برای دست‌یابی به بیشترین دقت و صحت، با استفاده از پیوست پ، ضریب کالیبراسیون به دست آمده مربوط به هر اسپیندل را به کار برد.

هشدار- در صورتی که کلید انتخاب اسپیندل را تا مدت ۵ s پس از انتخاب، فشار ندهید، اطلاعات مربوط به آخرین اسپیندل استفاده شده، ذخیره می‌شود و بنابراین ممکن است منجر به انتخاب نادرست اسپیندل شود.

۴-۴-۸ برای ویسکومترهای بروکفیلد دیجیتال، تنظیمات اسپیندل(S ۶۴) مخصوص اسپیندل‌های شماره ۴ و ۴B2 و اسپیندل‌های کامپوزیت نشان داده شده در شکل ۱ را انتخاب کنید. پس از انتخاب، به سرعت دوباره کلید انتخاب اسپیندل را فشار دهید تا تغییرات ذخیره شوند.

۱-۴-۴-۸ در ویسکومترهای دیجیتال می‌توان گرانروی را بر حسب C_p و گستره کاملی از درصد گشتاور کامل را بر روی صفحه اطلاعات مشاهده نمود. گستره کاملی از درصد گشتاور برای کالیبراسیون اسپیندل(پیوست پ را ببینید) و انتخاب سرعت صحیح برای خواندن گرانروی با روغن آزمون یا روغن مرجع(بند ۹-۱) استفاده می‌شود.

۵-۸ روش آزمون برای محفظه‌های هوای سرد

۱-۵-۸ پس از قراردادن نمونه‌های آزمون در محل قرارگیری در صفحه دور و در حمام با دمای موردنظر(بند ۱-۳-۱)، زمان سنج را به مدت ۱۶ h روشن کنید.

۲-۵-۸ پس از آن که نمونه‌های آزمون به مدت ۱۶ h در محفظه هوای سرد قرار گرفته باشد، سطح ویسکومتر را بررسی کنید تا مطمئن شوید دستگاه همچنان تراز است(بند ۴-۸ را ببینید) و سپس ویسکومتر را دوباره صفر کنید(بند ۲-۴-۸ را ببینید).

۳-۵-۸ نمونه‌های آزمون را به صورت جداگانه منتقل و طبق روش زیر، آزمون کنید.

۱-۳-۵-۸ دمای نمونه شاهد را یادداشت کنید. اگر دما در محدوده ${}^{\circ}\text{C} \pm 0.3$ دمای موردنظر نباشد، تنظیمات محفظه هوای سرد را به گونه‌ای تغییر دهید که دمای موردنظر را حاصل کند. حداقل ۱ h صبر کنید تا دمای نمونه شاهد به دمای مورد نظر برسد.

۲-۳-۵-۸ هر نمونه را به نوبت آزمون کنید. پیش از باز کردن محفظه هوای سرد، ابتدا چرخش صفحه دور را متوقف و دمنده هوا را خاموش کنید و اجازه دهید تا کاملاً متوقف شوند.

۳-۳-۵-۸ محفظه هوای سرد را باز کنید و ظرف آزمون را که از نظر دمایی آماده شده است، داخل حامل عایق ظرف آزمون با دمای مورد نظر قرار دهید و ظرف آزمون عایق را از محفظه هوای سرد بردارید. هر بار بیش از یک نمونه را برندارید.

۴-۳-۵-۸ دریچه محفظه هوای سرد را به سرعت ببینید و دوباره صفحه دور و دمنده هوا را روشن کنید.

۵-۳-۵-۸ حامل عایق ظرف آزمون و نمونه را به ویسکومتر انتقال دهید.

۶-۳-۵-۸ ظرف آزمون را زیر ویسکومتر قرار دهید و مهره اسپیندل را با مهره اتصال ویسکومتر تنظیم و اسپیندل را با استفاده از یک وسیله اتصال سریع یا با پیچاندن اسپیندل به دور رزوه شفت چرخان^۱ با حداقل به هم ریختگی و تلاطم نمونه به ویسکومتر متصل کنید. توجه کنید که این اتصال از نوع رزوه چپ گرد است.

۷-۳-۵-۸ گیره اسپیندل را بردارید.

۸-۳-۵-۸ با مشاهده دریچه‌های حامل چوبی، ارتفاع اسپیندل را توسط کلید تنظیم وضعیت عمودی، بر روی محل قرارگیری ویسکومتر به‌گونه‌ای تنظیم کنید که نشان‌گر غوطه‌وری اسپیندل(شکل ۱ را ببینید) هم‌تراز با سطح روغن باشد. به منظور تنظیم آسان نشان‌گر غوطه‌وری اسپیندل، یک منبع نوری نسبتاً سرد مانند یک چراغ قوه یا نور دیود(لامپ دو قطبی) را در پشت یکی از دریچه‌های حامل ظرف آزمون قرار دهید و موقعیت اسپیندل را از طرف دیگر مشاهده کنید.

یادآوری- از غوطه‌وری اسپیندل در ارتفاع مناسب در نمونه‌ها مطمئن شوید. به منظور دستیابی به تکرارپذیری و تجدیدپذیری خوب، ضروری است که اسپیندل تا ارتفاع مناسب در نمونه غوطه‌مور شود. داده‌ها نشان داده‌اند که انحراف حتی به مقدار $1/2\text{ mm}$ از نشان غوطه‌وری، منجر به ایجاد خطای در مقادیر گرانروی می‌شود.

۹-۳-۵-۸ اسپیندل را در مرکز سوراخ بالایی سرپوش ظرف آزمون قرار دهید تا در مراحل اندازه‌گیری، هیچ قسمتی از اسپیندل در تماس با سوراخ سرپوش نباشد.

۴-۵-۸ روش خواندن نتایج از ویسکومتر

۱-۴-۵-۸ برای انتخاب و تنظیم سرعتی(r/min) که اسپیندل بیشترین مقدار گشتاور را بر روی قسمت کنترل کننده ویسکومتر بروکفیلد ایجاد می‌کند، به جدول ۲ رجوع کنید(بند ۹ را ببینید).

۲-۴-۵-۸ دوباره مطمئن شوید که نشان‌گر غوطه‌وری بر روی روتور، با هلالی سطح روغن، هم‌سطح باشد. موتور ویسکومتر را روشن کنید و سرعت اسپیندل را فوراً به‌گونه‌ای تنظیم کنید که گستره کاملی از درصد گشتاور بین $40\sim 80$ درصد تا 50 درصد مطلوب است) را بر روی ویسکومتر ایجاد کند. ویسکومترهای آنالوگ فقط گستره کاملی از درصد گشتاور را اندازه‌گیری می‌کنند درحالی که برخی ویسکومترهای دیجیتال، هم‌زمان گرانروی را بر حسب cP و گستره کاملی از درصد گشتاور را ارائه می‌دهند(بند ۱-۴-۴-۸ را ببینید).

۳-۴-۵-۸ در صورت استفاده از محفظه‌های هوای سرد، انتقال و انتخاب سرعت اسپیندل ممکن است منجر به گرم شدن جزئی نمونه شود. به همین دلیل دو نمونه در دمای آزمون سرد می‌شوند. نمونه اول برای یافتن سرعت بهینه اسپیندل و نمونه دوم براساس تنظیمات مشخص شده، آزمون می‌شود(بند ۱-۲-۸ و بند ۹ را ببینید).

۴-۵-۸ تعیین گرانروی سیال آزمون

۱-۵-۵-۸ در صورت استفاده از اسپیندل کالیبره شده، پس از بهینه‌سازی سرعت اسپیندل، بیشترین گشتاور مشاهده شده و سرعت چرخشی اسپیندل را یادداشت کنید. در صورت استفاده از یک ویسکومتر دیجیتال با قرائت مستقیم گرانروی، بیشترین مقدار گرانروی را بخوانید. با استفاده از این دو مقدار و ضریب

کالیبراسیون تعیین شده برای اسپیندل خاص از پیوست پ، گرانروی سیال آزمون را با استفاده از معادله زیر، محاسبه کنید:

$$\text{سرعت اسپیندل} (\text{r/min}) = \text{گشتاور} \times \text{ضریب کالیبراسیون} + \text{گرانروی}$$

۲-۵-۵-۸ در صورت استفاده از روش استاندارد برای تعیین گرانروی، پس از بهینه‌سازی سرعت اسپیندل، بیشترین گشتاور مشاهده شده و ضریب ذکر شده در جدول ۲ برای سرعت چرخشی به کار رفته را یادداشت و با استفاده از معادله زیر، گرانروی سیال را محاسبه کنید. در صورت استفاده از ویسکومتر دیجیتال با قرائت مستقیم گرانروی، بیشترین مقدار گرانروی را بخوانید.

$$\text{گشتاور} \times (\text{ضریب جدول ۲ برای سرعت اسپیندل} (\text{r/min}) \text{ مورد استفاده}) = \text{گرانروی}$$

۳-۵-۸ در صورت استفاده از محفظه‌های هوای سرد، به منظور دستیابی به بیشترین دقیقت، آزمون باید S_{30} پس از برداشتن نمونه از محفظه هوای سرد آغاز شود. همه اندازه‌گیری‌های حمام باید در کمتر از S_{60} ، یک بار که موتور شروع به کار می‌کند و سرعت بهینه برقرار می‌شود (یا S_{90} برای نمونه‌هایی با گرانروی بیش از 150000 mPa.s) انجام شود. برای ویسکومترهای دیجیتال، بیشترین گرانروی را که در فواصل زمانی معین اندازه‌گیری، یادداشت می‌کنید، به کار ببرید. دو عدد را بخوانید و مقدار بیشتر را یادداشت کنید (جدول ۲ را برای انتخاب گرانروی / سرعت ببینید).

یادآوری ۱- ویسکومترهای بروکفیلد دیجیتال، فقط توانایی عملکرد تا سرعت 120 r/min را دارند. دستگاه‌های آنالوگ نیز تا سرعت 60 r/min محدود هستند.

یادآوری ۲- برای اندازه‌گیری سیالاتی با گرانروی کمتر، نظیر سیالات هیدرولیک، بسیار ضروری است که اسپیندل‌ها را با استفاده از روش ذکر شده در پیوست ۷، کالیبره کنید تا بهینه‌سازی و انجام آزمون با دو نمونه سیال آزمون (زمان استفاده از حمام هوای سرد) به خوبی انجام شود.

۴-۵-۸ گرانروی (mPa.s), سرعت اسپیندل (r/min) و دمای آزمون ($^{\circ}\text{C}$) را یادداشت کنید.

۵-۶-۸ استفاده از یک حمام مایع برای فروبری نهایی و انجام آزمون پس از آماده شدن نمونه‌ها در یک حمام هوا

۱-۶-۸ در صورت استفاده از یک حمام مایع با دمای ثابت، ضروری نیست که در ابتدا و انتهای آزمون از روغن‌های مرجع طبق بند ۱-۲-۲-۸ استفاده کنید. فقط یک مقدار اولیه از گرانروی برای آزمون لازم است که برای تنظیم دما به کار نمی‌رود؛ اما برای آگاهی از این که همه چیز در مجموعه (که شامل دما، ویسکومتر، اسپیندل و غیره می‌باشد) به طور صحیح کار می‌کند، به کار می‌رود. اگر گرانروی روغن مرجع در محدوده دقیقت آزمون نباشد، آزمون باید با هر تصحیح مکانیکی انجام شده، تکرار شود.

۲-۶-۵-۸ دمای حمام مایع را 2 h پیش از استفاده از حمام، برای نیمساعت فروبری نهایی تنظیم کنید. مطمئن شوید که دمای حمام ثابت است و دماسنج به صورت دقیق، مقدار مناسب را نشان می‌دهد.

۳-۶-۵-۸ قسمت کنترل‌کننده ویسکومتر بروکفیلد را برای آزمون، تراز و سپس بر روی صفر تنظیم کنید(بند ۱-۴-۸ را ببینید).

۴-۶-۵-۸ زمانی که $15/5\text{ h}$ (مدت زمان قرارگیری نمونه آزمون در محفظه هوای سرد) پایان یافت و محفظه هوای سرد و حمام مایع هم‌دما شدند، نمونه‌های آزمون را به حامل‌های چوبی از پیش‌سردشده (بند ۲-۱-۳-۸) انتقال و برای فروبری نهایی آزمون به مدت نیمساعت در حمام مایع قرار دهید. حامل‌های چوبی را برای دوباره سردشدن و استفاده مجدد، به سرعت به محفظه هوای سرد بازگردانید.

۵-۶-۵-۸ ظرف آزمون را زیر ویسکومتر قرار دهید و درصورت دسترسی به اسپیندل، آن را با استفاده از یک وسیله اتصال سریع(شکل^(۳)) و یا پیچاندن اسپیندل به دور رزوه شفت چرخان به ویسکومتر متصل کنید. توجه کنید که این اتصال از نوع رزوه چپ گرد است.

۶-۶-۵-۸ گیره اسپیندل را به گونه‌ای بردارید که کمترین بههم‌ریختگی و تلاطم در نمونه حاصل شود.

۷-۶-۵-۸ نشان‌گر غوطه‌وری اسپیندل را بر روی سطح سیال آزمون، تنظیم کنید (یادآوری ۲ بند ۳-۵-۵-۸ را ببینید).

۸-۶-۵-۸ مطمئن شوید که اسپیندل در مرکز است و با کناره‌های سوراخ سرپوش ظرف آزمون در تماس نمی‌باشد.

۹-۶-۵-۸ برای تعیین گرانزوی روغن آزمون، بند ۴-۵-۸ را دنبال کنید.

یادآوری - درصورت استفاده از حمام مایع با دمای ثابت برای حفظ دمای نمونه آزمون، محدودیت زمانی(طبق بند ۴-۵-۸) در به دست آوردن گشتاور(به جز همه سری‌های آزمون که نیازمند انجام در 2 h هستند) وجود ندارد بهشرطی که حداقل زمان قرارگیری نمونه در محفظه هوای سرد، از 18 h بیشتر نشود.

۱۰-۶-۸ روش آزمون برای حمام‌های مایع برنامه‌ریزی شده

۱-۶-۸ طبق پیوست ب، دما را با شیب مناسب برنامه‌ریزی کنید.

۲-۶-۸ ظروف آزمون محتوی نمونه که از پیش‌گرم شده و در جای خود قرار گرفته‌اند را در حمام قرار دهید و برنامه کنترل‌کننده را شروع کنید.

۳-۶-۸ پس از ۱۵ h فروبری، دمای حمام را با دماسنجد تأیید شده در نزدیکی ظروف نمونه بررسی کنید. اگر دما در محدوده $1^{\circ}\text{C} \pm 0,3^{\circ}$ نباشد اما هنوز در محدوده $1^{\circ}\text{C} \pm 0,3^{\circ}$ است، دمای صحیح را تنظیم کنید و ۱ h پیش از آزمون، صبر کنید. اگر دما در محدوده $1^{\circ}\text{C} \pm 0,3^{\circ}$ نباشد، دما باید تصحیح و کل آزمون تکرار شود.

۴-۶-۸ پس از ۱۶ h، نمونه‌ها را با استفاده از روش‌های ارائه شده(طبق بند ۴-۵-۸)، آزمون و گرانروی را با استفاده از بند ۵-۵-۸ محاسبه کنید.

۷-۸ روش آزمون برای حمام‌های مایع با دمای ثابت با استفاده از استاتورهای SimAir
۱-۷-۸ بند ۲-۸ را انجام دهید.

۲-۷-۸ پس از ۱۵ h فروبری، دمای حمام را با دماسنجد تأییدشده(بند ۹-۶) در نزدیکی ظروف نمونه بررسی کنید. اگر دما در محدوده $1^{\circ}\text{C} \pm 0,3^{\circ}$ نباشد اما هنوز در محدوده $1^{\circ}\text{C} \pm 0,3^{\circ}$ است، دمای صحیح را تنظیم کنید و ۱ h پیش از آزمون، صبر کنید. اگر دما در محدوده $1^{\circ}\text{C} \pm 0,3^{\circ}$ نباشد، دما باید تصحیح و کل آزمون تکرار شود.

۳-۷-۸ هر نمونه آزمون را ۱۶ h پس از غوطه‌وری، طبق بند ۴-۵-۸ آزمون کنید.
۴-۷-۸ گرانروی نمونه آزمون را طبق بند ۵-۵-۸ محاسبه کنید.

۸-۸ پس از انجام آزمون براساس هریک از چهار روش ذکر شده، ظروف آزمون را خالی کنید و همه قسمت‌های آن را با یک حلal هیدروکربنی مناسب، تمیز کنید و مطمئن شوید که همه قسمت‌ها، تمیز و عاری از روغن هستند.

۹ انتخاب سرعت اسپیندل (r/min)

۱-۹ چون ممکن است روان‌کننده‌ها و سیالات در دماهای پایین غیرنیوتی باشند، سرعت انتخاب شده اسپیندل برای اندازه‌گیری گرانروی سیال آزمون می‌تواند بر نتایج به دست آمده، تأثیر زیادی بگذارد(پیوست ۳ را ببینید). به همین دلیل برای دست‌یابی به بهترین دقت، بهتر است گرانروی سیال را در بالاترین سرعت چرخشی که مقدار گشتاور مجاز را حاصل می‌کند، به دست آورید. در هر صورت زمانی که نمونه نامعلوم است، آزمون را در سرعت پایین‌تر آغاز و به تدریج سرعت را افزایش دهید و تنظیم کنید تا مقدار گشتاور بیش از ۲۰ درصد شود.

۲-۹ اگر گرانروی ظاهری مورد انتظار معلوم باشد، بیشترین سرعت اسپیندل مربوط به گستره گرانروی معلوم را به کار ببرید. برای انتخاب سرعت مناسب اسپیندل (r/min)، از جدول ۲ استفاده کنید.

۱-۲-۹ اگر گستره کاملی از درصد گشتاور بیش از ۲۰ درصد نباشد، سرعت اسپیندل را افزایش دهید و سرعت بیشتر بعدی را از جدول ۲ انتخاب کنید.

۳-۹ در صورت استفاده از محفظه هوای سرد برای آزمون نمونه، اگر گستره گرانروی مورد انتظار نمونه نامعلوم است، از اولین نمونه برای تعیین بیشترین سرعت اسپیندل(r/min)(که در آن ویسکومتر نتایج قابل قبولی را ارائه می‌دهد) استفاده کنید. این عمل با افزایش مرحله‌ای سرعت از ۱۰۰ r/min تا ۶۰ r/min انجام می‌شود. سپس نمونه دوم را در سرعت تعیین شده قبلی، آزمون کنید و فقط این نتیجه را گزارش دهید.

۱۰ محاسبه

۱-۱۰ گرانروی را در دمای آزمون نمونه روغن یا روغن مرجع طبق بندهای ۴-۵-۸ و ۵-۵-۸ محاسبه کنید.

۲-۱۰ تنش برشی و سرعت برشی در سطح اسپیندل بروکفیلد را می‌توان با استفاده از روش ارائه شده در پیوست چ به دست آورد.

۱۱ دقت و اربیبی^۱

۱-۱۱ بیان دقت

۱-۱-۱۱ دقت

دقت این روش آزمون با استفاده از حمام هوا و محاسبات آماری مربوط به نتایج آزمون‌های بین آزمایشگاهی در گستره دمایی از $^{\circ}\text{C}$ ۴۰-۱۸ تا mPa.s ۱۰۰۰۰۰ تا mPa.s ۱۰۰۰ به شرح زیر تعیین شده است:

۲-۱-۱۱ تکرارپذیری

اختلاف بین دو نتیجه آزمون به دست آمده از یک آزمایشگر با همان وسائل و شرایط ثابت بر روی مواد آزمون یکسان در مدت زمان طولانی و اجرای صحیح و معمول طبق این روش آزمون، فقط در یک مورد از ۲۰ مورد (با سطح اطمینان ۹۵ درصد) می‌تواند از مقادیر زیر بیشتر شود:
۳/۴ درصد میانگین دو نتیجه = تکرارپذیری

۳-۱-۱۱ تجدیدپذیری

اختلاف بین دو نتیجه آزمون منفرد و مستقل به دست آمده از آزمایشگاه‌های مختلف بر روی مواد آزمون یکسان در مدت زمان طولانی، فقط در یک مورد از ۲۰ مورد(با سطح اطمینان ۹۵ درصد) می‌تواند از مقادیر زیر بیشتر شود:

۲۰/۶ درصد میانگین دو نتیجه = تجدیدپذیری

۴-۱-۱۱ دقต

دقت این روش آزمون با استفاده از حمام مایع و استاتور SimAir با استفاده از محاسبات آماری مربوط به نتایج آزمون‌های بین آزمایشگاهی در گستره دمایی از 18°C - 40°C تا 1000 mPa.s و گستره گرانروی از 90000 mPa.s به شرح زیر تعیین شده است:

۱-۴-۱۱ تکرارپذیری

اختلاف بین دو نتیجه آزمون به دست آمده از یک آزمایشگر با همان وسایل و شرایط ثابت بر روی مواد آزمون یکسان در مدت زمان طولانی و اجرای صحیح و معمول این روش آزمون، فقط در یک مورد از ۲۰ مورد(با سطح اطمینان ۹۵ درصد) می‌تواند از مقادیر زیر بیشتر شود:

۱۱/۰ درصد میانگین دو نتیجه = تکرارپذیری

۲-۴-۱-۱۱ تجدیدپذیری

اختلاف بین دو نتیجه آزمون منفرد و مستقل به دست آمده از آزمایشگاه‌های مختلف بر روی مواد آزمون یکسان در مدت زمان طولانی، فقط در یک مورد از ۲۰ مورد(با سطح اطمینان ۹۵ درصد) می‌تواند از مقادیر زیر بیشتر شود:

۲۸/۵ درصد میانگین دو نتیجه = تجدیدپذیری

۳-۴-۱-۱۱ اریبی

بین گرانروی ظاهری اندازه‌گیری شده با استفاده از دستگاه‌هایی با سیستم‌های سردکننده مختلف، اریبی مشخصی وجود ندارد.

۲-۱۱ ملاحظات عمومی

۱-۲-۱۱ خلاصه‌ای از مطالعه بین آزمایشگاهی - مطالعه بین آزمایشگاهی توسط ۱۲ آزمایشگاه شرکت کننده بر روی هفت نمونه با گستره گرانروی از 1000 mPa.s تا 90000 mPa.s در دمای آزمون از 18°C - 18°C

۴۰- انجام شد. دقت گرانروی در گستره 500 mPa.s تا 1700 mPa.s نظیر سیالات هیدرولیک در مطالعه بین آزمایشگاهی جداگانه‌ای نشان داده شده است که در پیوست ح شرح داده می‌شود.

۲-۱۱ ویسکومترهای آنالوگ و دیجیتال بروکفیلد، هر دو برای آزمون با اسپیندل‌های کالیبره شده و کالیبره نشده استفاده شدند.

۱۲ گزارش آزمون

۱-۱۲ یک گزارش، عموماً شامل مشخصات سیال، گرانروی تعیین شده، دمای آزمون و سرعت اسپیندل است. داده‌های سرعت اسپیندل به منظور اطمینان از این که آزمایشگاه‌های مختلف، سرعت برشی یکسان را به کار می‌برند، مورد نیاز است.

۲-۱۲ در مواردی که این روش آزمون بین آزمایشگاه‌ها به عنوان آزمون مرجع به کار می‌رود، گزارش کاملی شامل مشخصات سیال نیوتونی مرجع استفاده شده مشابه سیال آزمون، گرانروی مرجع آن در دمای اندازه‌گیری، گرانروی ظاهری آن که توسط آزمایشگاه اندازه‌گیری شده‌است، ضریب کالیبراسیون برای اسپیندل (پیوست پ را ببینید) و سرعت اسپیندل که آزمون با آن انجام می‌شود باید همراه داده‌های سیال آزمون طبق بند ۹ ذکر گردد.

یادآوری - به منظور اطمینان از این که آزمایشگاه‌های مختلف از نظر دما، سرعت برشی و شرایط گرانروی، یکسان عمل می‌کنند، داده‌های مربوط به سیال مرجع مورد نیاز است.

پیوست الف

(الزامی)

استفاده از نمودار گرانروی بروکفیلد بر حسب دما برای درونیابی داده‌ها

الف-۱ در برخی موارد ممکن است گرانروی بروکفیلد در یک دما، به قدر کافی رفتار در دمای پایین و سرعت برشی پایین سیال روان کننده خودرو را مشخص نکند. در این موارد، مقادیر گرانروی بروکفیلد اغلب در دماهای دیگر ثبت و نمودار گرانروی- دما رسم می‌شود.

الف-۲ نمودار گرانروی بروکفیلد- دما، با اندازه‌گیری گرانروی بروکفیلد در حداقل سه دما و رسم نمودار خطی بر روی کاغذ گرانروی- دمای ASTM انجام می‌شود(استاندارد ملی ۲۸۰۱ را ببینید).

الف-۲-۱ گرانروی بروکفیلد در بالاترین سرعت اسپیندل که در آن، نتایج قابل قبولی بر روی نمایشگرهای ویسکومترهای آنالوگ یا دیجیتال ظاهر می‌گردد، اندازه‌گیری می‌شوند(بند ۹ را ببینید).

الف-۲-۲ در سرعت‌های مختلف اسپیندل، داده‌های ویسکومترهای بروکفیلد دیجیتال و آنالوگ نباید با یکدیگر مقایسه شوند.

الف-۳ زمانی که از نمودار گرانروی بروکفیلد بر حسب دما برای درونیابی مقادیر گرانروی استفاده می‌شود، گرانروی درونیابی شده باید در محدوده گستره دمایی گرانروی اندازه‌گیری شده سیال باشد.

الف-۳-۱ چون ممکن است سیالات خودرو در دماهای پایین، ساختار ژل مانند غیرقابل انتظاری را تشکیل دهند بنابراین باید از برونیابی، خارج از گستره داده‌های گرانروی اندازه‌گیری شده، اجتناب نمود.

یادآوری- دمای ژل شدن نمونه‌های روغن، با استفاده از روش آزمون ASTM D5133 (روش دیگر اندازه‌گیری بروکفیلد با استفاده از اسپیندل با قطر بزرگتر و فاصله کمتر اسپیندل و دیواره شیشه‌ای) قابل پیش‌بینی است.

الف-۳-۲ گرانروی بروکفیلد موجود در نمودارها(که در آزمون‌های مقایسه‌ای بین آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند) باید در سرعت به قدر کافی بالای اسپیندل(r/min) اندازه‌گیری شوند تا بهترین حساسیت اندازه‌گیری در هر دما و آزمایشگاهی حاصل شود.

یادآوری- به علت رفتار غیرنیوتئی سیال، گرانروی بروکفیلد به سرعت اسپیندل(r/min) بستگی دارد. ممکن است گرانروی‌های اندازه‌گیری شده در سرعت‌های مختلف اسپیندل در آزمایشگاه‌های متفاوت، اختلاف قابل توجهی با یکدیگر داشته باشند و در نتیجه باعث ایجاد خطا در محاسبات شوند.

پیوست ب

(الزامی)

مثال‌هایی از سرعت سردشدن نمونه در محفظه‌های هوای بروکفیلد

ب-۱ این پیوست به عنوان یک راهنمایی برای سازندگان محفظه سردشده بروکفیلد ارائه می‌گردد.

ب-۲ سرعت سردشدن نمونه در محفظه‌های بروکفیلد به این دلیل دارای اهمیت است که ساختار ژل‌مانند برخی سیالات خودرو، وابسته به زمان است و بنابراین بستگی به سرعت سردکردن دارد. این ساختار ژل‌مانند بر گرانروی بروکفیلد ظاهری تأثیر می‌گذارد.

ب-۳ دمای نمونه غوطه‌ور در یک حمام از قبیل سرد شده، از معادله زیر پیروی می‌کند:

$$\frac{ds}{dt} = K(S - B) \quad (ب-۱)$$

که در آن:

S دمای نمونه در زمان مشاهده؛

t زمان طی شده از آغاز سرد شدن؛

B دمای محفظه؛

K ثابت سردشدن با واحد معکوس زمان.

معادله ب-۱ تبدیل می‌شود به:

$$S - B = Ce^{kt} \quad (ب-۲)$$

که در آن:

C ثابت عددی؛

e لگاریتم بر مبنای نپرین (۰,۷۱۸۲).⁽⁺⁾

معادله ب-۲ به صورت معادله ب-۳ مطرح می‌گردد:

$$\ln \frac{(S-B)}{A} = \ln C + kt \quad (ب-۳)$$

ب-۴ زمانی که دما بر حسب درجه فارنهایت می‌باشد، نمونه در محفظه هوا با مقادیری از **k** که ممکن است بین ۰,۱۲ و ۰,۴۰ (حد وسط ۰,۰۸) باشد، سرد می‌شود. مقدار **C**، نشان‌دهنده اختلاف دمای حمام- نمونه در ابتدای زمان فربودی می‌باشد. در این آزمون، **lnC** باید بین ۰,۴۵ تا ۰,۸۰ قرار گیرد. محفظه‌هایی که

نمونه‌های آزمون را با سرعت‌های تعریف‌شده در این حدود، سرد می‌کنند و دیگر الزامات روش را دارا هستند، برای سنجش گرانروی بروکفیلد سیالات روان کننده خودرو، رضایت‌بخش می‌باشند.

پیوست پ

(الزامی)

کالیبراسیون اسپیندل‌ها با استفاده از سیالات نیوتونی مرجع

پ-۱ این پیوست، مراحل کالیبراسیون اسپیندل‌های جدید یا کارکرده را برای تعیین گرانروی بروکفیلد در دماهای پایین، ارائه می‌دهد. پس از کالیبراسیون طبق این روش، اسپیندل‌های غیرقابل قبول می‌توانند دوباره استفاده شوند(بند ۲-۷ را ببینید).

پ-۲ داده‌های آزمون نشان داده‌اند که اگر اسپیندل در شرایط مناسبی باشد، ضرایب عمومی در جدول ۲، قابل قبول هستند، اگرچه ممکن است اسپیندل‌ها در اثر افزایش لنگی، دچار برخی تغییرشکل‌های دائمی شوند(بند ۲-۶ را ببینید). در این حالت، اسپیندل‌های تا اندازه‌ای خمیده را می‌توان پس از کالیبراسیون استفاده نمود.

یادآوری- مثال‌هایی از توافق بین ضرایب عمومی جدول ۲ و ضرایب حاصل از کالیبراسیون با اسپیندل‌های مناسب و تصحیح اسپیندل‌های غیرقابل قبول با کالیبراسیون، در جدول پ-۱ نشان داده شده‌اند:

اسپیندل‌های مدل الف، پ و ت در جدول پ-۱، لنگی قابل قبولی دارند چون بین ضرایب عمومی(ستون ۶) و ضریب حاصل از کالیبراسیون تقسیم بر سرعت اسپیندل(ستون ۰) توافق مناسبی وجود دارد. مناسب‌بودن توافق بین نتایج قبل و بعد از کالیبراسیون با مشاهده درصد خطای(ستون‌های ۸ و ۱۲) و مقایسه نتایج گرانروی قبل(ستون ۷) و بعد از کالیبراسیون(ستون ۱۱) با مقدار معلوم گرانروی(ستون ۲) در دمای آزمون(ستون ۳) مشخص می‌شود. برای این سه مدل اسپیندل، گستره خطای قبل از کالیبراسیون از ۰٪ درصد تا ۹٪ درصد و پس از کالیبراسیون از ۱٪ درصد تا ۲٪ درصد است.

در مورد اسپیندل مدل ب که در مجموع دارای لنگی ۵ mm است، مقایسه مقدار واقعی گرانروی قبل از کالیبراسیون و مقدار به دست آمده با استفاده از ضریب عمومی نشان می‌دهد که با استفاده از ضریب عمومی، گستره خطای بین ۶۴٪ درصد تا ۷۰٪ درصد خواهد شد. هرچند پس از کالیبراسیون اسپیندل، خطای به گستره ۰٪-۲٪ درصد تا ۲۳٪ درصد کاهش می‌یابد که در گستره قابل قبول خطای قرار دارد و نشان‌گر این است که با انجام کالیبراسیون می‌توان از این اسپیندل هم دوباره نتایج دقیقی به دست آورد.

پ-۳ انتخاب و کاربرد سیال مرجع برای کالیبراسیون

پ-۳-۱ یک روغن نیوتنی مرجع با گستره گرانزوی- دمای مناسب برای آزمون نمونه‌های سیال نامعلوم را انتخاب کنید.

پ-۳-۱-۱ به علت ماهیت نیوتنی سیال، روغن مرجع نیوتنی انتخاب شده در همه دماها و گرانزوی‌های ذکر شده بر روی برچسب روغن مرجع، قابل استفاده است.

پ-۴ ترجیحاً در صورت امکان، اسپیندل را در یک حمام مایع سرد شده که دمای آن به درستی کنترل شده است، در دمای ذکر شده بر روی برچسب سیال کالیبراسیون، کالیبره کنید.

یادآوری- از محفظه‌های هوای سرد نیز می‌توان برای کالیبراسیون استفاده نمود اما به علت گرم شدن محفظه در زمان مشاهده و یادداشت داده‌ها، کالیبراسیون با دقت کمتری انجام می‌شود. این محدودیت با توجه به الزامات دمای آزمون، قابل چشم‌پوشی است(یادآوری بند پ-۵ را ببینید).

پ- ۵ روش کالیبراسیون

یادآوری- بهتر است که تعدادی از اسپیندل‌ها را با یک سیال مرجع کالیبراسیون، در یک زمان کالیبره کنید.

پ-۵-۱ برای مشخص شدن زمان بعدی کالیبراسیون و ردیابی اسپیندل‌ها، آن‌ها را علامت‌گذاری کنید.

پ-۵-۲ ظروف آزمون را تا سطح مناسب با سیال کالیبراسیون پر کنید. به علت ویژگی نیوتنی سیال، آماده‌سازی قبلی سیال لازم نیست(یادآوری بند ۴-۲-۸ را ببینید).

پ-۵-۳ دمای حمام مایع سرد شده یا محفظه هوای سرد را به دمای مورد نظر بررسانید.

پ-۵-۴ اجازه دهید ظروف آزمون کالیبراسیون به مدت $h = 2$ در دمای کالیبراسیون در حمام مایع سرد شده فرو روند. همچنین لازم است نمونه‌ها را در طول شب در محفظه هوای سرد قرار دهید تا برای کالیبراسیون به دمای موردنظر برسند.

پ-۵-۵ با استفاده از روش‌های شرح داده شده در این روش آزمون، اسپیندل را به ویسکومتر متصل کنید و نشان گر غوطه‌وری را در سطح سیال کالیبراسیون تنظیم کنید.

پ-۵-۶ در صورت استفاده از حمام‌های مایع سرد شده، گستره کاملی از درصد گشتاور را در پنج سرعت که قادر به پاسخ دادن گشتاور از 5 درصد تا 90 درصد از گستره گشتاور است، اندازه‌گیری کنید.

یادآوری- لازم است که گستره کاملی از درصد گشتاور را به جای گرانزوی به کار ببرید چون هدف از انجام کالیبراسیون، تصحیح هرگونه خطأ در اندازه‌گیری گرانزوی می‌باشد.

جدول پ-۱- کالیبراسیون اسپیندل به منظور بهبود صحت و کاربرد اسپیندل

درصد خطأ	استفاده از ضریب کالیبراسیون (r/min)	ضریب کالیبراسیون (r/min)	ضریب کالیبراسیون	درصد خطأ	استفاده از ضریب عمومی (mPa.s)	ضریب عمومی در سرعت (r/min) به کار رفته	گستره کامل درصد گشتاور	سرعت اسپیندل	دماي آزمون °C	گرانزوی معلوم (mPa.s)	شماره اسپیندل
۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
-۰,۹	۲۰۶۰۳	۵۳۹	۶۴۷۲	-۷,۷	۱۹۲۰۰	۵۰۰	۳۸/۲	۱۲	-۴۰	۲۰۷۹۴	الف
-۰,۲	۲۰۷۴۹	۳۰۹	۳۷۱۱	۶۴/۵	۳۴۲۰۰		^a ۶۷/۱	۱۲			ب
-۱,۳	۲۰۵۲۵	۵۰۲	۶۰۱۸	-۰,۹	۲۰۶۰۰		۴۰,۹	۱۲			پ
۰,۱	۲۰۸۰۵	۵۰۲	۶۰۱۹	۰,۰	۲۰۸۰۰		۴۱,۵	۱۲			ت
۱,۶	۴۱۰۹۸	۱۰۷۹	۶۴۷۲	-۵,۵	۳۸۲۰۰	۱۰۰۰	۳۸/۳	۶	-۲۰	۴۰۴۳۹	الف
۲,۳	۴۱۳۷۴	۶۱۸	۳۷۱۱	۷۰,۴	۶۸۹۰۰		^a ۶۷/۳	۶			ب
-۰,۹	۴۰۰۸۵	۱۰۰۳	۶۰۱۸	-۱,۱	۴۰۰۰۰		۳۹,۶	۶			پ
۱,۴	۴۱۰۲۰	۱۰۰۳	۶۰۱۹	۰,۹	۴۰۸۰۰		۴۰,۷	۶			ت
-۲,۷	۱۲۵۶۷	۵۳۹	۶۴۷۲	-۹,۴	۱۱۷۰۰	۵۰۰	۲۳/۳	۱۲	-۱۰	۱۲۹۱۶	الف
-۰,۴	۱۲۸۶۴	۳۰۹	۳۷۱۱	۶۷,۲	۲۱۶۰۰		۴۱,۶	۱۲			ب
۱,۰	۱۳۰۴۰	۵۰۲	۶۰۱۸	۰,۷	۱۳۰۰۰		۲۵,۷	۱۲			پ
۲,۴	۱۳۲۲۱	۵۰۲	۶۰۱۹	۰,۳	۱۳۳۰۰		۲۶,۴	۱۲			ت

^a اسپیندل مدل ب، لنگی قابل توجهی دارد.


پ-۵-۶-۱ در صورت استفاده از محفظه هوای سرد، گستره کاملی از درصد گشتاور را در سه سرعت (که پاسخ‌های گشتاور از ۱۰ درصد تا ۹۰ درصد از گستره گشتاور را می‌دهند) اندازه‌گیری کنید. هر سه مقدار باید تا یک دقیقه پس از شروع آزمون در سرعت ویژه اندازه‌گیری شوند. با توجه به این که ممکن است نمونه به صورت جزئی گرم شود، کالیبراسیون را در بالاترین سرعت آغاز و گشتاور را یادداشت کنید. سپس با کاهش سرعت، گشتاور را در سرعت میانی اندازه بگیرید و در نهایت در سرعتی که گشتاوری در گستره پنج درصد تا ۲۰ درصد را حاصل می‌کند، اندازه‌گیری را انجام دهید.

یادآوری - ترجیحاً برای کالیبراسیون اسپیندل پس از اندازه‌گیری در هر سرعت، ظرف آزمون روغن مرجع را به محفظه هوای برگردانید و اجازه دهید نمونه دوباره سرد شود سپس در سرعت مورد نظر بعدی، آزمون را دوباره انجام دهید.

پ-۶ محاسبه و استفاده از ضریب کالیبراسیون

پ-۶-۱ با به کارگیری یک برنامه کامپیوترا صفحه گستره نظیر اکسل^۱ (یا معادل آن) یا تحلیل آماری کمترین مربعات داده‌ها^۲، معادله بهترین خط مستقیم را با استفاده از درصد گشتاور جمع‌شده و داده‌های سرعت اسپیندل، طبق شکل پ-۱ به دست آورید.

پ-۶-۱-۱ نمودار گشتاور بر حسب سرعت باید طبق شکل پ-۱، خطی باشد و برای مقادیر بیش از ضریب تعیین R^2 معادل ۰,۹۹۹، که وابستگی خطی بیشتری را نشان می‌دهد، ثابت شود.

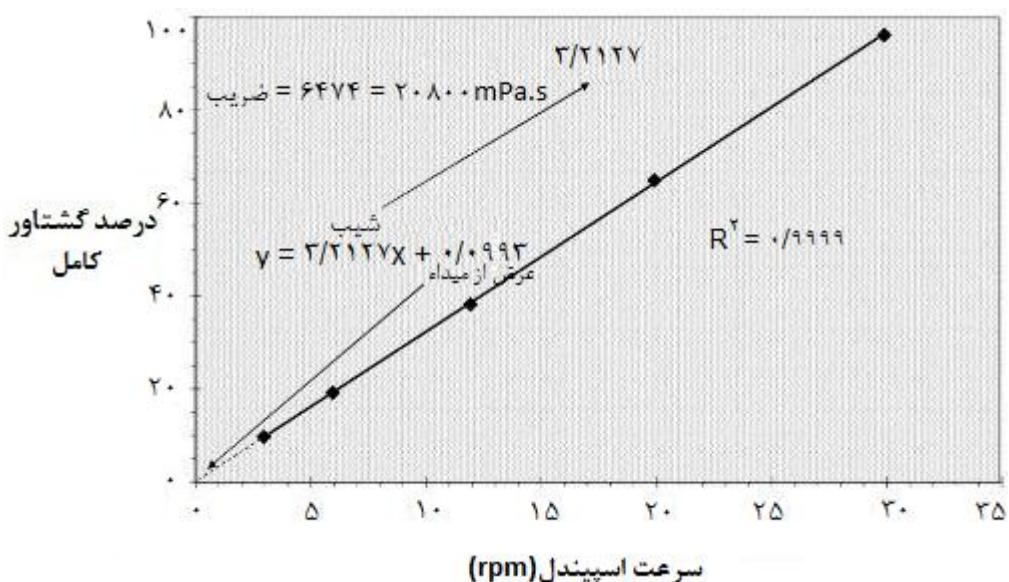

شکل پ-۱- کالیبراسیون اسپیندل با روغن نیوتونی دارای گرانزوی 20800 mPa.s در دمای کالیبراسیون

1- Excell

2- Statistical least squares analysis

یادآوری- مقدار بالای²، توانایی ویسکومتر بروکفیلد را در ارائه نتایج دقیق در گستره وسیعی از سرعت و گشتاور نشان می‌دهد.

پ-۶-۱-۲ تحلیل گرافیکی شکل پ-۱، عرض از مبدأ برابر ۰/۰۹۹۳ درصد گشتاور را نشان می‌دهد. این مقدار کوچک، می‌تواند نشان‌دهنده اصطکاک مکانیکی ناچیز در قسمت کنترل‌کننده ویسکومتر باشد.

یادآوری- در صورت انجام درست کالیبراسیون، مقدار زیاد عرض از مبدأ (معادل ۲ یا بیشتر) نشان‌دهنده مشکلی از ویسکومتر است و احتمالاً ویسکومتر نیازمند بازرگانی و تمیز کردن و یا تعمیر می‌باشد.

پ-۶-۲ تقسیم گرانزوی معلوم روغن مرجع کالیبراسیون بر شیب بهترین خط داده‌ها (توسط تجزیه و تحلیل رگرسیون^۱) ضریب کالیبراسیون را ارائه می‌دهد:

$$\frac{\text{گرانزوی روغن کالیبراسیون}}{\text{شیب خط رگرسیون}} = \text{فاکتور کالیبراسیون}$$

یادآوری- از اطلاعات موجود در شکل پ-۱، ضریب کالیبراسیون، ۶۴۷۴ محاسبه می‌شود.

پ-۶-۳ ضریب کالیبراسیون تعیین شده با این روش، در همه دماها و گرانزوی‌ها قابل استفاده است.

پ-۶-۴ برای محاسبه گرانزوی سیال نامعلوم آزمون، با استفاده از ضریب کالیبراسیون اسپیندل، معادله زیر را به کار برد:

$$\frac{\text{گستره کاملی از درصد گشتاور} \times \text{ضریب کالیبراسیون}}{\text{سرعت اسپیندل (r/min)}} = \text{گرانزوی}$$

$$\frac{۶۴۷۴ \times ۲۶/۴}{۱۲/۰} = ۱۹۶۰۰ \text{ mPa.s} \quad \text{یادآوری-مثال:}$$

پ-۶-۵ کاربرد دیگر اسپیندل کالیبره شده، اندازه‌گیری گرانزوی یک سیال با گرانزوی معین برای تعیین درست بودن دمای محفظه هوای سرد یا حمام مایع سرد شده، می‌باشد.

پ-۷ ضریب کالیبراسیون یک اسپیندل زمانی صحیح‌ترین است که به محض تعیین مقدار کالیبراسیون، در دستگاه بروکفیلد استفاده شود.

یادآوری ۱- اگر یک اسپیندل باید برای بیش از یک ویسکومتر بروکفیلد استفاده شود، بهتر است که آن را با همان ویسکومتر بروکفیلدي که قرار است استفاده شود، کالیبره کنید.

یادآوری ۲- توصیه می‌شود که اسپیندل‌ها را در فواصل زمانی معین، کالیبره کنید و با گذشت زمان، مقادیر را برای تعیین هر تغییر قابل ملاحظه‌ای در اسپیندل‌های جداگانه، کنترل دمای حمام یا ویسکومتر، یادداشت کنید.

پیوست ت

(الزامی)

ارزیابی دمای ظاهری آزمون با استفاده از گرانروی بروکفیلد یک سیال نیوتونی مرجع

ت-۱ این پیوست روشی برای ارزیابی دمای ظاهری آزمون نمونه مرجع ارائه می‌شود. اگر چه محتمل‌ترین علت انحراف قابل‌توجه بین دمای تنظیم‌شده و دمای ظاهری محاسبه‌شده آزمون، مربوط به خطای کنترل دما و سیستم نشان‌گر می‌باشد، خطاهای مربوط به عمق غوطه‌وری اسپیندل و عدم کارکرد صحیح ویسکومتر نیز می‌تواند موجب بروز انحرافات قابل‌توجهی گردد. اگر عملکرد ویسکومتر و عمق غوطه‌وری اسپیندل رضایت‌بخش باشند، انحراف محاسبه‌شده بین دمای تنظیم‌شده و دمای ظاهری آزمون، معیاری از میزان اندازه کنترل دما و خطای نشان‌گر است.

ت-۲ ثابت‌های معین محاسبه:

ت-۲-۱ تابع دما - گرانروی سیال مرجع استاندارد بر روی برچسب روغن مرجع ذکر می‌گردد.

ت-۲-۲ ضرایب کالیبراسیون بروکفیلد در بند ۸ ذکر شده‌اند.

ت-۲-۳ عدد خوانده شده و سرعت اسپیندل (r/min) مربوط به سیال مرجع مشاهده می‌شوند.

ت-۲-۴ دمای تنظیم شده، یکی از شرایط تعریف‌شده آزمون می‌باشد.

ت-۳ محاسبات

ت-۳-۱ گرانروی بروکفیلد را محاسبه کنید:

ضریب کالیبراسیون بروکفیلد \times عدد مشاهده شده = گرانروی بروکفیلد

ت-۳-۲ ثابت‌های A و B را با استفاده از معادلات ب-۲ و ب-۳ در پیوست ب استاندارد ملی شماره ۲۸۰۱ تعیین کنید. دو گرانروی مربوط به سیال مرجع را در دو دمای نزدیک به دمای تنظیم‌شده آزمون به کار ببرید.

ت-۳-۳ Z را با استفاده از گرانروی بروکفیلد و معادله ب-۳ در پیوست ب استاندارد ملی شماره ۲۸۰۱ محاسبه کنید.

ت-۴-۳ با استفاده از معادله ت-۱ و معادله ب-۲ در پیوست ب استاندارد ملی شماره ۲۸۰۱، T (دما) ظاهری آزمون بر حسب درجه فارنهایت را محاسبه کنید.

$$T = \frac{\text{antilog}(A - \log\log Z)}{B} - 46. \quad (\text{ت-۱})$$

ت-۴-۵ T را محاسبه کنید (که معادل T ، منهای دمای تنظیم شده آزمون است).

ت-۴-۶ مثال دمای تنظیم شده، (-34.4°C) -30°F

عدد مشاهده شده در $49.5, 12 \text{ r/min}$
گرانروی سیال مرجع در $11360, (-28.9^{\circ}\text{C})$
گرانروی سیال مرجع در $28580, (-34.4^{\circ}\text{C})$

ضریب بروکفیلد در $500, 12 \text{ r/min}$

$$= 49.5 \times 500 = 24750$$

با استفاده از نمودارهای ذکر شده در استاندارد ملی شماره ۲۸۰۱:

$$\text{معادله ب-۳} \quad Z(-30^{\circ}\text{F}) = 28580.7$$

$$\text{معادله ب-۳} \quad Z(-20^{\circ}\text{F}) = 11360.7$$

$$\text{معادله ب-۲} \quad A = 11.44162$$

$$\text{معادله ب-۲} \quad B = 4.09827$$

$$\text{معادله ب-۳} \quad Z_{\text{مشاهده شده}} = 24750.7$$

$$T = \frac{\text{antilog}(11.44162 - \log\log 24750.7)}{4.09827} - 46.$$

$$T = 28.52^{\circ}\text{F} \text{ یا } -33.62^{\circ}\text{C}$$

$$T = 1.48^{\circ}\text{F} \text{ یا } 0.78^{\circ}\text{C}$$

ت-۵ تفسیر

انحراف دما از نقطه تنظیم شده به مقدار 78°C ، بیش از دو برابر انحراف مجاز دمای حمام (3°C) می‌باشد. این خطأ احتمالاً مربوط به کنترل دما یا اندازه‌گیری است. به هر حال خطای جدی مربوط به عمق غوطه‌وری اسپیندل یا عدم کارکرد صحیح ویسکومتر نیز باید بررسی گردد. بنابراین داده‌های حاصل از آزمون نمونه‌ها، در این سری آزمون‌ها نباید گزارش گردد.


پیوست ث

(آگاهی دهنده)

رفتار سیالات نیوتونی و غیرنیوتونی در دما و سرعت برشی پایین در سنجش گرانروی بروکفیلد

ث-۱ در این پیوست علت این که گرانروی بروکفیلد اغلب تابعی از سرعت اسپیندل (r/min) ویسکومتر است، شرح داده می‌شود. بسیاری از روانکنندها با پایه روغن معدنی در دمای پایین، موم یا ژلهای پلیمری-مومی مؤثر بر سرعت برش را تولید می‌کنند. این ژل دارای سختی یا استحکام معینی است که در اندازه‌گیری‌های بروکفیلد قبل از شروع چرخش اسپیندل به عنوان تنش ظاهری (عدد خوانده شده) مشخص می‌شود.

ث-۲ سیال نیوتونی شکل ث-۱ دارای تنش تسلیم^۱ نمی‌باشد و عدد خوانده شده به طور مستقیم، متناسب با سرعت اسپیندل (r/min) است. گرانروی بروکفیلد سیال نیوتونی نیز متناسب با شیب ($\frac{\text{عدد خوانده شده}}{\text{سرعت اسپیندل (r/min)}}$) است. این شیب با سرعت اسپیندل (r/min) تغییر نمی‌کند.

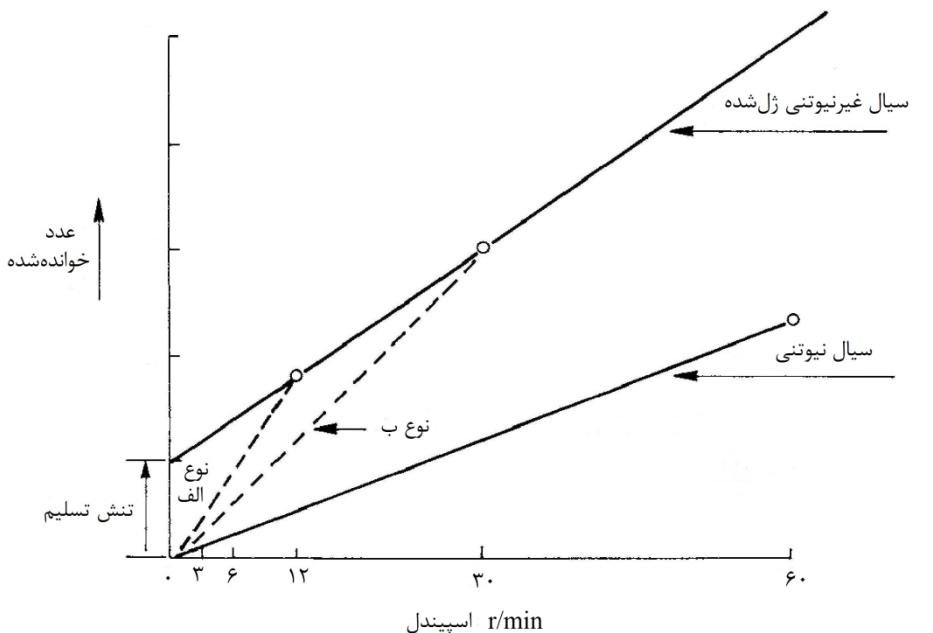

یادآوری- گرانروی متناسب با $\frac{\text{عدد خوانده شده}}{\text{r/min}}$ است.

شکل ث-۱- نمودار عدد خوانده شده بروکفیلد بر حسب سرعت اسپیندل (r/min)

ث-۳ تابع توضیحی «عدد خوانده شده- سرعت اسپیندل(r/min)» مربوط به روغن غیرنیوتی (شکل ث-۱) زمانی که به سرعت معادل صفر، بروندایی می‌شود، عدد معینی است. این سرعت بروندایی شده معادل صفر، تنش تسلیم ظاهری می‌باشد. به دلیل تنش تسلیم ظاهری، گرانزوی سیال غیرنیوتی طبق جدول ث-۱، تابعی از سرعت اسپیندل(r/min) است.

جدول ث-۱- مثال‌هایی از مقادیر شیب و عدد خوانده شده مربوط به دو مورد الف و ب

موردنامه	موردنامه	
۳۰	۱۲	سرعت اسپیندل(r/min)
۶۰	۳۶	عدد خوانده شده
۲	۳	شیب
۱۲۰۰۰	۱۸۰۰۰	گرانزوی ظاهری بروکفیلد(mPa.s)

ث-۴ برای یک سیال غیرنیوتی، وابستگی شدید گرانزوی به سرعت اسپیندل(r/min) نتیجه قطعی شیب بروکفیلد است. این شیب همیشه از یک خط کشیده شده از مبدأ (عدد خوانده شده یا نقطه سرعت اسپیندل(r/min) معادل صفر) به عدد مشاهده یا تنظیم شده محاسبه می‌گردد. زمانی که تنش تسلیم ظاهری وجود دارد، این شیب در سرعت پایین اسپیندل(r/min) نسبت به سرعت بالاتر، بسیار بیشتر است.

ث-۵ به علت تأثیر زیاد تنش تسلیم ظاهری بر گرانزوی بروکفیلد، لازم است که سیالات روان‌کننده با طبقه‌بندی گرانزوی مشابه، در سرعت یکسان، مقایسه گردند.

ث-۶ تنش تسلیم ظاهری می‌تواند به طور مطلوب از عدد خوانده شده کسر شود تا شیب ثابت $\frac{\text{عدد خوانده شده}}{\text{سرعت اسپیندل(r/min)}}$ به دست آید. این شیب می‌تواند با یک ثابت کالیبراسیون مناسب، به‌منظور دستیابی گرانزوی «جريان» به کار رود که ممکن است برای نشان دادن پیوستگی داده‌های کارایی در دمای پایین، مفید باشد.

ث-۷ در عمل ممکن است توابع $\frac{\text{عدد خوانده شده}}{\text{سرعت اسپیندل(r/min)}}$ به طور کامل خطی نباشند. کاهش برش ناشی از ساختار ژل‌مانند یا تنظیم واحدهای جریان یا هر دو ممکن است تابع $\frac{\text{عدد خوانده شده}}{\text{سرعت اسپیندل(r/min)}}$ را به طور جزئی به سمت محور سرعت اسپیندل(r/min) منحرف کند. چون اغلب، زمان زیادی برای تعیین کامل $\frac{\text{عدد خوانده شده}}{\text{سرعت اسپیندل(r/min)}}$ مورد نیاز است، بنابراین گرمشدن نمونه ممکن است موجب قدری انحراف گردد.

پیوست ج

(آگاهی دهنده)

نمونه‌ای از گرانروی سیالات مرجع

ج-۱ تابع گرانروی- دمای هر سیال مرجع استاندارد توسط تأمین‌کننده بر روی ظرف محتوی آن ذکر می‌گردد. جدول ج-۱، نمونه‌ای از مقادیر گرانروی این سیالات را ارائه می‌دهد.

جدول ج-۱- نمونه‌ای از مقادیر گرانروی سیالات مرجع

حداکثر تغییر گرانروی ناشی از ${}^{\circ}\text{C}$ (mPa.s)	گرانروی (mPa.s)	دما (۰ $^{\circ}\text{C}$)	سیال مرجع
۲۴۵	۵۳۰۰	-۲۸,۹	N27B
۷۰۱	۱۲۷۵۰	-۳۴,۴	
۲۳۲۴	۳۶۹۴۰	-۴۰,۰	
۲۵۴	۵۹۷۰	-۶,۷	N115B
۵۹۱	۱۳۳۶۰	-۱۲,۲	
۱۵۸۹	۳۲۳۱۰	-۱۷,۸	
۴۸۲۳	۸۱۴۶۰	-۲۲,۳	
۱۶۹۷۲	۲۵۳۷۰۰	-۲۸,۹	

پیوست چ

(آگاهی دهنده)

تنش برشی و سرعت برشی برای ویسکومترهای LV-۴ بروکفیلد با اسپیندل های

چ-۱ تنش برشی (یا تنش تسلیم):

$$T = 1,253 \times M \quad (چ-۱)$$

که در آن:

T تنش برشی، Pa؛

M عدد خوانده شده؛

۱/۲۵۳ ثابت تعیین شده از ابعاد اسپیندل و ثابت فنر ویسکومتر.

چ-۲ سرعت برشی (در دیواره اسپیندل ۴ LV-4 در ظرف آزمون با قطر داخلی ۲۲/۲۵ mm)

$$S = 0,2156 \times (r/min) \quad (چ-۲)$$

که در آن:

S سرعت برشی، s^{-1} ؛

r/min سرعت چرخشی اسپیندل؛

۰,۲۱۵۶ ثابت مربوط به شعاع اسپیندل و قطر داخلی ظرف آزمون.

پیوست ح

(آگاهی دهنده)

تعیین گرانروی روغن‌های هیدرولیک

ح-۱ این پیوست، اطلاعاتی را با درنظرگرفتن دقیق این روش آزمون برای تعیین گرانروی ظاهری روغن‌های هیدرولیک ارائه می‌دهد. شش روغن هیدرولیک که گستره دمایی 10°C ، 15°C و 20°C و گستره گرانروی 500 mPa.s تا 1900 mPa.s را در بر می‌گیرند، توسط نه آزمایشگاه مورد آزمون قرار گرفتند.

ح-۲ در این مطالعه، روش آزمون ۸۷-۲۹۸۳ ASTM D2983 با تغییرات زیر در بند ۳-۱۰ مورد استفاده قرار گرفت:

ح-۲-۱ نمونه‌ها به مدت $60 \pm 5 \text{ min}$ در دمای $80 \pm 3^{\circ}\text{C}$ قرار گرفتند و به مدت حداقل 60 min قبل از انتقال به حمام سرد در دمای اتاق سرد می‌شدند.

ح-۲-۲ به منظور اطمینان از این‌که باز و بسته شدن حمام سرد موجب تغییر دمای نمونه بیش از 0.4°C نشود، سیالات مرجع مناسبی در ابتدا و انتهای هر سری نمونه، مورد آزمون قرار گرفتند.

ح-۲-۳ سعی می‌شد آزمون در زمان 30 s پس از برداشتن نمونه از محفظه سرد تکمیل شود اما آزمون در کمتر از 60 s انجام شد.

ح-۲-۴ مجموعه آزمون‌ها تا 1 h کامل شدند بنابراین حداکثر زمان فروبری برای هر نمونه بیش از 17 h نبود.

ح-۳ دقیق

یادآوری- دقیق پایین این روش آزمون برای اندازه‌گیری گرانروی سیالات هیدرولیک، مستقیماً به اندازه اسپیندل مورد استفاده^۱ بستگی دارد. علت این است که گرانروی این سیالات، بسیار کمتر از مقدار روش آزمون اصلی است. کاهش گرانروی سبب می‌شود گشتاور خوانده شده از ویسکومتر در محدوده‌ای با دقیق

۱- اسپیندل شماره ۴ مورد استفاده در روش آزمون ASTM D2983 hydraulic round robin

کمتر قرار گیرد. فعالیت بیشتری با استفاده از روتور استوانه‌ای شماره ۳ در دست اجرا است تا گشتاور مناسب‌تری با محدوده دقت بیشتر را برای ویسکومتر مهیا سازد.

ح-۳-۱ دقت این روش آزمون با استفاده از نمونه‌هایی با محدوده گرانروی 1700 mPa.s تا 500 mPa.s تعیین شد و در این محدوده گرانروی دارای اعتبار است. در صورت افزایش عدم قطعیت، دقت اندازه‌گیری گرانروی خارج از این گستره می‌باشد.

ح-۳-۲ تکرارپذیری

اختلاف بین نتایج آزمون‌های متوالی به دست آمده توسط یک آزمایشگر با همان وسائل در شرایط ثابت بر روی مواد آزمون یکسان در مدت زمان طولانی و اجرای صحیح و معمول طبق این روش آزمون، فقط در یک مورد از 20 مورد (با سطح اطمینان 95 درصد) می‌تواند از مقدار 44 mPa.s بیشتر شود.

ح-۳-۳ تجدیدپذیری

اختلاف بین دو نتیجه آزمون مستقل و منفرد به دست آمده از آزمایشگرهای متفاوت در آزمایشگاه‌های مختلف بر روی مواد آزمون یکسان در مدت زمان طولانی و اجرای صحیح و معمول طبق این روش آزمون فقط در یک مورد از 20 مورد (با سطح اطمینان 95 درصد) می‌تواند از مقدار و اجرای صحیح و معمول روش آزمون 141 بیشتر شود.